

# MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0441/2022

Em 22 de fevereiro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2024/2022 **de 22/02/2022 15:02**Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1215/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIC DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1215/2021**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SALVA

Prefeito Municipal

JVB(80940/2021)



**OFÍCIO № CEOP 004/2022** 

Araraquara, 14 de janeiro de 2022.

À Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 1215/2021.

Cumprimentando lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

 Em relação às vistorias, informo que foram realizadas conforme locais e datas abaixo: Viaduto Raphael Barbieri: 07/2019;
 Viaduto Leonardo Barbieri: 07/2019;

2) Seguem anexos os relatórios/laudos dos respectivos viadutos

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;

Ernesto Rebuglio Vellosa

Secretário Interino de Obras e Serviços Públicos

\* **.** 



CREA: 2204440

Rua padre Teixeira, 1980, sala 06, centro CEP:13560-210 - São Carlos-SP

FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

# LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA PONTILHÃO RAPHAEL BARBIERI

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	2

# 1- Sumário

1-	Introdução	3
2-	Descrição e Localização	·
2	2.1-Localização do viaduto	3
2	2.2- Mapa da Localização	4
2	2.3- característica da OAE	4
3-E	scopo do Serviço	7
4- N	Metodologia	9
5-D	ados da Inspeção	9
5	.1 – Histórico das Inspeções	9
5	.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	. 10
5	.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	. 1⊏
5	.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	. 10
5	.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos	. 11
5	.6 – LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS	. 11
6 – 1	Relatório Fotográfico	. 12
7– li	ndicações de Terapia	46
8 C	Conclusões	. 57
9- F	Planilhas de quantidades	63
10 -	ANEXO A (Desenho)	. 66



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	3

# 1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. Duque de Caixias, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. Portugal, assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

# 2- Descrição e Localização

#### 2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Pontilhão Raphael Barbieri

Localização: Av. Duque de Caixias, 135 - Centro Araraquara SP ,14801-

120; 21°47'30.7"S 48°10'18.2"W



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	4

# 2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO



#### 2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O pontilhão se localiza na Av Duque de Caixias, 135 na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 243,00m, e largura de 12.06m.

A ponte é composta por 7 (sete) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas paralelas sobre os pilares e vigas transversais travadas nas vigas longarinas.

Sobre a OAE, a pista de rodagem compreende 02 (duas) faixas de rolamento em sentidos opostos, apresentando largura total de 12,06m,



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	5

sendo 6,92m de leito carroçável e 4,06m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 1,16m.

A mesoestrutura do viaduto é constituída por 6 (seis) linhas de pilares, sendo 2 (dois) pilares por linha conectados por uma viga de travamento no nível da face inferior do tabuleiro e outra viga no nível médio dos pilares, e as extremidades são apoiada diretamente na fundação.

Sob a OAE, o gabarito é variável pois são vários níveis de solo.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

# Superestrutura

O viaduto é constituído por 7 (sete) vãos isostáticos e bi apoiados, que somado aos encontros norte e sul (chegada e saída da Av. Duque de Caxias) e apresenta comprimento total de 243m, sendo que os vãos têm não possuem a mesma dimensão.

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 12,06m, com todo o tabuleiro apresentando duas vigas longarinas de concreto armado e vigas transversais entre as longarinas moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas em seção de seção variável e vigas transversais de travamento com seção transversal retangular. As vigas longarinas estão apoiadas sobre pilares. A laje maciça apresenta altura de 0,20m.

As vigas longarinas em seção variável apresentam largura dimensão em planta de 1,25x1,50m². As vigas transversais têm dimensão de 0,40x0,80m².



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	6

Sobre as longarinas e as vigas transversais está apoiada a laje maciça de 0.20 m.

Os balanços laterais apresentam largura de 1,27m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas extremas dos balanços laterais, existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

#### Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 8 (oito) linhas de apoio conectadas por vigas no nível médio do pilar e no nível da face inferior do tabuleiro.

As linhas de apoio centrais são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção circular de 1,25m e altura variável. Sobre as linhas de apoio de extremidade não foi possível averiguar.

#### **Pavimento**

O revestimento do passeio é constituído por pavimento asfáltico, o qual é um tipo de pavimento flexível, com altura de 0,15m

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento em sentidos opostos, com leito carroçável de 6,92m.

#### **Encontros**

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da superestrutura



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	7

da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro do Centro e o encontro da Vila Xavier.

## Juntas de Dilatação

O viaduto possui 6 (seis) juntas de dilatação no encontro das peças do tabuleiro e 2 (duas) nos encontros, essas sem possibilidade de verificação devido ao pavimento asfáltico estar cobrindo.

# Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 1,10m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

#### Elementos de drenagem

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.

# Sinalização

Não existe sinalização sobre o tabuleiro.

# 3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	8

- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes;
- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	9

# 4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.
- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

# 5-Dados da Inspeção

#### 5.1 – HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

não há indícios.

Inspeção Especial:

não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

não há indícios.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	10

# 5.2 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

não há indícios.

Reformas:

não há indícios.

Reforços:

não há indícios.

# 5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: apresenta um pavimento desgastado, com formação de calombos e depressões na pista, pontos de descolamento do pavimento com a sarjeta. Na face inferior tem pontos de infiltração, eflorescências, desplacamento de concreto, armadura exposta e vegetação.

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação encontram-se completamente deterioradas.

Aparelhos de Apoio: Não possui.

Pilares: Apresenta pontos de fissuras, desplacamento de concretos e armaduras expostas.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Existente, porém está fora das dimensões do viaduto.

# 5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Acesso ao passeio possui desnível. Não existe acesso para PNE.



PONTILHÃO Data Folha
RAPHAEL BARBIERI 13/09/2019 11

Piso: O piso cimenticio está com fissuras e rachaduras nos pontos das dilatações

Drenagem: Inexistente.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

# 5.5 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos em bom estado de conservação.

Iluminação: Em funcionamento.

Sinalização: Apresenta sinalização sobre o tabuleiro.

Gabaritos: Altura é variável de 7m a 11m.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

# 5.6 - LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias citadas no item 5, estão localizadas no croqui do Pontilhão Raphael Barbieri, que se encontra no Anexo A. (PONTILHAO RAPHAEL BARBIERI R00)



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	12

# 6 - Relatório Fotográfico

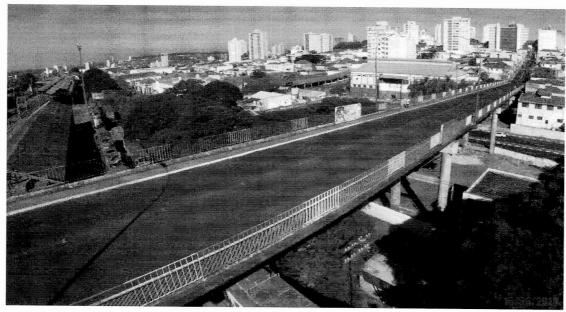


Foto 01: Vista geral da face superior do tabuleiro.

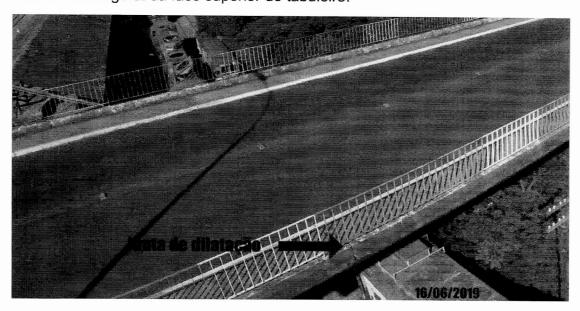


Foto 02: Vista da face superior do tabuleiro, apresentando dilatação no passeio do tabuleiro

# DIFICALID

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	13

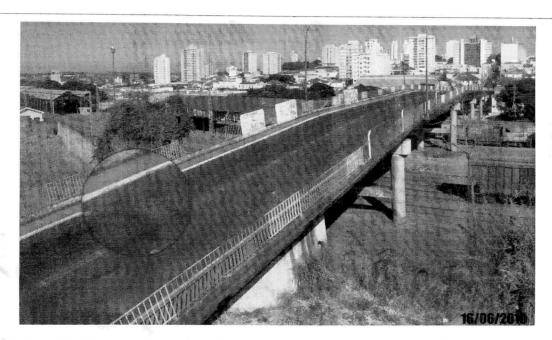


Foto 03: Vista da face superior do tabuleiro, apresentando calombos.



Foto 04: Detalhe dos calombos e do descolamento no pavimento flexível.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	14

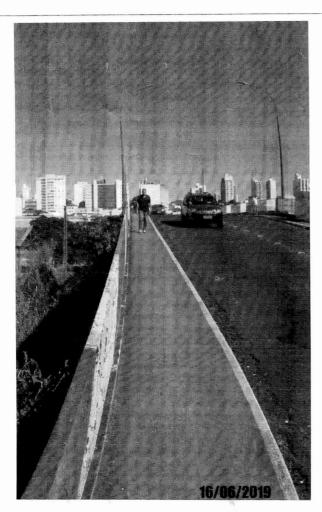


Foto 05: Pavimento flexível descolando do tabuleiro no contato com a sarjeta. Essa patologia é recorrente em toda a extensão do tabuleiro.

# DIFICALI D

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	15

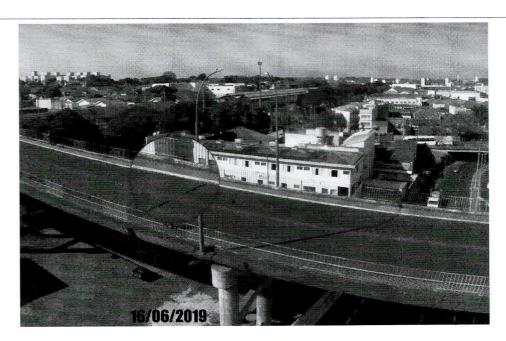


Foto 06: Vista da junta de dilatação deteriorada.



Foto 07: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	16

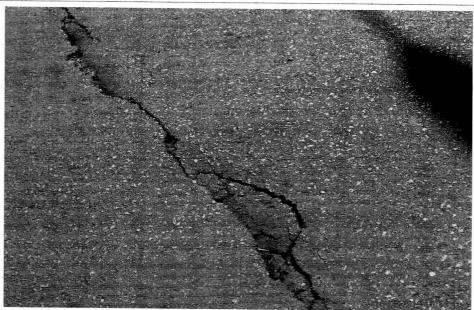


Foto 08: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.



Foto 09: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.

# DIFICALI D

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	17



Foto 10: Detalhe do encontro entre o pontilhão e a via com a junta coberta pelo pavimento flexível.



Foto 11: Detalhe do encontro entre o pontilhão e a via com a junta coberta pelo pavimento flexível.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	18



Foto 12: Detalhe do desplacamento de concreto no passeio. Detalhe de vegetação entre a sarjeta e o pavimento flexível.

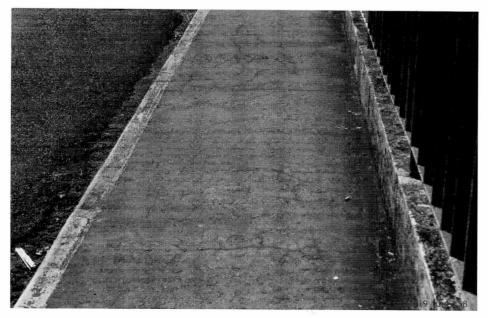


Foto 13: Detalhe das fissuras no passeio estão por toda a sua extensão.

# **DIFICALI D**

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	19



Foto 14: Detalhe das fissuras no passeio.



Foto 15: Detalhe do acesso ao passeio contendo desnível.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	20



Foto 16: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.

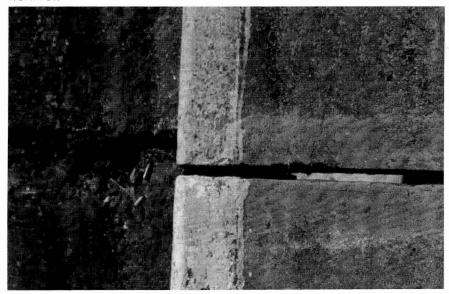


Foto 17: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.

# DIFICALI D

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	21



Foto 18: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.

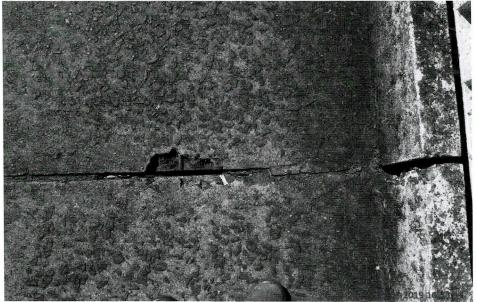


Foto 19: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	22

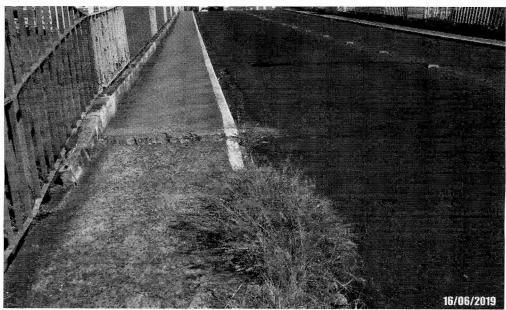


Foto 20: Detalhe da pintura do guarda corpo descolando.



Foto 21: Detalhe da mureta de fixação do guarda corpo rompida.

# DIFICALID

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	23



Foto 22: Detalhe dos pontos de rompimento da mureta de fixação do G.C., por onde passam também os pontos energia elétrica, e também corrosão no G.C.



Foto 23: Detalhe da placa de fixação do G.C. com um buraco na posição da junta de dilatação.

# **DIFICALI D**

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	24

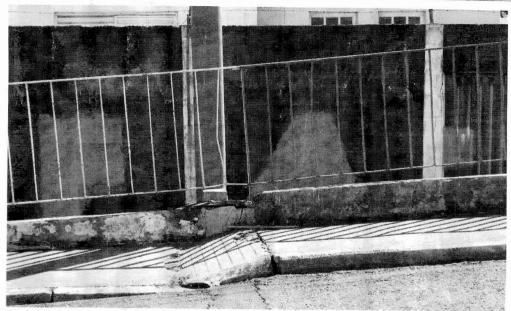


Foto 24: Detalhe do G.C. torto e do ponto de apoio dos postes de iluminação com concreto desagregado. Detalhe também do acesso ao passeio com rampa inadequada.



Foto 25: Detalhe da mureta de fixação do G.C. com fissuras na passagem da instalação elétrica.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	25

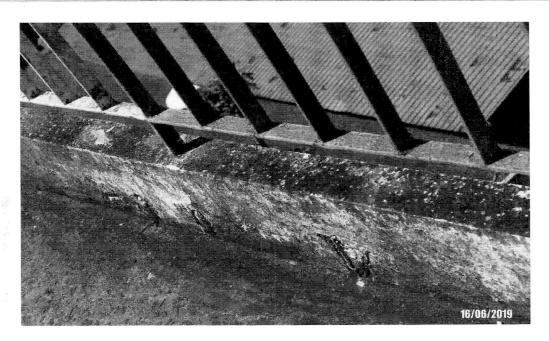


Foto 26: Detalhe da armadura exposta na mureta de fixação do G.C.

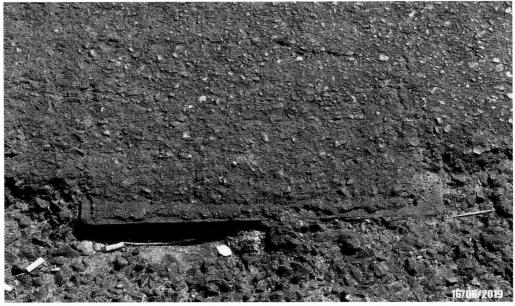


Foto 27: Detalhe da caixa de Instalação elétrica exposta no pavimento.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	26



Foto 28: Detalhe da corrosão no guarda corpo.



Foto 29: Vista de infiltração na viga principal, ocasionada por patologias no passeio. Recorrente em toda a extensão da viga.

# DIFICALI D

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	27



Foto 30: Detalhe de infiltração na viga principal, desplacamento de concreto na face lateral da laje e armadura exposta. Recorrente em toda a extensão do viaduto.



Foto 31: Detalhe de infiltração na viga principal, desplacamento de concreto na face lateral da laje e armadura exposta. Recorrente em toda a extensão do viaduto



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	28



Foto 32: Detalhe de armadura exposta na lateral do muro de arrimo.

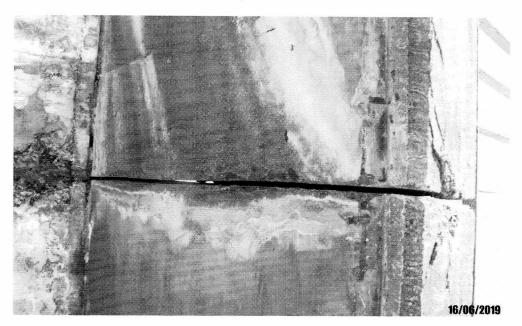


Foto 33: Detalhe de armadura exposta na pingadeira e infiltração com eflorescência na junta de dilatação da calçada.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	29

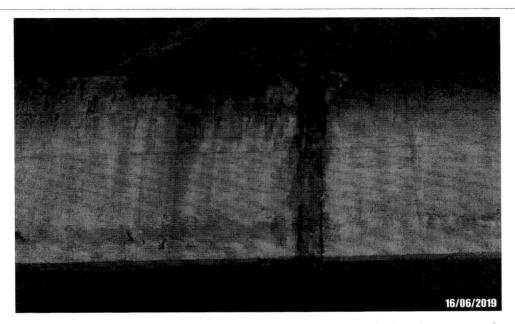


Foto 34: Detalhe de armadura exposta na lateral da viga e na face inferior e infiltração com eflorescência na junta de dilatação da calçada.

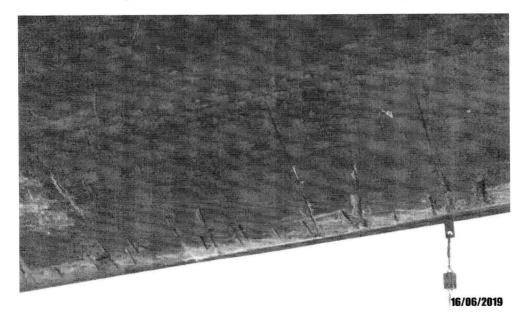


Foto 35: Detalhe de armadura exposta na face inferior da extremidade do tabuleiro.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	30

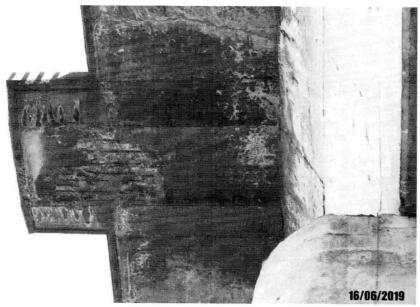


Foto 36: Detalhe de armadura exposta na face inferior do tabuleiro, lateral da viga principal e fissura na face inferior do tabuleiro.

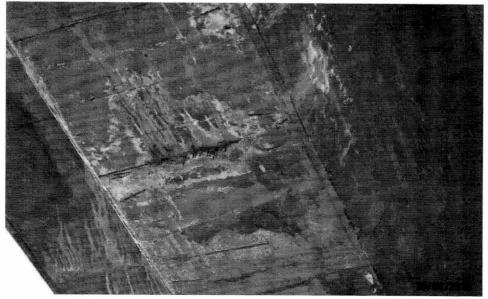


Foto 37: Detalhe de armadura exposta e fissura na face inferior da viga principal.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	31



Foto 38: Detalhe de armadura exposta e fissura, infiltração e eflorescência na face inferior do tabuleiro

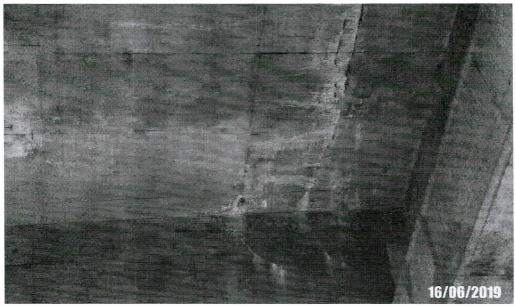


Foto 39: Detalhe de fissura e infiltração na face inferior do tabuleiro.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	32

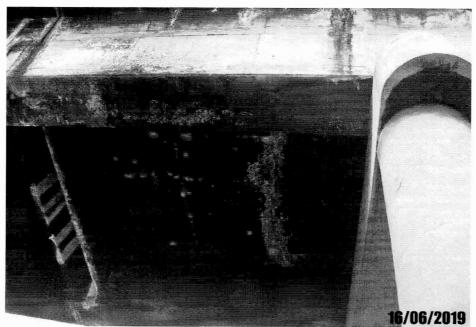


Foto 40: Detalhe da fuligem em uma parte da face inferior do tabuleiro.

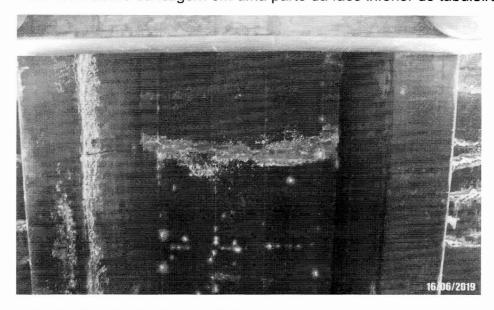


Foto 41: Detalhe de fissura e fuligem.

## DIFICALI D

Engenharia e Construções

#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	33

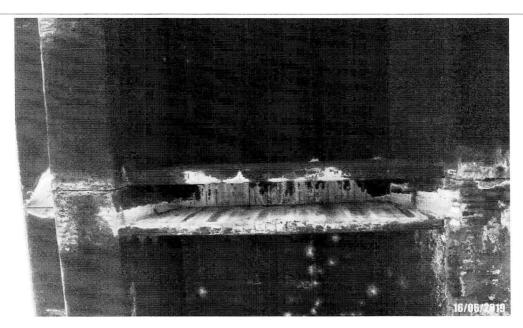


Foto 42: Detalhe de armadura da face inferior exposta e lixiviação.

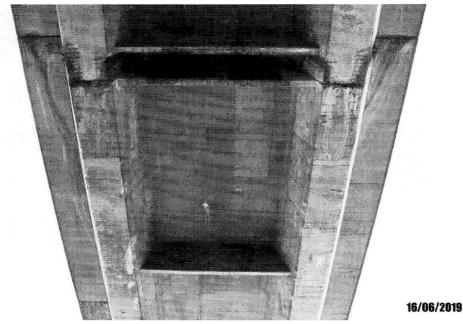


Foto 43: Vista da face inferior do tabuleiro com armadura exposta, eflorescência e vegetação dentro da junta de dilatação.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	34

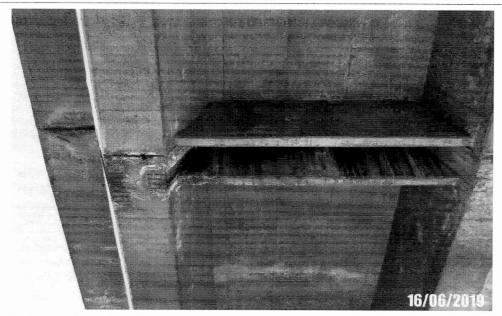


Foto 44: Detalhe da face inferior do tabuleiro com armadura exposta e infiltração, devido a patologia na junta de dilatação.

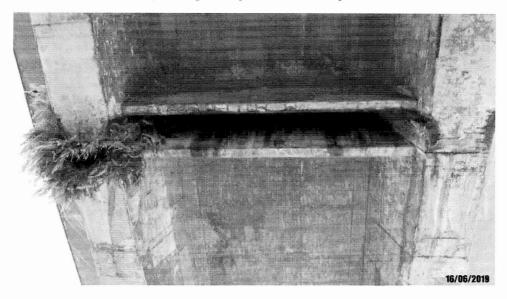


Foto 45: Detalhe da face inferior do tabuleiro com armadura exposta e vegetação nascendo dentro da junta de dilatação.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	35

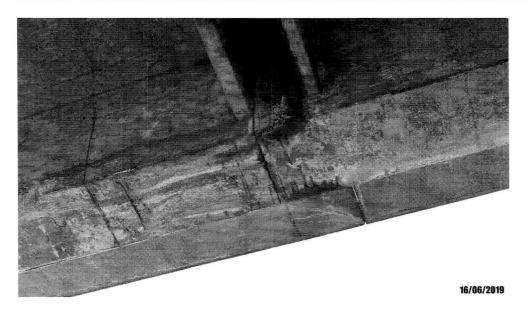


Foto 46: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta e infiltração na junta de dilatação.

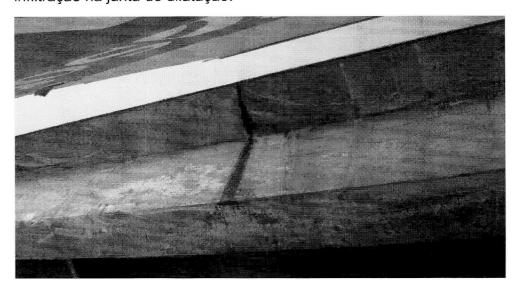


Foto 47: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta e infiltração na junta de dilatação.



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	36

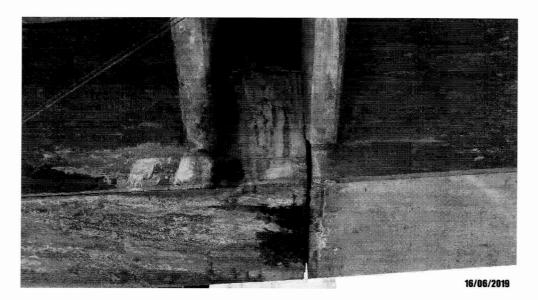


Foto 48: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta, eflorescência e desplacamento de concreto na junta de dilatação.

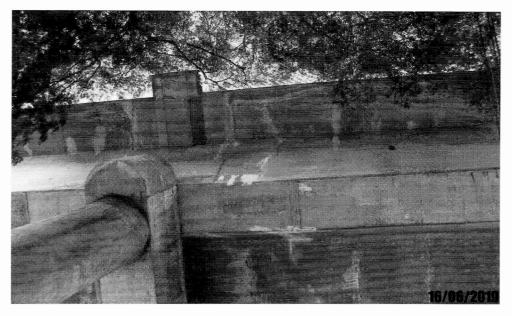


Foto 49: Detalhe da face inferior da viga e do tabuleiro com armadura exposta, eflorescência e desplacamento de concreto.



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	37

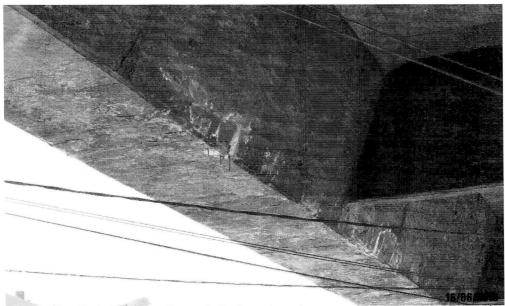


Foto 50: Detalhe da face inferior da viga com desplacamento de concreto e com eflorescência.

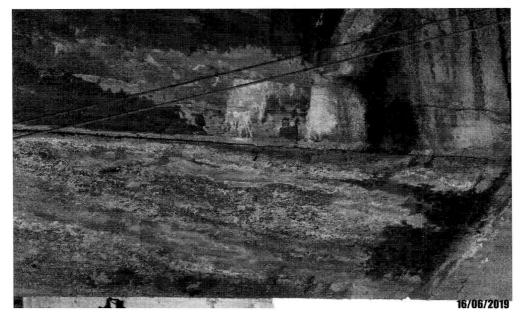


Foto 51: Detalhe de eflorescência e desplacamento de concreto.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	38



Foto 52: Detalhe de eflorescência e armadura exposta na viga principal e face inferior da laje do tabuleiro.



Foto 53: Detalhe de eflorescência e armadura exposta na face inferior do tabuleiro vegetação na ligação entre a viga e o pilar.

## **DIFICALI**

Engenharia e Construções

### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	39



Foto 54: Vista de pilares com pequenas fissuras, pontos de desplacamento de concreto e eflorescência.



Foto 55: Vista de pilares com pequenas fissuras, pontos de desplacamento de concreto e eflorescência.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	40

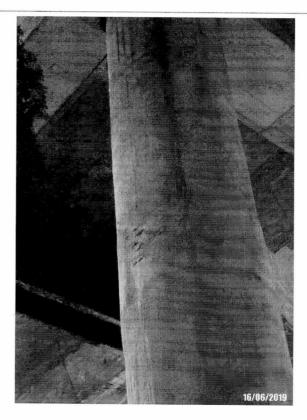


Foto 56: Detalhe de pilares com pequenas fissuras e pontos de desplacamento de concreto.

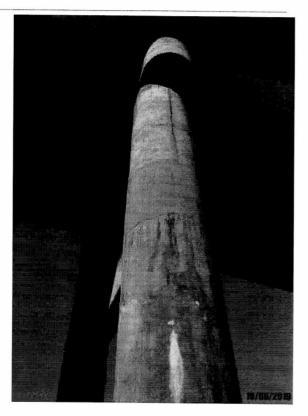


Foto 57: Detalhe de pilares com pequenas fissuras e pontos de desplacamento de concreto.

## DIFICALI D

Engenharia e Construções

#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	41



Foto 58: Detalhe de desplacamento de concreto.

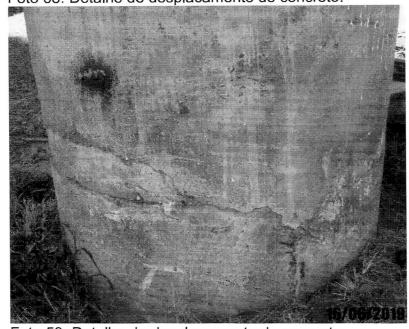


Foto 59: Detalhe de desplacamento de concreto.

# Dificali D

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	42



Foto 60: Detalhe de desplacamento de concreto.

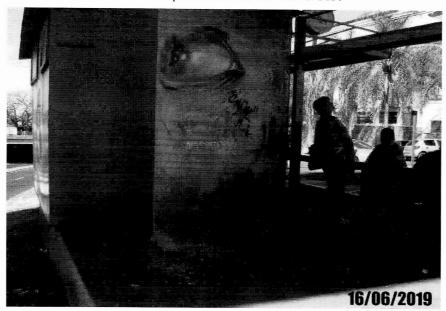


Foto 61: Detalhe de desplacamento de concreto.

## DIFICALI D

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	43

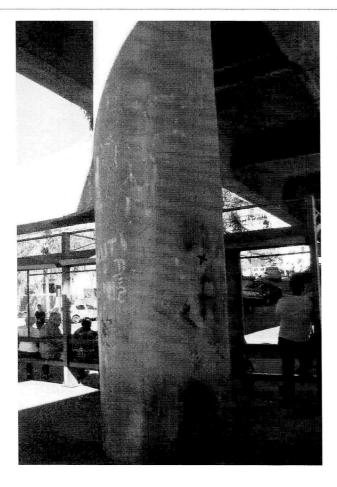


Foto 62: Detalhe de desplacamento de concreto e pequenas fissuras.



Foto 63: Detalhe de pequenas fissuras e eflorescência.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	44



Foto 64: Detalhe de armadura exposta no muro ala.



Foto 65: Detalhe de armadura exposta no muro ala.

## DIFICALI D

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	45

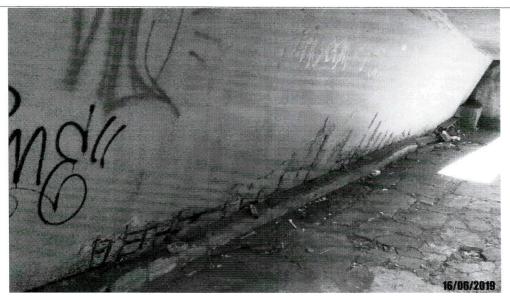


Foto 66: Detalhe de armadura exposta no muro ala.

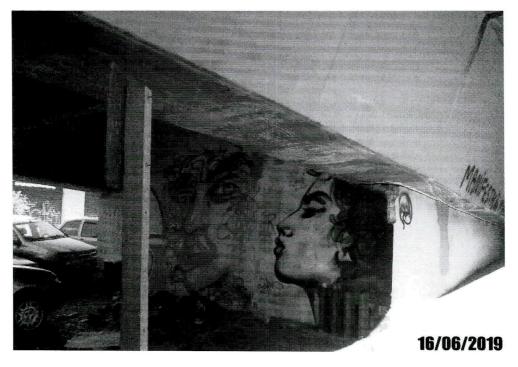


Foto 67: Detalhe do muro de arrimo com saídas de água e muro de alvenaria com desplacamento.



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	46

### 7- Indicações de Terapia

#### 7.1- Estrutura

#### 7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico deve ser realizado aplicação de emulsão ligante e posterior camada asfáltica (CBUQ) com uma espessura de 30mm;
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
   O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso específico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.

 $\prod$ 



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	47

- Vegetação: Cortar vegetação existente.

### 7.1.2 - Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.
- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- 3. Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- 5. Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;
- 6. Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	48

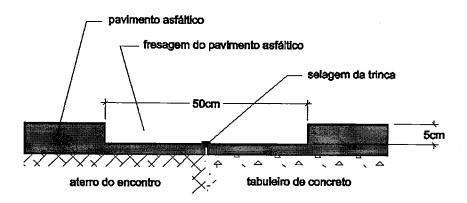


Figura 01- Corte no Pavimento.

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.

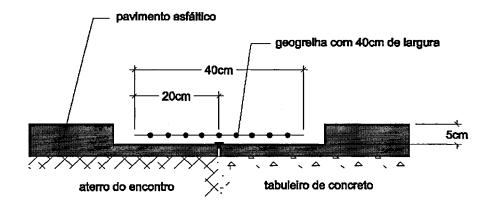


Figura 02- Instalação de geogrelha.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	49

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.

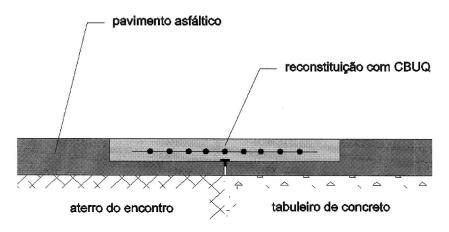


Figura 03- Reconstituição do pavimento.

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:

Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	50

Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 — 1,04
Ponto de Fulgor, oC, mín.	240
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.

- Lábios poliméricos: Devido a patologia existente neste local, será necessário refazer os lábios poliméricos e instalar uma nova junta de dilatação. Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:
- Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m;
   0,30 m de cada lado do eixo da junta, na região de aplicação da mesma;
- Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto novo;
  - Limpar rigorosamente as superfícies com jato de ar para eliminação



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	51

dos finos;

- Execução da armadura de distribuição imersa nesse concreto. No caso de reparos ou reposição de juntas; essa armadura deverá ser chumbada à laje da superestrutura com resina epóxica de injeção;
- Aplicação de adesivo estrutural conveniente e lançamento do concreto fresco, devidamente enformado, vibrado e com detalhe para o lábio elastomérico.

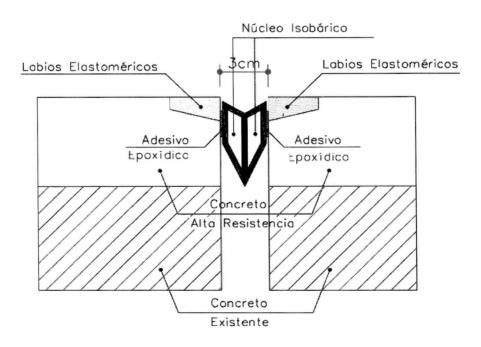


Figura 04- Seção típica do selante de vedação.

Decorrido o tempo necessário para a pega e início da cura do concreto (72 horas), este poderá ser desenformado, e o reforço de borda então será executado. Observando-se que a superfície de contato entre o



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	52

concreto e o reforço de borda, deverá ser previamente tratada com esmerilhamento e aplicação de adesivo conveniente.

Execução do lábio, com a utilização de composto elastomérico a base de uretano, do tipo ARE 56N sobre primer ARE 41P aplicado nos substratos, ambos de fabricação da Jeene ou equivalente.

O material que compõe o reforço deverá ser posto de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

É fundamental que tal contato garanta uma perfeita aderência entre perfil e o reforço de borda. A junta deverá ser instalada em todo o corpo da estrutura conforme Fig. 5.

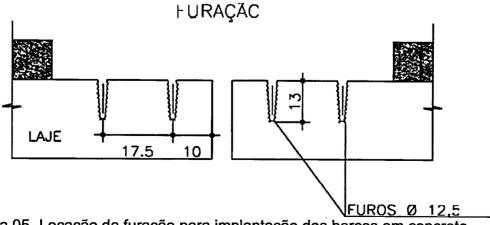


Figura 05- Locação da furação para implantação dos berços em concreto.


## **DIFICALI D**

Engenharia e Construções

#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	53

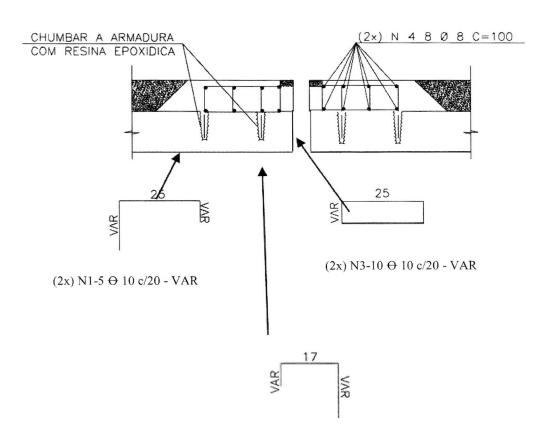

(2x) N2-5 ↔ 10 c/20 - VAR

	LISTA DE FERROS			
N	۵	QUANT.	COMPF	RIMENTO
IN	U	QUAINT.	UNIT(cm)	TOTAL(cm)
1	10	10	VAR	500
2	10	10	VAR	420
3	10	20	VAR	1780
4	8	16	100	1600



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	54

	RESUMO DE AÇO			
0	Kg/m	COMP. TOTAL(m)	PESO(Kg)	
10	0,4	16	, 6	
8	0,63	27	17	
		TOTAL	23	

Figura 06- Armação dos berços em concreto armado.

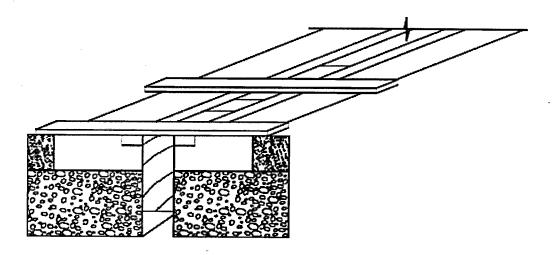


Figura 07- Esquema do requadramento de locação de aplicação do selante.

#### 7.1.3 - Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	55

#### 7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

#### 7.1.5 - Pilares:

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	56

 Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
 O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

#### 7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

#### **7.1.7 - Drenagem**

Não existe sistema de drenagem.

#### 7.2- Pista sobe a estrutura

#### 7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se a preparação do local com compactação do terreno, colocação de camada de brita, montagem das formas e colocação das telas (tipo Q92 ou similar). O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	57

#### 7.2.2 - Guarda-Corpo

- A mureta de concreto dos guarda-corpos metálicos deve ser refeita e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. O Guarda-corpo metálico deverá ser totalmente lixado e passado uma pintura anti-ferrugem a base de zinco. O guarda corpo possui algumas partes danificadas, que deverão ser corrigidas

#### 7.3- Outros elementos

#### 7.3.1 - Talude

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.

#### 7.3.2 – Iluminação

- Iluminação em bom estado de funcionamento.

#### 7.3.3 - Proteção de pilares

- Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares nas vias de acesso.

#### 8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características



### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	58

construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente. Abaixo pode ser observado as características dos projetos de pontes segundo o período de sua elaboração.

Características de Pontes projetadas de 1960 a 1975

- Seção Transversal: largura total de 10,00m, largura de pista de 8,20m, dois guarda-rodas de 0,90m com dois guarda-corpos de 0,15/0,90m, sobre os guarda-rodas.
- Normas Brasileiras: NB-1/1960, NB-2/1960 e NB-6/1960; Pontes
   Classe 36
  - Cargas Móveis: Veículo de 36 tf, Multidão de 0,5 tf/m2 e de 0,3 tf/m2
  - Coeficiente de Impacto: φ = 1,4 0,007 L
- Pista com largura de duas faixas de tráfego e duas faixas de segurança
  - Guarda-rodas ineficazes
  - Ausência de pingadeiras
  - Drenos igualmente espaçados, inclusive sobre as salas de aterro
  - Transversinas ligadas à laje
  - Sobrelaje ou pavimentação de grande espessura



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	59

Serão reproduzidas apenas as características gerais das cargas móveis da Classe 36.

O trem-tipo compõe-se de um Veículo de 36 tf, de Multidão de 500 kg/m2 na frente e atrás do Veículo e de Multidão de 300 kg/m2 no restante da pista e nos passeios.

Veículo de 36 tf

- Quantidade de Eixos: 3

- Peso Total do Veículo: 36 tf

- Peso de Uma Roda Dianteira: 6tf

- Peso de Uma Roda Traseira: 6tf

- Peso de Uma Roda Intermediária: 6tf

- Largura de Contato em cada roda: 0,45 m

- Comprimento de Contato de cada roda: 0,20 m

- Distância entre os Eixos: 1,50 m

- Distância entre os Centros de Rodas de cada Eixo: 2,00 m

#### Características de Pontes projetadas após 1985

 Seção Transversal: largura total de 12,80 m, largura de pista de 12,00m e duas barreiras tipo New Jersey de 0,40m.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha	
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	60	

- Normas Brasileiras: NB-1/1978, NB-2/1987 e NB-6/1982 (NBR 7188/84)
- Cargas Móveis: Veículo de 45 tf e Multidão de 0,5 tf/m2 e de 0,3 tf/m2.
- Coeficiente de Impacto:  $\varphi = 1,4 0,007 L$
- Largura da pista com incorporação integral de acostamentos
- Barreiras tipo New Jersey, com pingadeiras
- Laje com declividades e sobrelaje de pequena espessura
- Drenos evitando salas de aterro
- Transversinas desligadas da laje

Serão reproduzidas somente as características gerais das cargas móveis das Pontes Classe 45.

O trem-tipo compõe-se de um Veículo de 45 tf, Multidão de 500 kgf/m2 na pista e Multidão de 300 kg/m2 nos passeios.

- Veículo de 45 tf (450 kN)
- Peso Total do Veículo: 45 tf (450 kN).
- Quantidade de Eixos: 3
- Peso de Uma Roda Dianteira: 7,5 tf (75 kN)



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	61

• Peso de Uma Roda Traseira: 7,5 tf (75 kN)

Peso de Uma Roda Intermediária: 7,5 ff (75kN)

Largura de Contato de Cada Roda: 0,50 m

Comprimento de Contato de Cada Roda: 0,20

Distância Entre os Eixos: 1,50 m

Distância Entre os Centros de Rodas dos Eixos: 2,00 m

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que é necessário algumas melhorias e reparos, com o intuito de aumentar a durabilidade e proteção da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados pela vida útil e pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e nos muros de arrimo. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	62

tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;
- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- Pintura com produtos hidrofugantes.



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	63

### 9- Planilhas de quantidades

A primeira etapa dos serviços será a correção das patologias indicadas nesse laudo, onde na tabela abaixo estão os quantitativos para a execução da Obra.

Item	Serviço	Uni d	Quan t.
	1 Serviços preliminares		
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1
1.2	Placa de Obra	vb	1
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1
	2 Reparos em pavimento flexível		
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsão ligante	m²	2000
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	2000
		A STATE OF THE STA	
	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas		
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	und	7000
3.2	Aplicação de graute	m³	30
3.3	Fornecimento e montagem de formas	m²	800
4.4	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas	_	
4.1	Limpeza do local com hidróxido de cálcio dissolvido em água	m²	3150
4.2	Secar superfície	m²	3150
	5 Juntas de dilatação-tratamento dos encontros com o leito carroçável		1773
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m³	1
5.2	Selagem de trinca com material asfáltico modificado com polímeros	1	22
5.3	Execução de canaletas com cortador de trincas de alta precisão	m m³	1
5.4	Limpeza da superfície através de jateamento de ar	m²	10
5.5	Aplicação de material ligante a quente	m <sup>3</sup>	10
			1
5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar	m²	10
5.7	Reconstituição do pavimento em CBUQ	m³	1



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	64

	6 Juntas de dilatação-implantação de elementos de vedação		
6.1	Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m, com 0,30m para cada lado	m³	
6.2	Apicoamento das superfícies	m²	40
6.3	Limpeza com jato a ar comprimido	m²	40
6.4	Furação para chumbamento da armadura (12,5mm)	und	680
6.5	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	200
6.6	Chumbamento da armadura com resina epóxica	kg	200
6.7	Execução do berço / borda (concreto de alta resistência)	m³	
6.8	Instalação dos selantes e lábios poliméricos	m	70
6.9	Fornecimento e colagem / fixação do perfil elastomérico	m	70
6.10	Acabamento da superfície	m²	40
			1918
	7 Armaduras expostas em laje/vigas		
7.1	Aplicação de primer a base de zinco nas armaduras	L	250
0.4	8 Fissuras em laje/pilares/vigas		
8.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	300
8.2	Limpeza com hidro jateamento (conforme selante escolhido)	m	300
8.3	Preenchimento com resina base epóxi de baixa viscosidade	L	60
Tare .			- 1
9.1	9 Demolição e reconstrução do passelo e mureta do guarda corpo	_	
9.2	Demolição do concreto com rompedor pneumático  Retirada de entulho	m³	140
	Retirada de enturio	m³	140
9.3	Instalação de espaçadores	Un d	280
9.4	Instalação e fornecimento de armadura	Kg	980
9.5	Montagem de formas	m²	200
9.6	Concretagem(Fck=20MPa) com vibrador, juntas a cada 1,20m	m³	120
9.7	Desempeno com superfície rugosa	m²	700
dans a			45
10.1	10 Guarda corpo  Lixar guarda corpo		
10.1		m²	1310
10.2	Pintura com primer a base de zinco  Desentortar	m²	1310
10.3	Desenioriar	m²	262
	11 Tratamento de concreto aparente		
<del>.</del> 11.1	Limpeza com hidro jateamento	m²	3150
11.2	Lixamento com politizes elétricas	m²	3150
11.3	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	3150
11.4	Polimento com lixadeira manual	m²	3150
	1 Januaria Sali indudula Haliadi	111	J 100
11.5	Pintura com verniz	m²	3150



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	65

## 9.2 - Etapa 2-Projeto de adequação estrutural

eção a Norma NBR 7187/2003		
۰	eção a Norma NBR 7187/2003 I de adequação	



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	13/09/2019	66

## 10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (PONTILHÃO\_RAPHAEL\_BARBIERI\_R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A.



CREA: 2204440

RUA PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS-SP

FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

## LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA PONTILHÃO LEONARDO BARBIERI

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

PONTILHÃO Data Folha
LEONARDO BARBIERI 13/09/2019 2

#### 1- Sumário

1-	Introdução	. 3
2-	Descrição e Localização	. 3
2	.1-Localização do viaduto	. <b>}</b>
2	.2- Mapa da Localização	.4
2	.3- característica da OAE	.4
3-E	scopo do Serviço	.7
4- N	letodologia	.9
5-Da	ados da Inspeção	.9
5	.1 – Histórico das Inspeções	.9
5	.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	10
5	.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	1⊏
5	.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	10
5	.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos	11
5	.6 – LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS	11
6 – 1	Relatório Fotográfico	12
7– I	ndicações de Terapia4	49
8 <b>–</b> C	Conclusões	57
9- F	Planilhas de quantidades	63
10 -	ANEXO A (Desenho)	6 <b>6</b>



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	3

## 1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. Padre António Cezarino, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. Portugal, assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

## 2- Descrição e Localização

### 2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Pontilhão Raphael Barbieri


Localização: Av. Padre António Cezarino, 149 - Centro Araraquara SP

,CEP: 14801-040; 21°47'12.8"S 48°10'18.5"W



PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	4

# 2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO

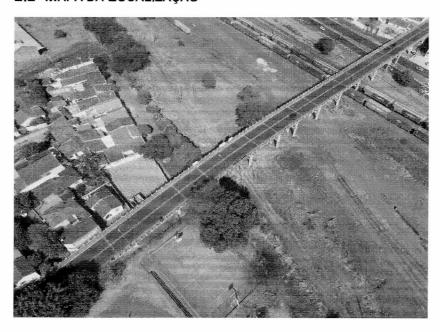

### 2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O pontilhão se localiza na Av Padre António Cezarino, 149 na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 281,55m, e largura de 10,60m.

A ponte é composta por 14 (quatorze) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas paralelas sobre os pilares e vigas transversais travadas nas vigas longarinas.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	5

Sobre a OAE, a pista de rodagem compreende 02 (duas) faixas de rolamento em sentidos opostos, apresentando largura total de 10,60m, sendo 8,50m de leito carroçável e 2,10m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com m.

A mesoestrutura do viaduto é constituída 13 (treze) linhas de pilares, sendo 3 (três) pilares por linha, conectados por uma viga de travamento no nível da face inferior do tabuleiro e outra viga no nível médio dos pilares, e as extremidades são apoiada diretamente na fundação.

Sob a OAE, o gabarito é variável pois são vários níveis de solo.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

### Superestrutura

O viaduto é constituído por 14 (quatorze) vãos isostáticos e bi apoiados, que somados aos encontros norte e sul (chegada e saída da Av. Padre António Cezarino) apresentam comprimento total de 281,55m, sendo que os vãos não possuem a mesma dimensão.

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 10,60m, com todo o tabuleiro apresentando duas vigas longarinas de concreto armado e vigas transversais entre as longarinas moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas de seção variável e vigas transversais de travamento com seção transversal retangular. As vigas longarinas estão apoiadas sobre pilares. A laje maciça apresenta altura de 0,20m.

As vigas longarinas em seção variável apresentam largura dimensão em planta de 1,00x1,20m². As vigas transversais têm dimensão de 0,20x0,70m².



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	6

Sobre as longarinas e as vigas transversais está apoiada a laje maciça de 0,20 m.

Os balanços laterais apresentam largura de 1,05m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas extremas dos balanços laterais, existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

### Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 14 (quatorze) linhas de apoio conectadas por vigas no nível médio do pilar e no nível da face inferior do tabuleiro.

As linhas de apoio são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção de 50x80m² altura variável. Sobre as linhas de apoio de extremidade não foi possível averiguar.

#### Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento asfáltico, o qual é um tipo de pavimento flexível, com altura de 0,15m

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento em sentidos opostos, com leito carroçável de 8,50m.

### **Encontros**

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da superestrutura



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	7

da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro do Centro e o encontro da Vila Xavier.

## Juntas de Dilatação

O viaduto possui 15 (quinze) juntas de dilatação no encontro das peças do tabuleiro e 2 (duas) nos encontros, essas sem possibilidade de verificação devido ao pavimento asfáltico estar cobrindo.

## Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 1,10m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

## Elementos de drenagem

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.

## Sinalização

Não existe sinalização sobre o tabuleiro.

## 3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	8

- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros:
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos:
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes:
- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros:
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	9

## 4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.
- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

## 5-Dados da Inspeção

### 5.1 - HISTÓRICO DAS INSPECÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	10

# 5.2 - DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

# 5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: apresenta um pavimento flexível em bom estado de manutenção, com alguns pontos de fissuração próximos as juntas de dilatação e alguns calombos. Apresenta também alguns pontos com vegetação nascendo entre a soleira e o passeio. Na face inferior tem pontos de infiltração, eflorescências, desplacamento de concreto, armadura exposta e vegetação.

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação encontram-se em bom estado.

Aparelhos de Apoio: Não possui.

Pilares: Apresenta pontos de fissuras, desplacamento de concretos e armaduras expostas.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Existente, porém está fora das dimensões do viaduto.

# 5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Acesso ao passeio possui desnível. Não existe acesso para PNE.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	11

Piso: O piso cimenticio está com fissuras e rachaduras nos pontos das dilatações

Drenagem: Existem bocas de lobo nas extremidades do pontilhão.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

### 5.5 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos em bom estado de conservação.

Iluminação: Em funcionamento.

Sinalização: Apresenta sinalização sobre o tabuleiro.

Gabaritos: Altura é variável de 7m a 11m.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

## 5.6 – LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias citadas no item 5, estão localizadas no croqui do Pontilhão Leonardo Barbieri, que se encontra no Anexo A. (PONTILHAO\_LEONARDO BARBIERI R00)



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	12

# 6 - Relatório Fotográfico



Foto 01: Vista geral da face superior do tabuleiro.

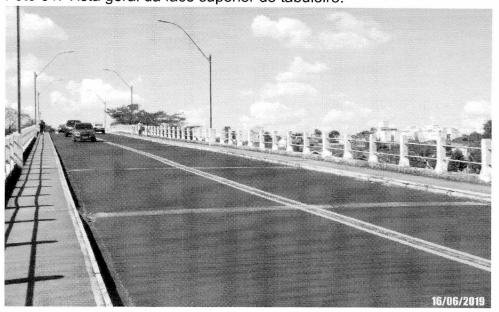


Foto 02: Vista da face superior do tabuleiro, apresentando vegetação nascendo na soleira.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	13

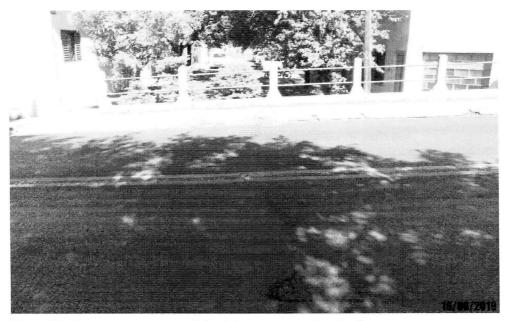


Foto 03: Face superior do tabuleiro apresentando fissuras.



Foto 04: Detalhe dos calombos no pavimento flexível.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	14

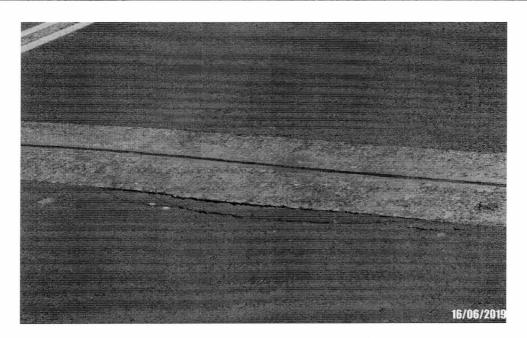


Foto 05: Face superior do tabuleiro apresentando fissuras.

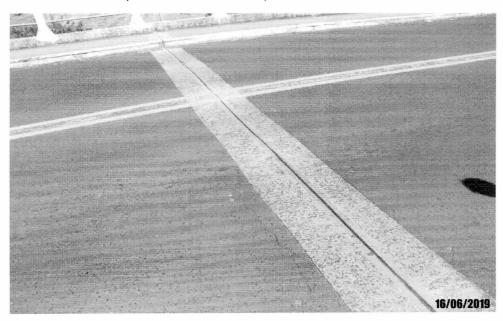


Foto 06: Face superior do tabuleiro apresentando fissuras.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	15



Foto 07: Detalhe de armadura da calçada exposta e junta de dilatação danificada.

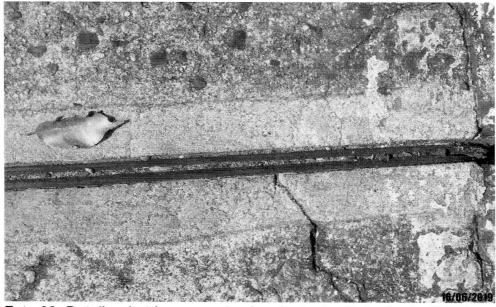


Foto 08: Detalhe de trinca na calçada e junta de dilatação danificada.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	16

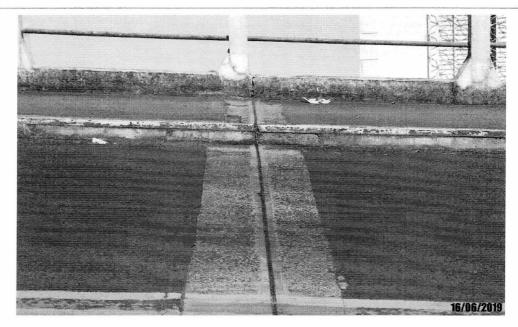


Foto 09: Vista com lábio polimérico da calçada danificado e junta de dilatação danificada.

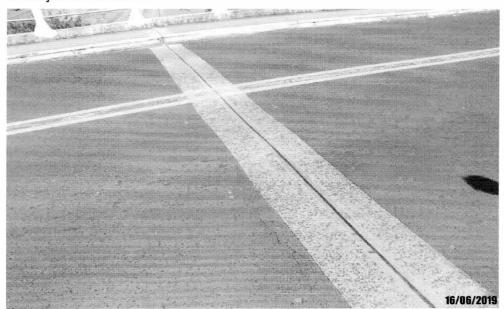


Foto 10: Detalhe do lábio polimérico do pavimento danificado.

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	17

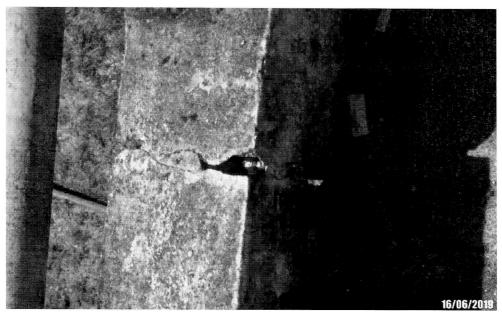


Foto 11: Detalhe da junta de dilatação na mureta do guarda corpo danificada.

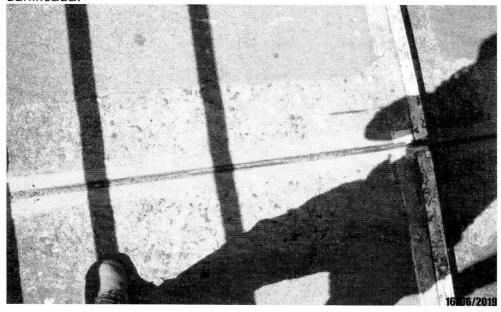


Foto 12: Detalhe de armadura exposta nos lábios poliméricos.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	18

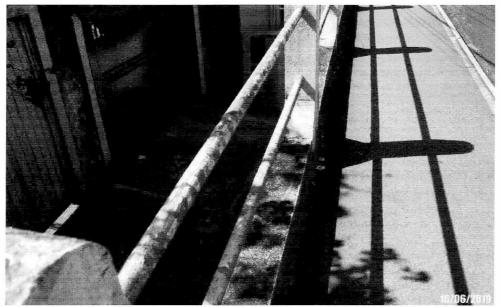


Foto 13: Detalhe da pintura do guarda corpo descascado.



Foto 14: Detalhe da pintura do guarda corpo descascado.

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	19



Foto 15: Detalhe do pilarete de concreto sofrendo dilatação sobre a mureta.

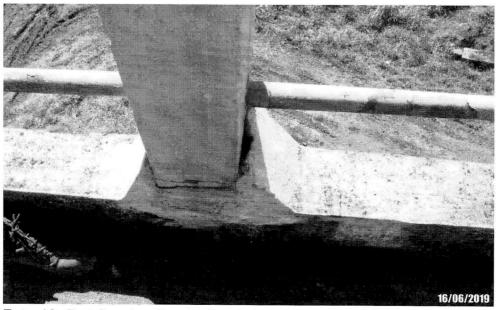


Foto 16: Detalhe do pilarete de concreto sofrendo dilatação sobre a mureta.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	20

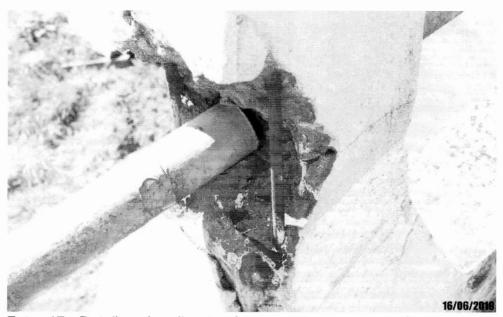


Foto 17: Detalhe do pilarete de concreto com armadura exposta, desplacamento de concreto e barra do guarda corpo soltando da estrutura.



Foto 18: Detalhe do guarda corpo sem fixação com a estrutura.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	21

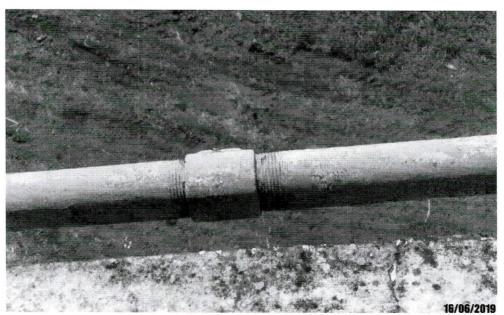


Foto 19: Detalhe de uma adaptação incorreta na barra do G.C.

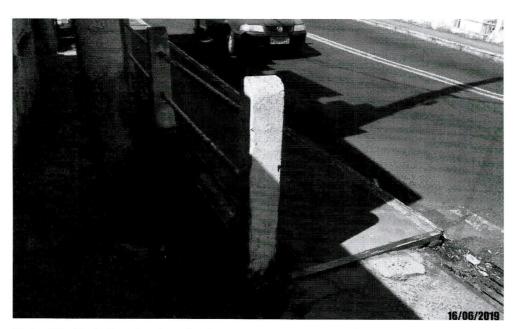


Foto 20: Detalhe do desnível no avesso ao passeio.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	22



Foto 21: Detalhe de desplacamento de concreto no passeio.

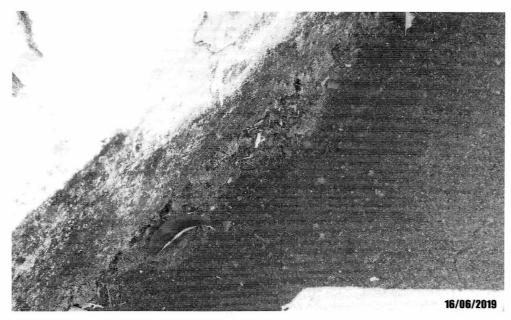


Foto 22: Detalhe de formação de lodo verde na mureta do guarda corpo.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	23

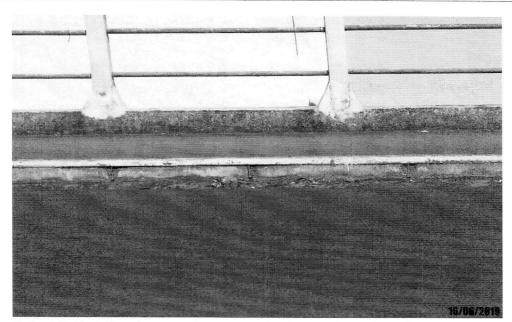


Foto 23: Detalhe de armadura exposta da canaleta da guia do passeio.



Foto 24: Detalhe de armadura exposta da canaleta da guia do passeio



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	24



Foto 25: Detalhe de armadura exposta da canaleta da guia do passeio

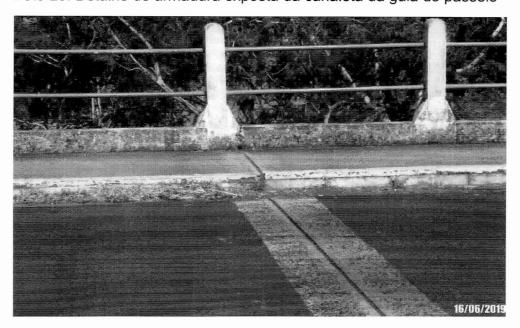


Foto 26: Detalhe da boca de lobo com a entrada de água entupida.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	25



Foto 27: Detalhe da boca de lobo no final do pontilhão.

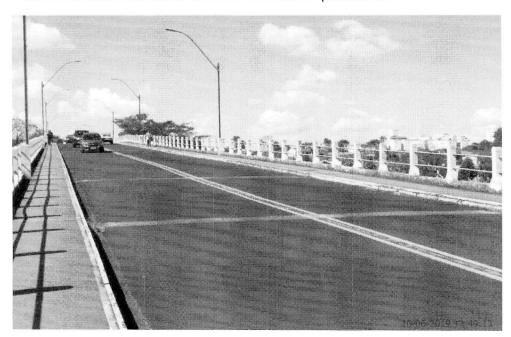


Foto 28: Vista de iluminação sobre o tabuleiro.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	26

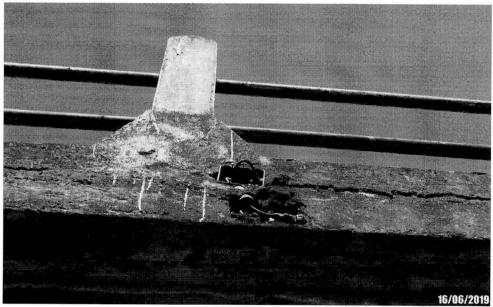


Foto 29: Detalhe de ponto de energia elétrica sem tampa a exposto ao tempo.

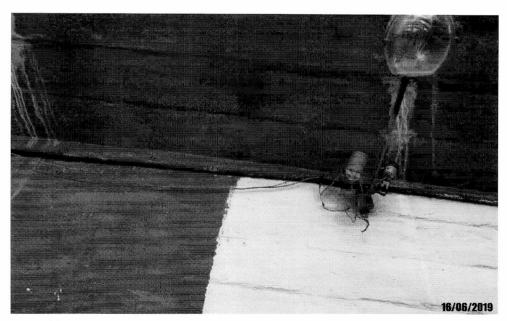


Foto 30: Detalhe de oxidação na tubulação de energia elétrica.

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	27

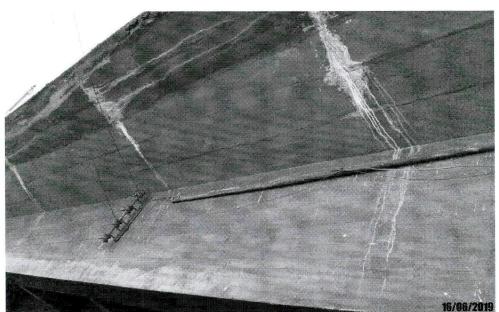


Foto 31: Detalhe de oxidação na tubulação de energia elétrica e fixação na viga principal de ponto de distribuição de energia elétrica.

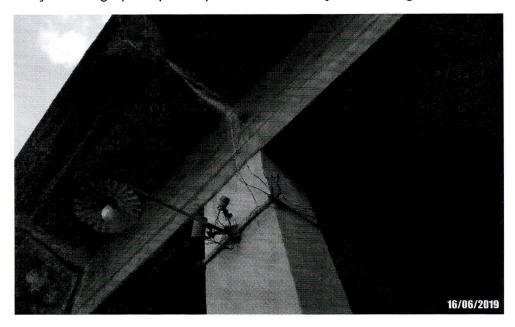


Foto 32: Detalhe de ponto de energia elétrica com instalação não condizente com a norma NBR 5410.

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	28

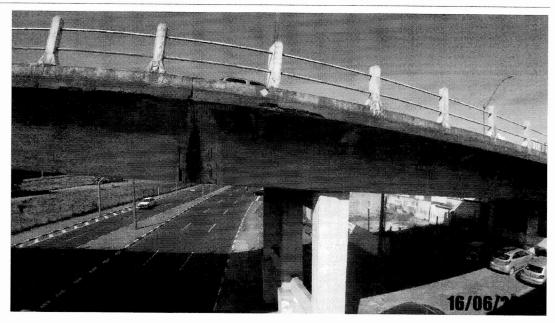


Foto 33: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência desplacamento de concreto.

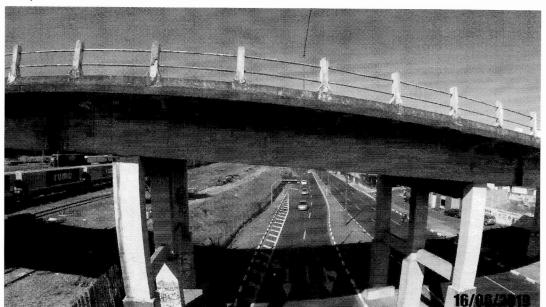


Foto 34: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência e desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	29

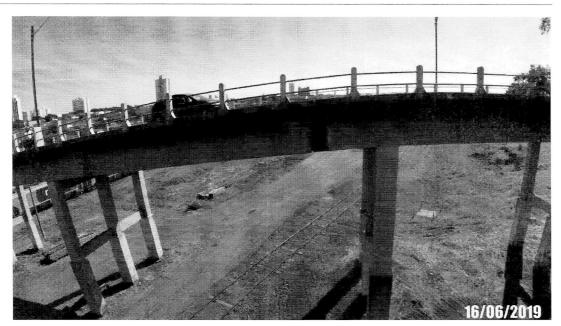


Foto 35: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência e desplacamento de concreto

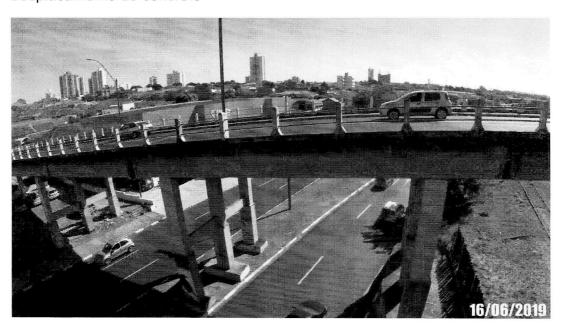


Foto 36: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência e desplacamento de concreto.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	30

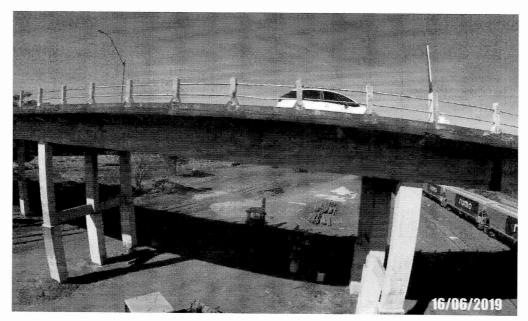


Foto 37: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência e desplacamento de concreto. E guarda corpo amassado.

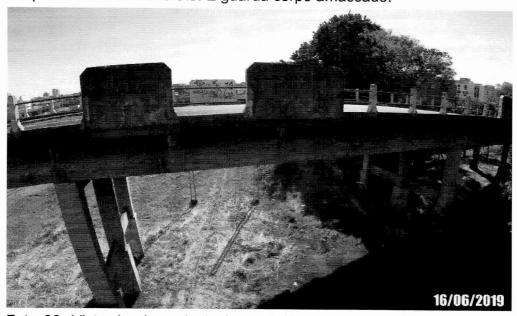


Foto 38: Vista da viga principal com infiltração na junta, eflorescência e desplacamento de concreto no apoio do guarda corpo.

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	31

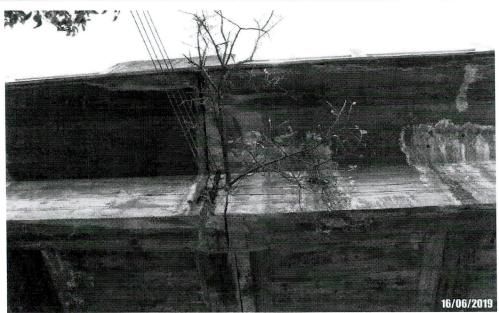


Foto 39: Detalhe da viga principal com vegetação, infiltração, eflorescência, desplacamento de concreto na viga principal.

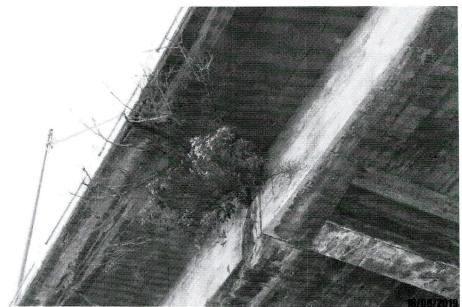


Foto 40: Detalhe de vegetação nascendo dentro da junta de dilatação, na lateral da viga principal.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	32

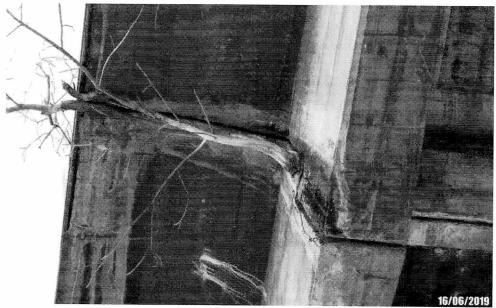


Foto 41: Detalhe de vegetação nascendo dentro da junta de dilatação, na lateral da viga principal.

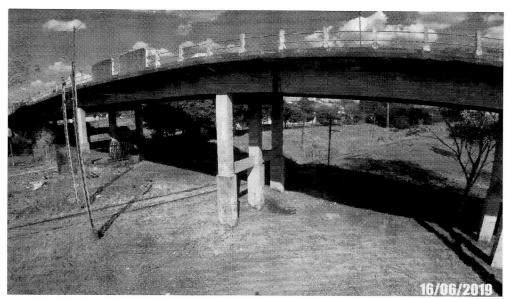


Foto 42: Vista da face lateral da viga com infiltração, eflorescência e desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções

1

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	33

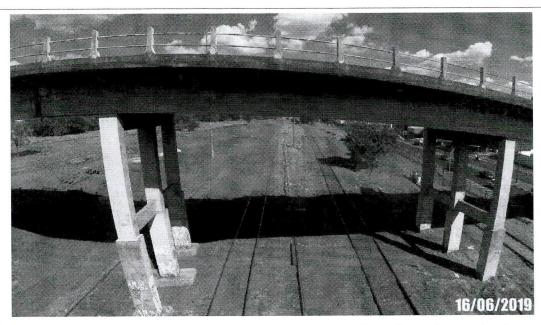


Foto 43: Vista da face lateral da viga com infiltração, eflorescência e desplacamento de concreto.

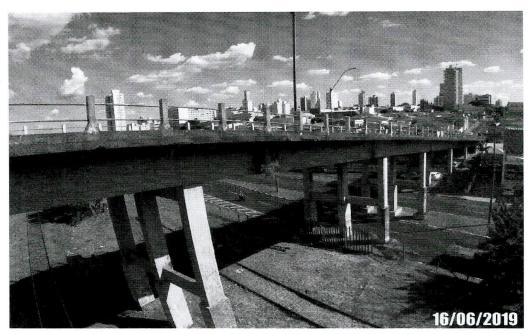


Foto 44: Vista da face lateral da viga com infiltração, eflorescência, desplacamento de concreto e vegetação.

Engenharia e Construções

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	34

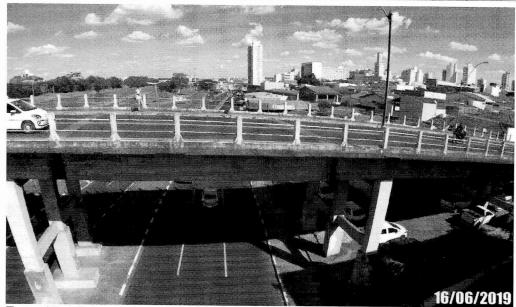


Foto 45: Vista da face lateral da viga com infiltração, eflorescência e desplacamento de concreto.

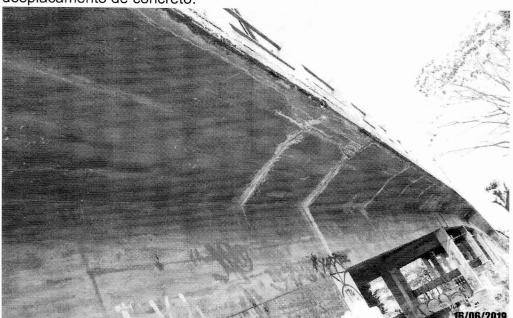


Foto 46: Detalhe de armadura exposta e eflorescência na face inferior do tabuleiro.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	35

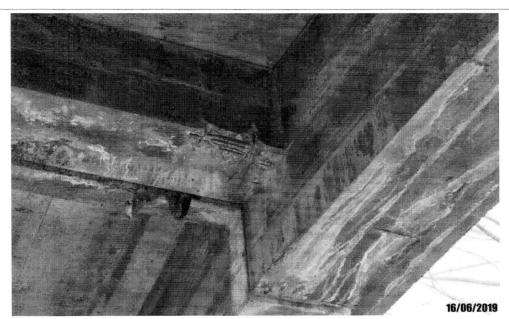


Foto 47: Detalhe de armadura exposta e eflorescência na face inferior do tabuleiro.

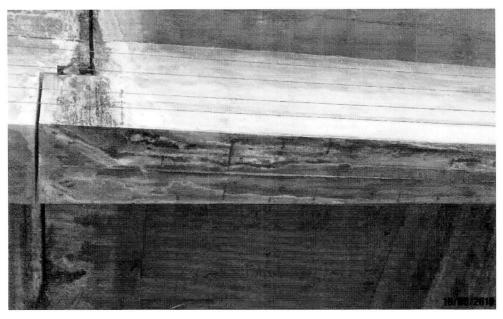


Foto 48: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.

## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	36

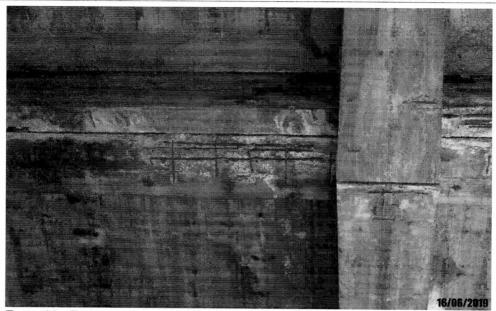


Foto 49: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.



Foto 50: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	37

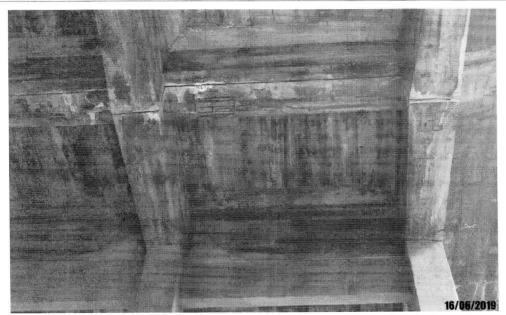


Foto 51: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.

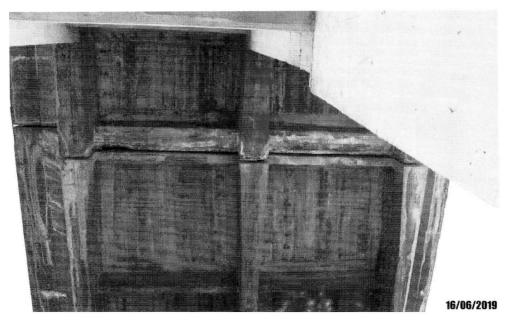


Foto 52: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.



## DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	38

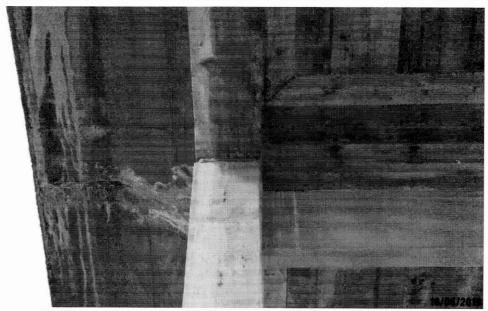


Foto 53: Detalhe de armadura exposta, eflorescência e infiltração na face inferior do tabuleiro.



Foto 54: Detalhe de armadura exposta, eflorescência, infiltração e desplacamento de concreto na face inferior do tabuleiro.



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	39



Foto 55: Detalhe de armadura exposta, eflorescência, infiltração, desplacamento de concreto e vegetação na face inferior do tabuleiro.

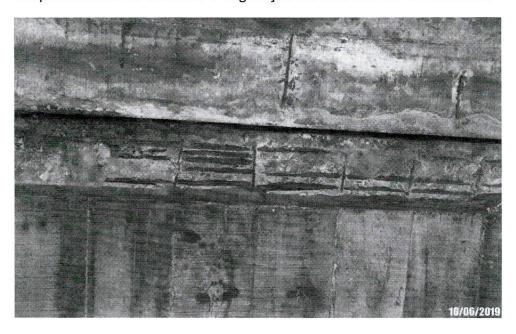


Foto 56: Detalhe de armadura exposta, eflorescência, infiltração, desplacamento de concreto e lodo na face inferior do tabuleiro.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	40

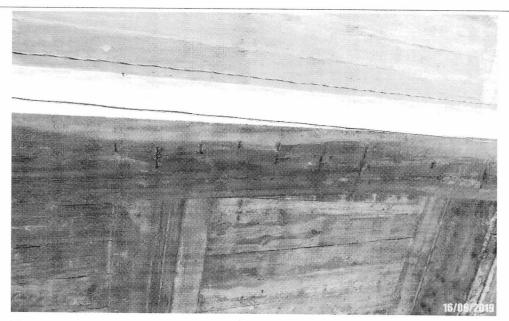


Foto 57: Detalhe de armadura exposta, recorrente em toda a extensão da viga principal.

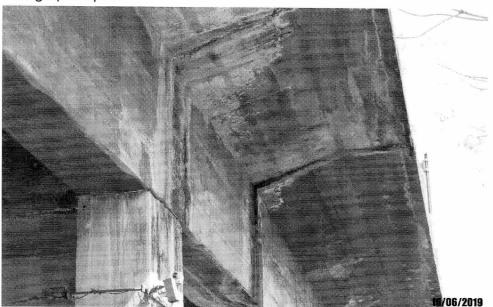


Foto 58: Detalhe de eflorescência na face inferior do passeio.

# **DIFICALI**

Engenharia e Construções

# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	41

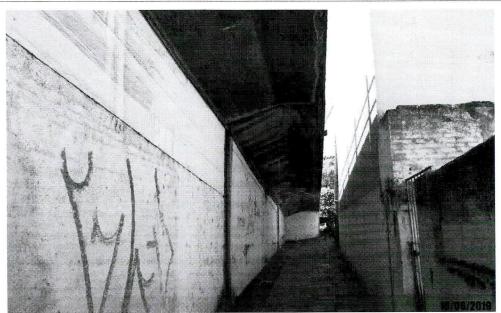


Foto 59: Detalhe de eflorescência na face inferior do passeio.

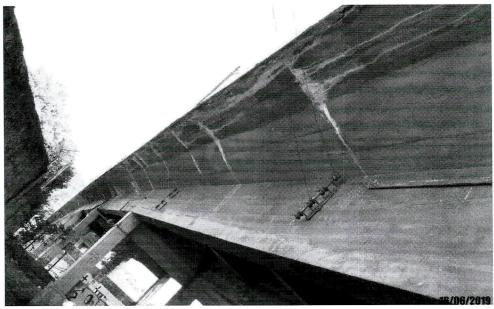


Foto 60: Detalhe de eflorescência na face inferior do passeio, recorrente em toda a sua extensão.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	42

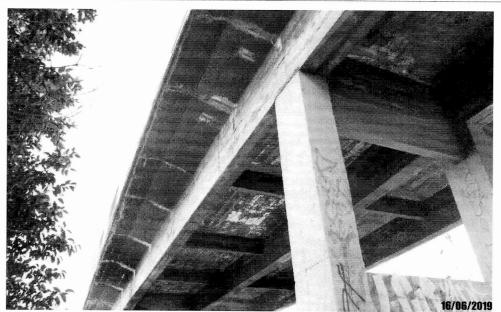


Foto 61: Vista de eflorescência na face inferior do passeio e do tabuleiro, recorrente em toda a sua extensão.



Foto 62: Detalhe de armadura exposta e desplacamento de concreto no muro ala.



### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	43



Foto 63: Detalhe de armadura exposta do muro ala.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	44

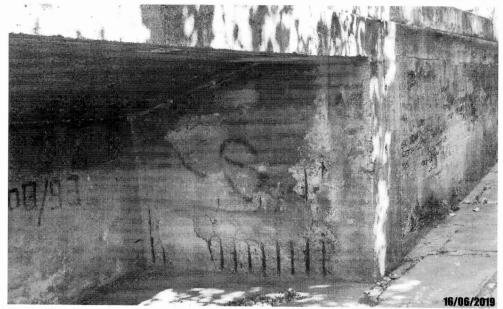


Foto 64: Detalhe de armadura exposta e desplacamento de concreto no muro ala.

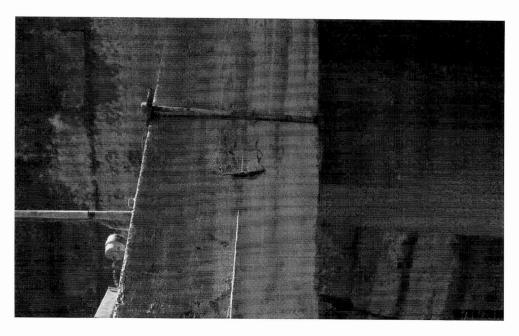


Foto 65: Detalhe de desplacamento de concreto em pilar.



### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	45



Foto 66: Detalhe de armadura exposta e desplacamento de concreto.



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	46

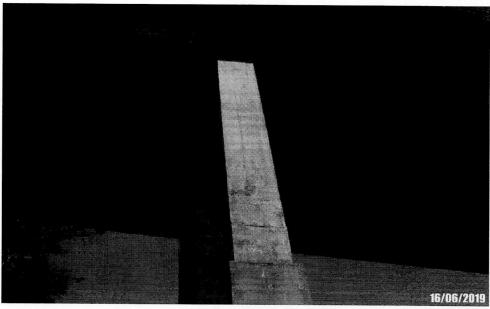


Foto 67: Detalhe de desplacamento de concreto em pilar.

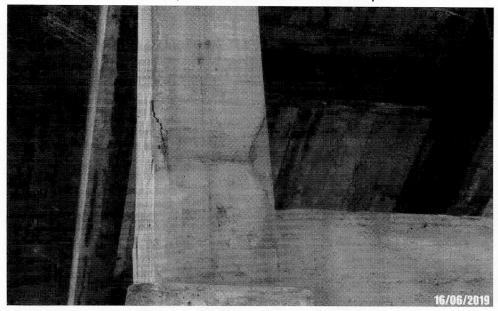


Foto 68: Detalhe de desplacamento de concreto em pilar.



### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	47



Foto 69: Detalhe de desplacamento de concreto em pilar.

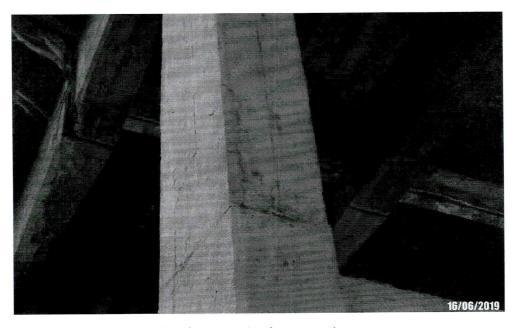


Foto 70: Detalhe de desplacamento de concreto.



### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	48

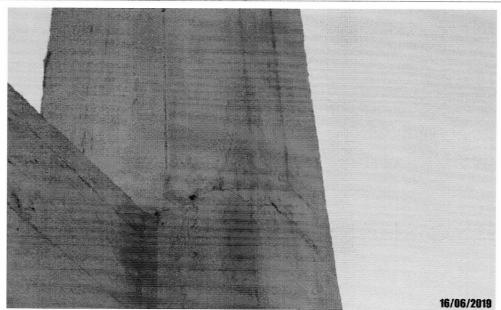


Foto 71: Detalhe de desplacamento de concreto.

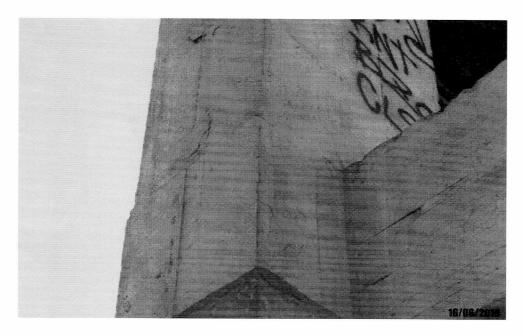


Foto 72: Detalhe de desplacamento de concreto.



PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	49

### 7- Indicações de Terapia

#### 7.1- Estrutura

#### 7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico: para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico é recomendado um TSS (tratamento superficial simples), que consiste em fazer uma retirada do material no local da patologia, limpar a área, aplicar o material ligante e aplicar uma camada de CBUQ em uma espessura de 30mm;
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso especifico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos



PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	50

vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.

- Vegetação: Cortar vegetação existente.

### 7.1.2 - Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.
- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- 3. Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- 5. Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;
- 6. Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	51

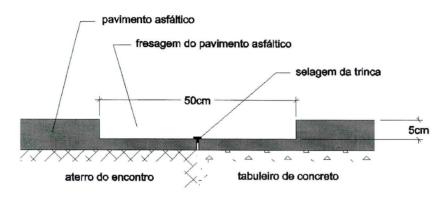


Figura 01- Corte no Pavimento.

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.

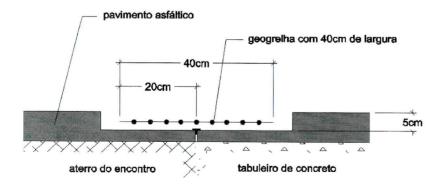


Figura 02- Instalação de geogrelha.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	52

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.

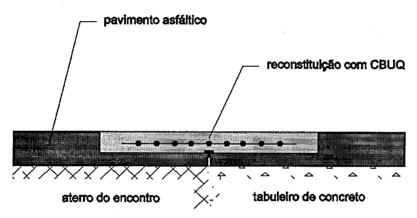


Figura 03- Reconstituição do pavimento.

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	53

Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15
Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 – 1,04
Ponto de Fulgor, oC, mín.	240
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	54

- Lábios poliméricos: Os lábios poliméricos estão em bom estado de funcionamento, porém as juntas de dilatação precisam ser trocadas. Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:

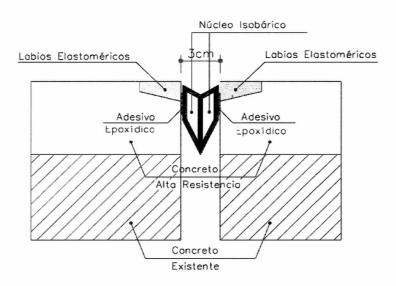


Figura 04- Seção típica do selante de vedação.

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

#### 7.1.3 - Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	55

### 7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

#### 7.1.5 - Pilares:

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.



PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	56

#### 7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

#### 7.1.7 - Drenagem

As bocas de lobo precisam ser verificadas internamente seu funcionamento.

#### 7.2- Pista sobe a estrutura

#### 7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se a preparação do local com compactação do terreno, colocação de camada de brita, montagem das formas e colocação das telas (tipo Q92 ou similar). O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.

#### 7.2.2 - Guarda-Corpo

- A mureta de concreto dos guarda-corpos metálicos deve ser refeita e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. O Guarda-corpo metálico deverá ser totalmente lixado e passado uma pintura anti-ferrugem a base



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	57

de zinco. O guarda corpo possui algumas partes danificadas, que deverão ser corrigidas.

#### 7.3- Outros elementos

#### 7.3.1 - Talude

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.

#### 7.3.2 – Iluminação

- Iluminação em bom estado de funcionamento.

#### 7.3.3 - Proteção de pilares

- Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares nas vias de acesso.

#### 8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente. Abaixo pode ser observado as



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	58

características dos projetos de pontes segundo o período de sua elaboração.

Características de Pontes projetadas de 1960 a 1975

- Seção Transversal: largura total de 10,00m, largura de pista de 8,20m, dois guarda-rodas de 0,90m com dois guarda-corpos de 0,15/0,90m, sobre os guarda-rodas.
- Normas Brasileiras: NB-1/1960, NB-2/1960 e NB-6/1960; Pontes Classe 36
  - Cargas Móveis: Veículo de 36 tf, Multidão de 0,5 tf/m2 e de 0,3 tf/m2
  - Coeficiente de Impacto: φ = 1,4 0,007 L
- Pista com largura de duas faixas de tráfego e duas faixas de segurança
  - Guarda-rodas ineficazes
  - Ausência de pingadeiras
  - Drenos igualmente espaçados, inclusive sobre as salas de aterro
  - Transversinas ligadas à laje
  - Sobrelaje ou pavimentação de grande espessura

Serão reproduzidas apenas as características gerais das cargas móveis da Classe 36.

O trem-tipo compõe-se de um Veículo de 36 tf, de Multidão de 500 kg/m2 na frente e atrás do Veículo e de Multidão de 300 kg/m2 no restante da pista e nos passeios.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	59

Veículo de 36 tf

- Quantidade de Eixos: 3

- Peso Total do Veículo: 36 tf

- Peso de Uma Roda Dianteira: 6tf

- Peso de Uma Roda Traseira: 6tf

- Peso de Uma Roda Intermediária: 6tf

- Largura de Contato em cada roda: 0,45 m

- Comprimento de Contato de cada roda: 0,20 m

- Distância entre os Eixos: 1,50 m

- Distância entre os Centros de Rodas de cada Eixo: 2,00 m

#### Características de Pontes projetadas após 1985

- Seção Transversal: largura total de 12,80 m, largura de pista de 12,00m e duas barreiras tipo New Jersey de 0,40m.
- Normas Brasileiras: NB-1/1978, NB-2/1987 e NB-6/1982 (NBR 7188/84)
- Cargas Móveis: Veículo de 45 tf e Multidão de 0,5 tf/m2 e de 0,3 tf/m2.
- Coeficiente de Impacto:  $\phi = 1.4 0.007 L$



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	60

- Largura da pista com incorporação integral de acostamentos
- Barreiras tipo New Jersey, com pingadeiras
- Laje com declividades e sobrelaje de pequena espessura
- Drenos evitando salas de aterro
- Transversinas desligadas da laje

Serão reproduzidas somente as características gerais das cargas móveis das Pontes Classe 45.

O trem-tipo compõe-se de um Veículo de 45 tf, Multidão de 500 kgf/m2 na pista e Multidão de 300 kg/m2 nos passeios.

- Veículo de 45 tf (450 kN)
- Peso Total do Veículo: 45 tf (450 kN)
- Quantidade de Eixos: 3
- Peso de Uma Roda Dianteira: 7,5 tf (75 kN)
- Peso de Uma Roda Traseira: 7,5 tf (75 kN)
- Peso de Uma Roda Intermediária: 7,5 ff (75kN)
- Largura de Contato de Cada Roda: 0,50 m
- Comprimento de Contato de Cada Roda: 0,20
- Distância Entre os Eixos: 1,50 m



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	61

# Distância Entre os Centros de Rodas dos Eixos: 2,00 m

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que é necessário algumas melhorias e reparos, com o intuito de aumentar a durabilidade e proteção da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados pela vida útil e pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este. Porém os desplacamento de concreto observados nos pilares podem ser resultados de alguma deficiência no funcionamento do pontilhão, o que ressalta a necessidade de uma adequação do projeto do pontilhão as normas atuais vigentes.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e nos muros de arrimo. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:



PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	62

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;
- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- Pintura com produtos hidrofugantes.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	63

### 9- Planilhas de quantidades

# 9.1 - Etapa 1-Correção de patologias

A primeira etapa dos serviços será a correção das patologias indicadas nesse laudo, onde na tabela abaixo estão os quantitativos para a execução da Obra.

Item	Serviço	Unid	Quant.
	1 Serviços preliminares		
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1
1.2	Placa de Obra	vb	1
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1
			7.45
	2 Reparos em pavimento flexível		
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsao ligante	m²	720
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	720
2000	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas		
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	und	7000
3.2	Aplicação de groute	m <sup>3</sup>	40
3.3	Fornecimento e montagem de formas	m²	1000
			1000
	4 Eflorescência em lajes/vigas		
4.1	Limpeza do local com hidróxido de cálcio dissolvido em água	m²	3200
4.2	Secar superficie	m²	3200
	The state of the s		77.54
- 1	5 Juntas de dilatação-tratamento dos encontros com o leito carroçável	-	
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m <sup>3</sup>	1
5.2	Selagem de trinca com material asfáltico modificado com polímeros	m	22
5.3	Execução de canaletas com cortador de trincas de alta precisão	m³	1
5.4	Limpeza da superfície através de jateamento de ar	m²	10
5.5	Aplicação de material ligante a quente	m³	1
5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar	m²	10

RUA: PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	64

6.1 F	Reconstituição do pavimento em CBUQ  6 Juntas de dilatação-implantação de elementos de vedação  Retirada de perfil elastomérico desgastado	m³	1
	6 Juntas de dilatação-implantação de elementos de vedação	***	North Control
	Ketirada de perfil elastomérico desgastado		
0.2		m	170
	Fornecimento e colagem / fixação do perfil elastomérico	m	170
	The state of the s	g de Cas	
7.1	7 Armaduras expostas em laje/vigas	_	
1.1   F	Aplicação de primer a base de zinco nas armaduras	L	300
	O Florence are definition of the	He a	200
8.1 L	8 Fissuras em laje/pilares/vigas Limpeza das superfícies com ar comprimido		
	Limpeza das supernoles com ar comprimido  Limpeza com hidro jateamento (conforme selante escolhido)	m	300
	Preenchimento com resina base epóxi de baixa viscosidade	m	300
0.5 JF	r reenchimento com resina base epoxí de baixa viscosidade	L	60
-	9 Demolição e reconstrução do passeio e mureta do guarda corpo		Miles
9.1	Demolição do concreto com rompedor pneumático	3	440
	Retirada de entulho	m³	140
	Instalação de espaçadores	m³	140
	nstalação e fornecimento de armadura	Und	280
	Montagem de formas	Kg m²	980
	Concretagem(Fck=20MPa) com vibrador, juntas a cada 1,20m	<del></del>	200
	Desempeno com superfície rugosa	m³	120
5.7	Sesempeno com supernole rugosa	m²	700
	10 Guarda corpo		Secure
10.1 L	_ixar guarda corpo	m²	600
	Pintura com primer a base de zinco	m²	600
	Froca/concerto	m²	120
1010	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		120
	11 Tratamento de concreto aparente		
11.1 L	Limpeza com hidro jateamento	m²	4200
	ixamento com politizes elétricas	m²	4200
	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	4200
	Polimento com lixadeira manual	m²	4200
	Pintura com verniz	m²	4200
		111	7200



#### DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	65

# 9.2 – Etapa 2-Projeto de adequação estrutural

	1 Adequeção a Norma NBR 7187/2003		
Item	Serviço	Unid	Quant.



# DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
LEONARDO BARBIERI	13/09/2019	66

# 10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (PONTILHÃO\_LEONARDO\_BARBIERI\_R00) — Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A.