

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2380/2022

Em 02 de setembro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 8117/2022 de 12/09/2022 13:58 Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 679/2022 Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao Requerimento nº 0679/2022, de autoria do Vereador RAFAEL DE ANGELI, em anexo, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atendiosamente,

EDINHO SILVA Prefeito/Municipal

JVB(55977/2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 31 de Agosto de 2022

À Coordenadoria de Articulação Institucional

Em resposta ao requerimento nº 679/2022, após manifestação da Gerência de Obras Viárias, segue as informações desta secretaria:-

- As datas das vistorias encontram-se no corpo dos laudos e vistoria técnica dos viadutos;
- 2) Segue anexo as cópias dos laudos (fls. 02 a 137)
- 3) Encontra-se em execução o programa "Ponte Segura" da Defesa Civil que objetiva a avaliação de aproximadamente 100 pontes/ viadutos

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

SÉRGIO OSÉ PELÍCOLLA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos





CREA: 2204440

RUA PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS-SP FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA VIADUTO DA AV. PORTUGAL

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	2

1- Sumário

1- Introdução	3
2- Descrição e Localização	3
2.1-Localização do viaduto	3
2.2- Mapa da Localização	4
2.3- característica da OAE	4
3-Escopo do Serviço	8
4- Metodologia	9
5-Dados da Inspeção	10
5.1 – Histórico das Inspeções	10
5.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	10
5.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	10
5.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	11
5.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos	12
5.6 – Localização das patologias	12
6-Relatório Fotográfico	13
7– Indicações de Terapia	38
3– Conclusões	46
9– Planilhas de quantidades	48
10 - ANEXO A (Desenho)	51





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	3

1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. Portugal, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. Portugal, assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

2- Descrição e Localização

2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Viaduto da Av. Portugal

Localização: Av. Portugal, 100 - Centro Araraquara SP, 14801-040;

21°47'35.0"S 48°10'21.4"W


Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	4

2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO

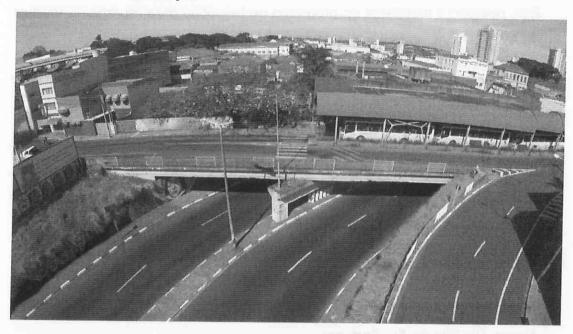

2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O viaduto se localiza na Av. Portugal,100, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 41,73m, e largura de 12,79m.

A ponte é composta por dois (dois) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça e 7 (sete) vigas paralelas, sendo todas elas sobre os apoios.

Sobre a OAE, a pista de rodagem compreende 02 (duas) faixas de rolamento no mesmo sentido com um canteiro no meio das vias,





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	5

apresentando largura total de 12,79m, sendo 7,89m de leito carroçável e 3,82m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 1,11m.

A mesoestrutura do viaduto é constituída por 2 (dois) pilares centrais conectados por uma viga de travamento, localizado no eixo transversal do viaduto, e as extremidades são apoiada diretamente na fundação.

Sob a OAE, o gabarito mínimo medido tendo como cota de apoio a calçada de pedestre e a face inferior da longarina é de 4,00 m.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

Superestrutura

O viaduto é constituído por 2 (dois) vãos isostáticos e bi apoiados, que são também os encontros norte e sul (chegada e saída da Av. Portugal) e apresenta comprimento total de 42,34m, sendo um vão de 19,75m e outro vão de 20,98m separados por um espaço de 1,00m, espaço esse fechado por alvenaria.

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 12,06m, com todo o tabuleiro apresentando a viga longarina de concreto armado e pré-moldada e a viga de travamento moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça, 7 (sete) vigas longarinas em seção "l" e 1 (uma) viga de travamento com seção transversal em "T", locada sobre os apoios centrais. Sendo os 2 (dois) apoios centrais e a viga de travamento responsáveis por sustentar as 7 (sete) vigas longarinas e a laje maciça.

A laje maciça apresenta altura de 0,15m.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	6

As vigas longarinas em seção "I" apresentam largura da mesa inferior de 0,60m, mesa superior de 1,20m, com espessura de alma de 0,30m e altura total de 1,20m. A viga de travamento em seção transversal "T" apresenta largura de 0,80m e 1,97m de altura.

Transversalmente, entre eixos, as longarinas estão espaçadas em cerca de 2,60m.

Sobre as longarinas, pode ser observado a laje maciça com altura de 0,20 m.

Os balanços laterais apresentam largura de 2,00 e 1,90m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas extremas dos balanços laterais, existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 3 (três) linhas de apoio. Sendo as linhas da extremidade apoiada diretamente na fundação, e a linha central pilares conectados por uma viga de travamento.

A linha de apoio central é caracterizada por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção retangular de 0,80x1,50m e altura de 2,88m. Sobre as linhas de apoio de extremidade não foi possível averiguar.

Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento asfáltico, o qual é um tipo de pavimento flexível, com altura de 0,15m





VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	7

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento no mesmo sentido, com leito carroçável de 7,89m.

Encontros

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da superestrutura da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro 1 e o encontro 2, que são respectivamente a entrada e saída do viaduto.

Juntas de Dilatação

Visualmente não foi possível identificar junta de dilatação, pois se trata de uma avaliação visual, porém não é possível afirmar que este viaduto não possua junta, pois a mesma pode estar encoberta pelo pavimento asfáltico.

Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 1,10m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

Elementos de drenagem

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	8

Sinalização

Não existe sinalização sobre o tabuleiro. A única sinalização existente é apenas informando a altura máxima permitida para os veículos passarem por baixo do viaduto.

3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;
- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes;





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	9

- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.

4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.



CREA: 2204440

Data	Folha
24/08/2019	10

- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

5-Dados da Inspeção

5.1 - HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.

5.2 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: Apresenta um pavimento asfáltico desgastado, com formação de calombos ou depressões na pista e apresenta também infiltração causadas por fissuras no pavimento flexível e pela jardineira do terminal rodoviário. O concreto da laje apresenta eflorescências. É observado desplacamento de concreto na face inferior da laje.

Vigas longarinas: Apresentam armaduras rompidas (estribos) e expostas (inferior e estribos), desplacamento de concreto, fissuras na região próxima aos aparelhos de apoio. Apresentam também pontos de infiltração.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	11

Viga Transversal: Apresenta armadura exposta, pontos de fissuramento e desplacamento de concreto.

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação encontram-se encobertas pelo pavimento asfáltico com presença de trincas no pavimento.

Aparelhos de Apoio: Os neoprenes centrais não foram possíveis sua avaliação, pois existe uma alvenaria fechando o acesso. Os neoprenes das extremidades foram avaliados parcialmente, pois devido a dificuldade de acesso apenas a face frontal foi visualizada e nada foi constatado. Porém os apoios dos neoprenes centrais e das extremidades possuem fissuras e infiltrações.

Pilares: Apresentam fissuras e desplacamento de concreto.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Existe pingadeira, porém está desgastada.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Passeios da Av. Portugal apresentam um estado de conservação mediano, apresentando algumas fissuras. O acesso a PNE está danificado.

Piso: Não apresenta piso podo tátil para facilitar acessibilidade.

Drenagem: Inexistente.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	12

guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

5.5 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos em bom estado de conservação.

Iluminação: Em funcionamento.

Sinalização: Apresenta sinalização sobre o tabuleiro.

Gabaritos: Altura permitida é de 4,00m.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

5.6 - LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias sitadas no item 5, estão localizadas no croqui da Av. Portugal, que se encontra no Anexo A. (VIADUTO_AV_PORTUGAL_R00)



Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	13

6-Relatório Fotográfico



Foto 01: Vista da face superior do tabuleiro.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	14



Foto 02: Vista do pavimento asfáltico com ondulações e depressões. Vista da jardineira do terminal rodoviário.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	15

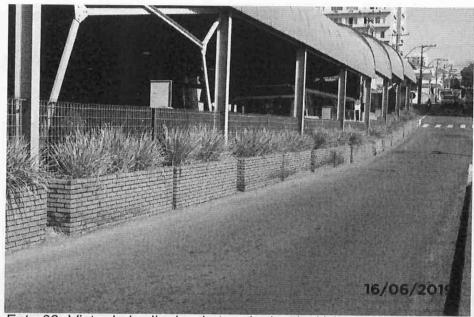


Foto 03: Vista da jardineira do terminal rodoviário e imperfeições na camada asfáltica.



Foto 04: Vista da junta de dilatação no encontro.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	16



Foto 05: Vista da junta de dilatação com o encontro.



Foto 06: Detalhe da fissura e depressão da junta de dilatação.





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	17

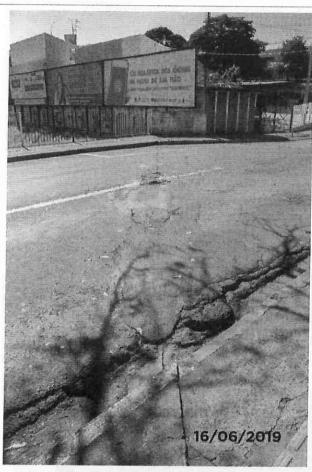


Foto 07: Detalhe da fissura e depressão da junta de dilatação.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	18



Foto 08: Vista do passeio com a junta de dilatação e apresentando pequenas fissuras.



Foto 09: Detalhe do acesso ao passeio central e no passeio saindo do terminal rodoviário com a marcação de acessibilidade apagada e apresentando fissuras.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	19



Foto 10: Detalhe do acesso ao passeio com a marcação de acessibilidade desgastada e apresentando fissuras.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	20



Foto 11: Detalhe da junta de dilatação entre a estrutura do terminal rodoviário e o passeio.

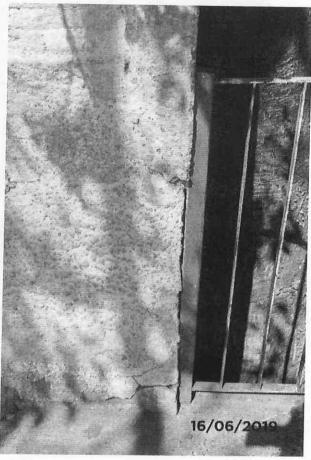


Foto 12: Detalhe da trinca na fixação do guarda corpo e o muro.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	21



Foto 13: Detalhe da trinca na fixação entre o guarda corpo e o muro.

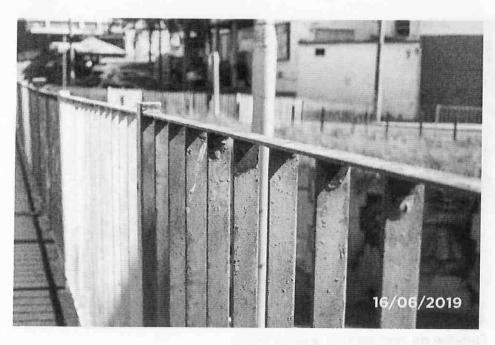


Foto 14: Detalhe da corrosão no guarda corpo.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	22

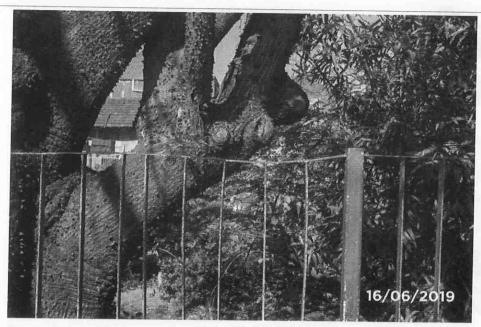


Foto 15: Detalhe da corrosão e um amassado no guarda corpo.



Foto 16: Detalhe da corrosão no guarda corpo.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	23

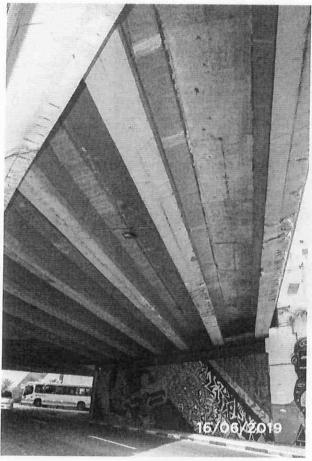


Foto 17: Vista da face inferior do tabuleiro, sentido rodovia. Vigas com desplacamento de concreto, infiltrações, armaduras expostas.

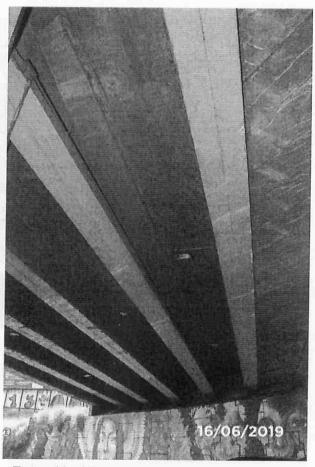


Foto 18: Vista da face inferior do tabuleiro, sentido centro. Vigas com desplacamento de concreto, infiltrações, armaduras expostas.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	24



Foto 19: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	25



Foto 20: Vista da face inferior do tabuleiro, sentido centro. Vigas com desplacamento de concreto, infiltrações, armaduras expostas.

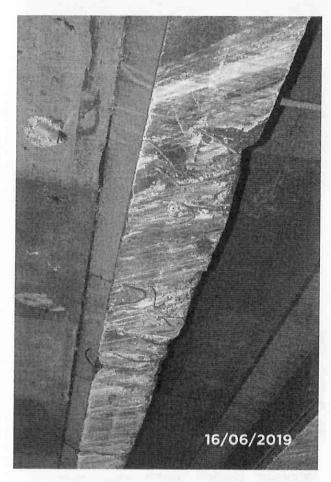


Foto 21: Vista da face inferior do tabuleiro, sentido centro. Vigas com desplacamento de concreto, infiltrações, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	26



Foto 22: Vista da face inferior do tabuleiro, sentido centro. Vigas com desplacamento de concreto, infiltrações, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	27

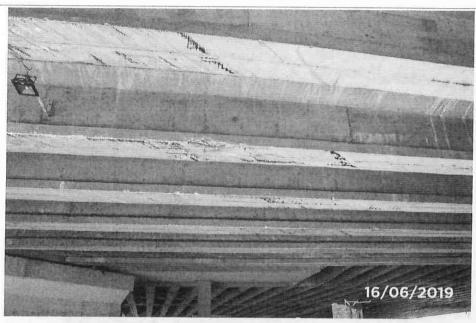


Foto 23: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.



Foto 24: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	28

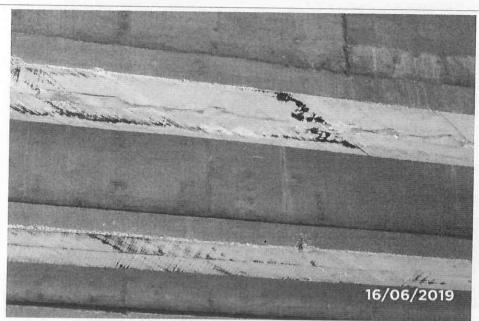


Foto 25: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

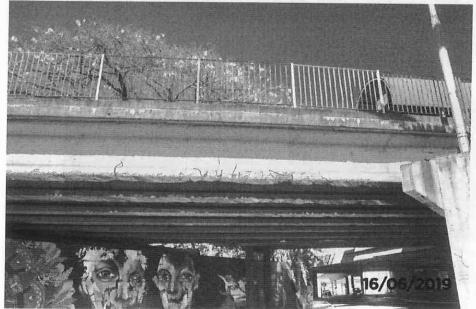


Foto 26: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	29

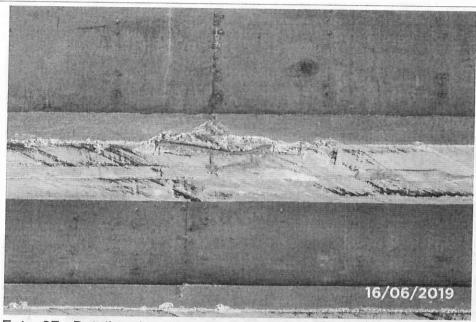


Foto 27: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, e armaduras exposta.



Foto 28: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	30



Foto 29: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.

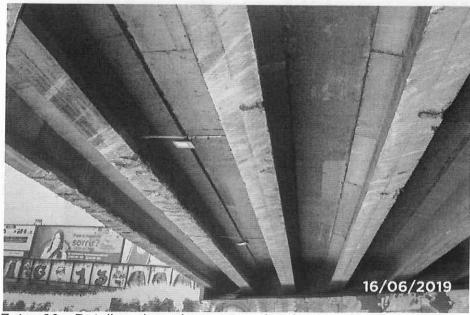


Foto 30: Detalhe das vigas com desplacamento de concreto, armaduras expostas e rompidas.



Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	31



Foto 31: Armadura exposta na viga de travamento transversal sobre os pilares centrais.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	32

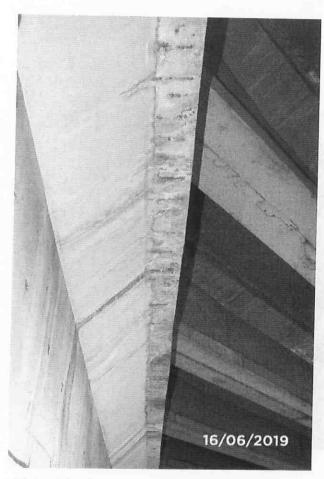


Foto 32: Armadura exposta na viga de travamento transversal sobre os pilares centrais.

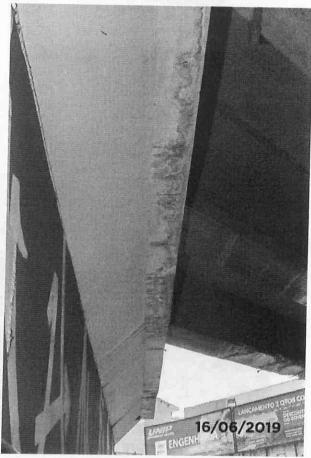


Foto 33: Armadura exposta na viga de travamento transversal sobre os pilares centrais.

Engenharia e Construções




DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	33



Foto 34: Detalhe da fissura na viga na posição do encontro com o pavimento asfáltico.

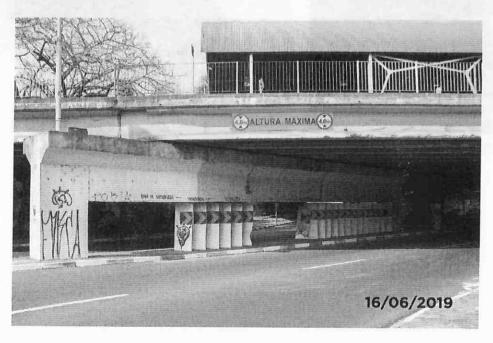

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	34

Foto 35: falta de barreiras de proteção, e placas de concreto faltando e danificadas



Foto 36: Desplacamento de concreto no pé do pilar.



Foto 37: Estrutura de proteção está danificada, necessita ser refeita.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	35



Foto 38: Tubulação de água do terminal rodoviário sendo depositada no pé do pilar.

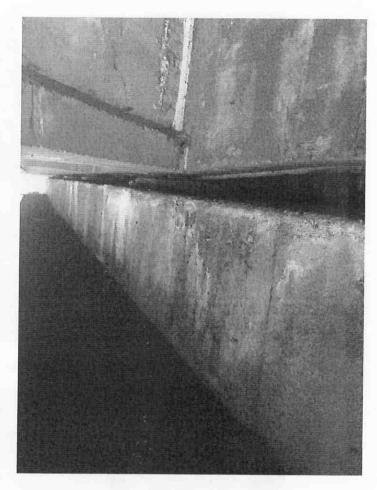


Foto 39: Detalhes dos neoprenes das extremidades, com os apoios apresentando desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	36



Foto 40: Detalhe do neoprene das extremidades.

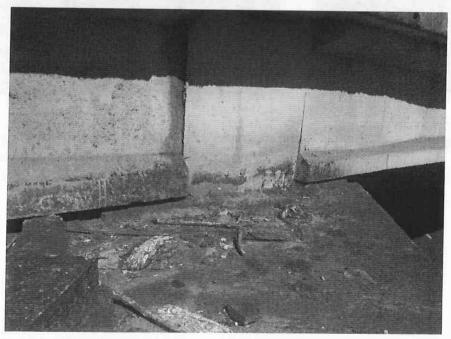


Foto 41: Detalhe da posição central, existe uma alvenaria entre as vigas.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	37



Foto 42: Sinalização de altura máxima.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	38

7- Indicações de Terapia

7.1- Estrutura

7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico deve ser realizado aplicação de emulsão ligante e posterior camada asfáltica (CBUQ) com uma espessura de 30mm;
- Fissuras na Face inferior e próximo ao aparelho de apoio: Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
 O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso especifico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	39

realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.

- Vegetação: Cortar vegetação existente.

7.1.2 – Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.
- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- 3. Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- 5. Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	40

 Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;

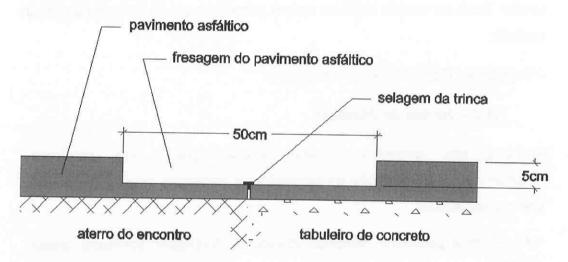


Figura 01- Corte no Pavimento.

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.

DIFICALI D Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	41

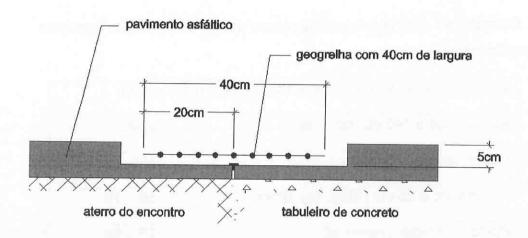


Figura 02- Instalação de geogrelha.

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.

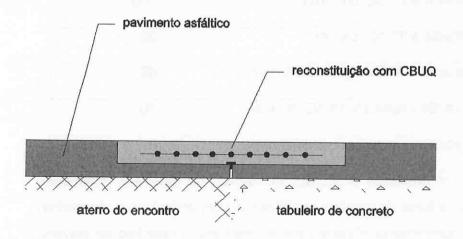


Figura 03- Reconstituição do pavimento.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	42

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:

Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15
Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 – 1,04
Ponto de Fulgor, oC, mín.	240
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	43

7.1.3 - Aparelhos de Apoio

- Desplacamento: Para corrigir o desplacamento do concreto no apoio do neoprene é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Neoprene: As faces não visualizadas do neoprene

7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.

Armadura rompidas: Nesse caso será necessário um projeto de reforço estrutural especifíco.

- Desplacamento: Para corrigir o desplacamento do concreto no apoio do neoprene é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios

7.1.5 - Pilares:

- Desplacamento: Para corrigir o desplacamento do concreto no apoio do neoprene é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	44

Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.

7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

7.1.7 - Drenagem

Não existe sistema de drenagem.

7.2- Pista sobe a estrutura

7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se a preparação do local com compactação do terreno, colocação de camada de brita, montagem das formas e colocação das telas (tipo Q92 ou similar). O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.





VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	45

7.2.2 – Guarda-Corpo

- As bases de concreto dos guarda-corpos metálicos devem ser refeitas e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. As muretas de fixação dos guarda-corpos devem sofrer reparos com a utilização de cimento graute, sendo este aplicado dentro dos vazios existentes. O Guarda-corpo metálico deverá sofrer uma troca, sendo substituído por um completamente novo, pois o existente no local possui inúmeras patologias, não sendo indicado sua recuperação.

7.3- Outros elementos

7.3.1 - Talude

- Muro de arrimo: Os muros de arrimo esta com bom estado.

Antes de iniciar a correção das trincas será necessário retirar toda a vegetação existente, o próximo passo é limpar a estrutura, para isso geralmente é feito o hidro jateamento de alta pressão para a retirada das impurezas. Como solução para o tratamento será adotado a Injeção de Poliuretano Espuma e Gel, que é uma resina usada impermeabilização e selamento. Essa resina possui alta resistência a ruptura e a abrasão, e elasticidade permanente em locais úmidos. Para aplicação da resina, deve ser realizado a abertura dos pontos de injeção e instalado os bicos. Logo, é feito a Injeção de Poliuretano Espuma e Gel, as quais serão injetadas com bombas monocomponente e misturador mecânico. A Injeção de Poliuretano em espuma é usado para tamponamento provisório de infiltração, pois ela se expande e cria uma barreira para passagem da água, possibilitando a aplicação do poliuretano em gel. Enquanto o poliuretano em gel garante a vedação



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	46

permanente, por ser totalmente impermeável e apresentar baixa viscosidade. Além disso, é um elastômero que permite a movimentação da estrutura, agindo com uma junta. Após erradicar as fissuras e trincas, é necessário tratar o concreto aparente, onde deve ser feito a limpeza dos pontos onde foi feita as injeções, essa limpeza deve ser feita com hidro jateamento. Então é realizado o lixamento mecanizado para um melhor acabamento e aplicado demãos de tinta látex acrílico. Isso tudo para garantir uma superfície mais regular. Posteriormente aplica-se o estuque para o preenchimento dos poros para uma melhor aparência e em seguida é feito o polimento com uma lixadeira manual fina a fim de retirar o excesso do estuque e deixar uma superfície lisa. Por último, aplica-se um produto hidrofugante para proteger o muro de arrimo das intempéries.

7.3.2 - Iluminação

- Iluminação em bom estado de funcionamento.

7.3.3 –Proteção de pilares

 Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares na via de acesso.

8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	47

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que se trata de uma obra sem problemas importantes, necessitando apenas de algumas melhorias e reparos funcionais com o intuito de aumentar a durabilidade da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados por acidentes mecânicos, e outros pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e vigas. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	48

- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- Pintura com produtos hidrofugantes.

9- Planilhas de quantidades

	Viaduto	da Av.	Portug	jal					
Item		Uni d	Qua nt.	Preço Unit. Mat.(R\$)	Pre ço Tot al Mat. (R\$)	Preço Unit. M.O.(R\$)	Preço Total M.O.(R\$)	Preço Unit Mat + M.O.(R\$)	Preço Total Mat + M.O.(R\$)
	1 Serviços preliminares								
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1						
1.2	Placa de Obra	vb	1						
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1						
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1						
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1						
	2 Reparos em pavimento flexível			Jerie					
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsao ligante	m²	350		OF STREET				
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	350						
	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas								Districts to 2
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	un d	100		1 1	d, d			
3.2	Aplicação de groute	m ³	15						
	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas								
1.1	Limpeza do local com hidróxido de cálcio dissolvido em água	m²	350						
1.2	Secar superficie	m²	350						
	itas de dilatação-tratamento dos encontros com o leito carroçavel								
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m³	1						
1.2	Selagem de trinca com material asfáltico modificado com polímeros	m	22						
	Execução de canaletas com cortador de trincas de alta precisão	m³	1						

RUA: PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 - SÃO CARLOS E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha		
AV. PORTUGAL	24/08/2019	49		

5.4	Limpeza da superfície através de jateamento de ar	m²	10					
5.5	Aplicação de material ligante a quente	m³	1					
5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar	m²	10					
5.7	Reconstituição do pavimento em CBUQ	m³	1					
6	Armaduras expostas em laje/pilares/vigas/muros							
6.1	Aplicação de primer a base de zinco nas armaduras	L	20					
	7 Fissuras em laje/pilares/vigas							
7.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	100					HE 2015
	Limpeza com hidrojateamento (conforme selante							
7.2	escolhido)	m	100					1.5.55
7.3	Preenchimento com resina base epoxi de baixa viscosidade	F	20					
	Viscosidade	L	20	JE STATE OF	F16559	A SOURCE A		
	8 Impermeabilização de jardineira							
8.1	Limpeza do local de aplicação	m²	70					
8.2	Regularização impermeável com Aditivo Impermeabilizante tipo ImperSika Líquido ou similar(argamassa no traço 1:3 e 1 litro de aditivo para cada 50kg de cimento)	m²	70					
8.3	Aplicação de impermeabilizante a base de asfalto tipo Igol S ou similar	m²	70					
	Aplicação de manta impermeabilizante a base de asfalto com polímeros e estruturada com poliéster, tipo o Sika Manta ou similar	m²	70					
8.4	Aplicação de filme de polietileno ou papel Kraft	m²	70					
8.5	Execução de proteção mecânica com massa de cimento e areia no traço 1:4 em volume e espessura mínima de 3 cm	m²	70					
8.6	Instalação de Tela galvanizada hexagonal ou tela de pinteiro	m²	70					
8.7	Brita 1 no fundo	m³	3					
8.8	Instalação de manta geotêxtil, gramatura de 200 g/m² ou superior	m²	70					
8.9	Lixar tijolos	m²	45					
8.10	Lavar tijolos	m²	45					
8.11	Aplicação de silicone hodrofugante a base de água	L	40					
	9 Demolição e reconstrução do passeio							
9.1	Demolição do concreto com rompedor	m³	34					



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. PORTUGAL	24/08/2019	50

9.6	Concretagem(Fck=20MPa) com vibrador, juntas a cada 1,20m	m³	28					
9.7	Desempeno com superfície rugosa	m²	180					
	10 Guarda corpo							
10.1	Fornecimento e instalação de guarda corpo	kg	3000					
	11 Tratamento de concreto aparente			Year				
11.1	Limpeza com hidrojateamento	m ²	1500				Matrice Constitution of the San	
11.2	Lixamento com politizes elétricas	m ²	1500					
11.3	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	1500					
11.4	Polimento com lixadeira manual	m ²	1500					
11.5	Pintura com verniz	m²	1500			J H		
MENE	12 Armadura rompida							
12.1	Projeto de reforço estrutural	un d	1					





CREA: 2204440

Data	Folha
24/08/2019	51

10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (VIADUTO_AV_PORTUGAL_R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A; Corte B – B.

G IJADISI G





CREA:220440

Rua padre Teixeira, 1980, sala 06, centro CEP:13560-210 – São Carlos-SP Fone: (16) 992158555/981228877 e-mail: dificali@dificali.com.br

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA VIADUTO DA AV. SÃO PAULO

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	2

1- Sumário

1-	Introdução	3
2-	Descrição e Localização	3
2	2.1-Localização do viaduto	3
2	2.2- Mapa da Localização	4
2	2.3- característica da OAE	4
3-E	scopo do Serviço	8
4- N	Metodologia	9
5-Da	ados da Inspeção	10
5	i.1 – Histórico das Inspeções	
5.	.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	10
5.	.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	10
5.	.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	11
5.	.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos	12
5.	.6 – Localização das patologias	12
6-Re	elatorio Fotográfico	13
7– In	ndicações de Terapia	29
3– C	onclusões	43
)– PI	lanilhas de quantidades	44
10 - 1	ANEXO A (Desenho)	47





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	3

1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. São Paulo, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. São Paulo, assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

2- Descrição e Localização

2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Viaduto da Av. São Paulo

Localização: Av. São Paulo, 112 - Centro Araraquara SP ,14801-075; Av.

São Paulo, 21°47'37.1"S 48°10'20.9"W.




Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	4

2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO

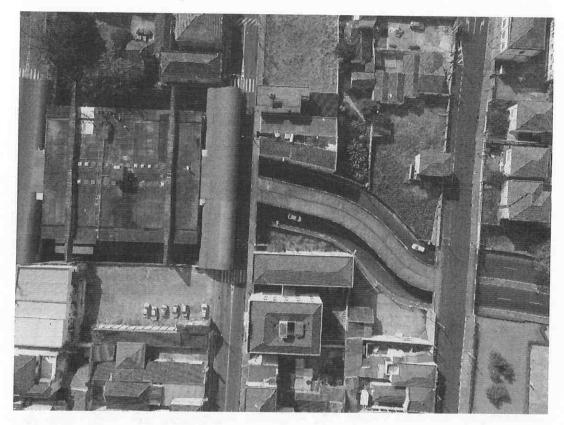

2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O viaduto se localiza na Av. São Paulo,130, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 20,86m, e largura de 8,42m.

A ponte é composta por dois (dois) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça e 1 (uma) viga de





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	5

travamento localizada no eixo da laje. Sobre a OAE, o passeio compreende 01 (uma) faixa, apresentando largura total de 12,42m, sendo 8,42m de leito carroçável e 4,00m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 0,94m.

A mesoestrutura da ponte é constituída por 2 (dois) pilares, localizados no eixo transversal do viaduto, e 2 (dois) pilares tipo parede, localizados nas extremidades do viaduto. Sendo que os pilares centrais são conectados por uma viga de travamento ou transversina e os pilares tipo parede tem também a função de muro de contenção.

Sob a OAE, o gabarito mínimo medido tendo como cota de apoio a calçada de pedestre e a face inferior da longarina é de 4,00 m.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

Superestrutura

A ponte é constituída por 2 (dois) vãos isostáticos e bi apoiados, 2 (dois) encontros isostáticos (chegada e saída da Av. Brasil) e apresenta comprimento total de 20,86m, sendo que os dois vãos têm a mesma dimensão (10,43m).

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 12,42m, com todo o tabuleiro e a viga transversina moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça e 1 (uma) viga transversina, de seção retangular constante, locada sobre os apoios.

A laje maciça apresenta altura de 0,45m.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	6

A viga transversina em seção retangular apresenta largura de 0,52m e 1,00m de altura.

Os balanços laterais apresentam largura de 2,00m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas extremas dos balanços laterais, não existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 3 (três) linhas de apoio.

As linhas de apoio são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção circular de 0,52m, para os pilares centrais e 0,30m de espessura para os pilares parede e largura total de 8,42m.

Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento asfáltico, o qual é um tipo de pavimento flexível, com altura de 0,15m

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento no mesmo sentido, com leito carroçável de 8,42m.

Nas laterais da pista de rodagem, existem passeios para pedestres, que é uma laje maciça com uma altura de 15cm. E a extensão do passeio se estende para além do viaduto e possui uma largura de 2,00m.

Encontros





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	7

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da superestrutura da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro 1 e o encontro 2, que são respectivamente a entrada e saída do viaduto.

Nas duas laterais dos encontros, existem paredes de fechamento, longitudinais ao eixo da obra, com extensão de cerca de 8,42m ambas e com espessura de 0,30m.

Devido a impossibilidade de acessar os elementos internos às estruturas de ambos os encontros, esses não foram registrados e catalogados durante a inspeção.

Juntas de Dilatação

Visualmente não foi possível identificar junta de dilatação nos encontros, pois se trata de uma avaliação visual, porém não é possível afirmar que este viaduto não possua junta, pois a mesma pode estar encoberta pelo pavimento asfáltico.

Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 0,94m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

Elementos de drenagem



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	8

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.

Sinalização

Não existe sinalização sobre o tabuleiro. A única sinalização existente é apenas informando a altura máxima permitida para os veículos passarem por baixo do viaduto.

3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;
- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	9

- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes;
- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.

4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	10

- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.
- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

5-Dados da Inspeção

5.1 - HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.

5.2 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: Apresenta um pavimento asfáltico desgastado, com formação de calombos ou depressões na pista e apresenta também infiltração causadas por fissuras no pavimento flexível e pela jardineira do terminal rodoviário. O concreto apresenta eflorescências. É observado desplacamento de concreto na face inferior da laje





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	11

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação nos encontros encontram-se encobertas pelo pavimento asfáltico e tem a presença de fissuras no pavimento. As juntas de dilatação entre o Viaduto da Av. São Paulo e a Passarela apresentam lábios poliméricos com desplacamento do concreto. A face superior da junta entre o viaduto e o terminal rodoviário não foi possível avaliar, pois esta encoberta pelo piso do terminal. Na face inferior foi observado infiltração, eflorescência, desplacamento de concreto.

Aparelhos de Apoio: Inexistentes.

Viga de travamento: Em bom estado.

Pilares: Em bom estado.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Inexistente.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Passeios da Av. São Paulo apresentam mal estado de conservação, rachaduras e trincas.

Piso: Nos passeios é observado trincas, desplacamento de concreto, presença de vegetação. Não apresenta piso podo tátil para facilitar acessibilidade.

Drenagem: Inexistente.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, presença de fissuras, desplacamento de concreto na



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	12

mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura. Em alguns locais pontuais existe a presença de vegetação na base.

5.5 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos apresentam rachaduras, trincas excessivas, revestidos por cobertura vegetal.

Iluminação: Iluminação fixada na face inferior do tabuleiro está danificada. As iluminações fixadas nas paredes de concreto estão em bom estado.

Sinalização: Não apresenta sinalização.

Gabaritos: Altura permitida é 4,00m.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

5.6 - LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias sitadas no item 5, estão localizadas no croqui Planta de vistoria técnica Av. São Paulo, que se encontra no Anexo A.

(VIADUTO_AV_SAOPAULO.R00)

N° Folha: N° Folha:

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	13

6-Relatorio Fotográfico

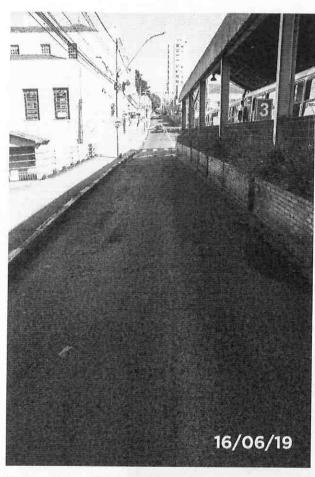


Foto 01: Vista da fissura no pavimento asfáltico com pequenos buracos, ondulações, infiltração causada pelo jardim do terminal rodoviário. Observa-se também a iluminação pública.

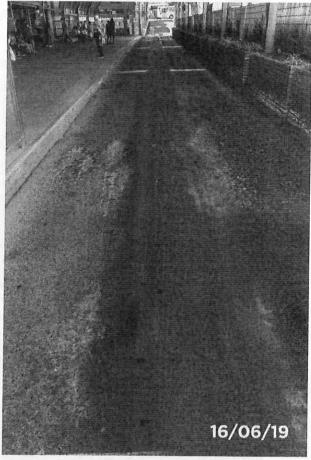


Foto 02: Vista da fissura no pavimento asfáltico com pequenos buracos, ondulações, infiltração causada pelo jardim do terminal rodoviário.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	14



Foto 03: Vista da deterioração do pavimento flexível do tabuleiro, iluminação pública, a drenagem ultrapassa a delimitação do viaduto e o jardim do terminal rodoviário causando infiltração.



Foto 04: Detalhe da deterioração do pavimento flexível do tabuleiro.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	15



Foto 05: Vista da fissura no pavimento asfáltico e no passeio entre o encontro do viaduto e a via.

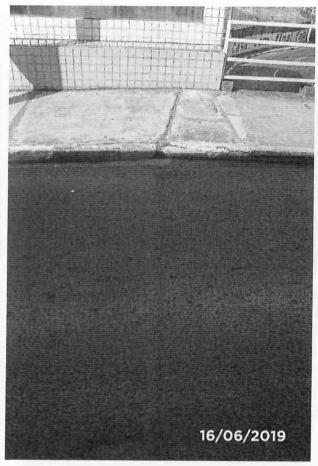


Foto 06: Vista da fissura no pavimento asfáltico e no passeio entre o encontro do viaduto e a via.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	16



Foto 07: Vista da fissura no pavimento asfáltico e no passeio entre o encontro do viaduto e a via.

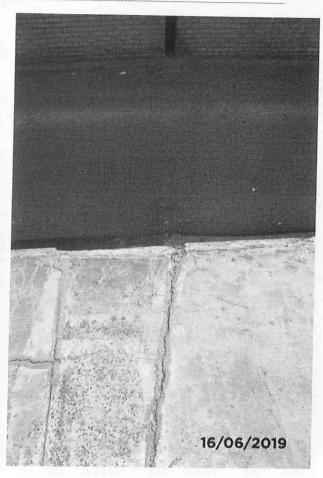


Foto 08: Vista da fissura no pavimento asfáltico e no passeio entre o encontro do viaduto e a via.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	17



Foto 09: Vista da infiltração causada pela floreira do terminal rodoviário.



Foto 10: Detalhe da infiltração causada pela floreira do terminal rodoviário.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	18



Foto 11: Vista de fissuras no passeio, acesso a passarela.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	19

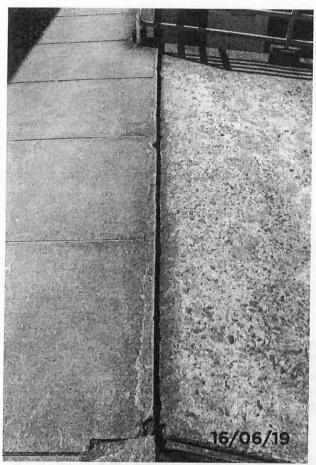


Foto 12: Vista da Junta de dilatação com os lábios poliméricos deteriorados.



Foto 13: Vista da Junta de dilatação com os lábios poliméricos deteriorados.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	20

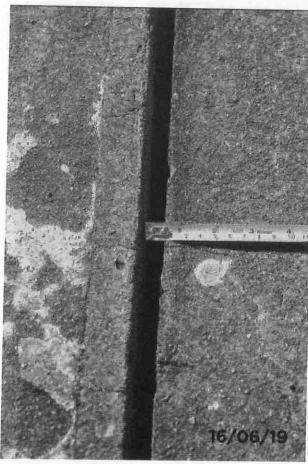


Foto 14: Detalhe da Junta de dilatação entre o viaduto e a passarela.

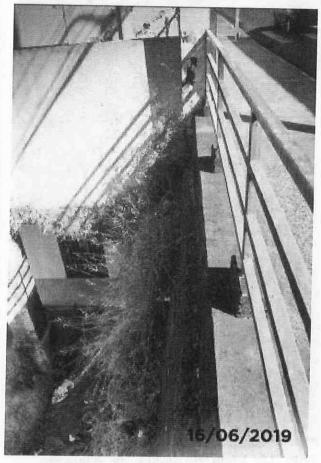


Foto 15: Vista do guarda corpo com corrosão, apoio deteriorados e a conexão com o muro apresenta ineficiência.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	21



Foto 16: Vista dos pontos de corrosão, vegetação no bloco de apoio com o passeio.

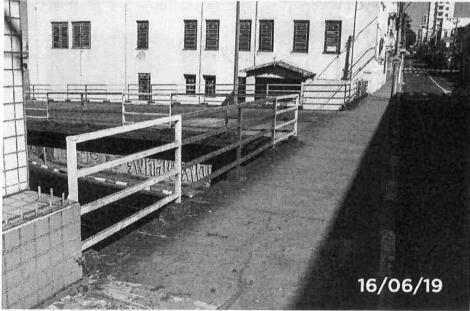


Foto 17: Vista dos pontos de corrosão, vegetação no bloco de apoio com o passeio.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	22



Foto 18: Detalhe bloco de apoio do guarda corpo com desplacamento de concreto junto ao passeio.



Foto 18A: Detalhe bloco de apoio do guarda corpo com desplacamento de concreto junto ao passeio e armadura exposta.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	23



Foto 19: Detalhe de vegetação e fissura na parede de apoio do guarda corpo.

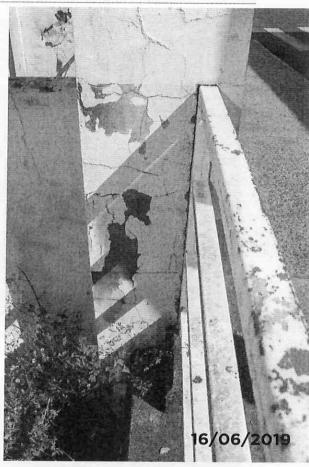


Foto 20: Detalhe de vegetação e fissura na parede de apoio do guarda corpo. E é visível também forte ponto de corrosão.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	24

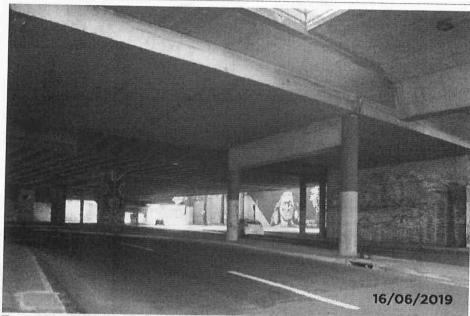


Foto 21: Vista da face inferior do tabuleiro com presença de infiltração, eflorescência, desplacamento de concreto, pilares sem proteção.

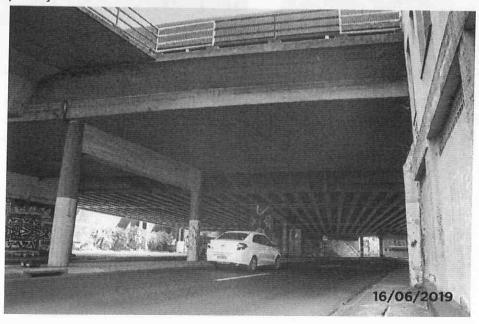


Foto 22: Vista da face inferior do tabuleiro com presença de infiltração, eflorescência, desplacamento de concreto

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	25

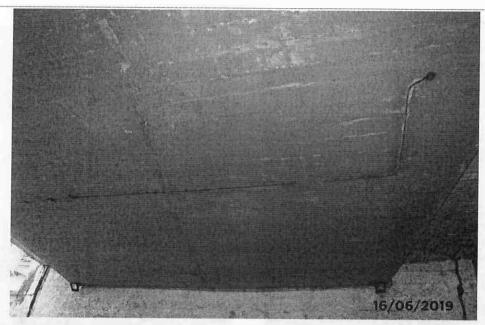


Foto 23: Detalhe da face inferior do tabuleiro com presença de desplacamento de concreto e tubulação de elétrica rompida. Ao fundo vê-se a instalação elétrica em funcionamento.

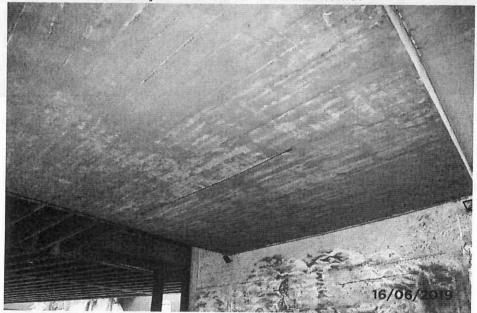


Foto 24: Detalhe da face inferior do tabuleiro com presença de desplacamento de concreto e tubulação de elétrica rompida.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	26



Foto 25: Vista da dilatação entre o viaduto e o terminal rodoviário. Apresenta infiltração, eflorescência, fissura, desplacamento de concreto e armadura exposta.

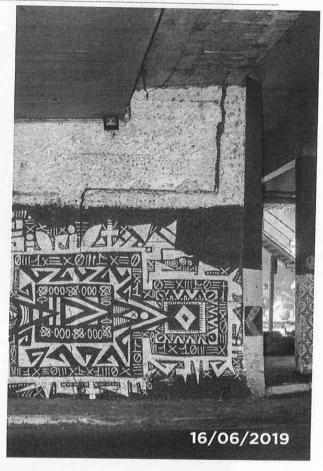


Foto 26: Vista da trinca entre o muro de arrimo e a estrutura do viaduto.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	27

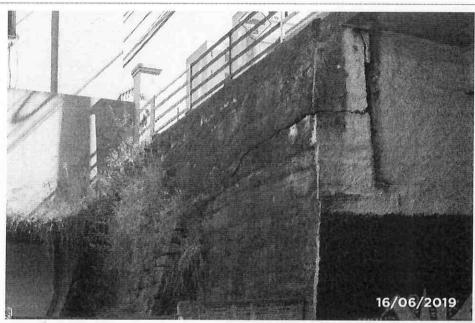


Foto 27: Detalhe da trinca existente no muro de arrimo e vegetação crescendo dentro da trinca.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	28



Foto 28: Vista da trinca entre o muro de arrimo e a estrutura do viaduto.







CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	29

7- Indicações de Terapia

7.1- Estrutura

7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico: para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico deve ser realizado aplicação de de emulsão ligante e posterior camada asfáltica (CBUQ) com uma espessura de 30mm;
- Fissuras na Face inferior: Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Infiltração da jardineira: O primeiro passo é limpar bem a superfície e executar regularização impermeável usando o Aditivo Impermeabilizante tipo ImperSika Líquido ou similar, com argamassa no traço 1:3 e 1 litro de aditivo para cada 50kg de cimento. Após 72 horas de cura da massa impermeável de regularização, aplicar impermeabilizante a base de asfalto tipo Igol S ou similar, como primer de aderência em toda laje e rodapés. Após 24 horas de secagem do primer, aplicar manta impermeabilizante a base de asfalto com polímeros e estruturada com



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	30

poliéster, tipo o Sika Manta ou similar, nesse processo utilize maçarico, fazendo a sobreposição de 10 cm de uma manta sobre a outra. Sobre a impermeabilização aplicada, em regiões horizontais, colocar uma camada separadora, filme de polietileno ou papel Kraft, para evitar que os esforços de dilatação e contração da massa de proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. Executar sobre a camada separadora a proteção mecânica final com massa de cimento e areia no traço 1:4 em volume e espessura mínima de 3 cm. Em áreas verticais e muretas armar com tela galvanizada hexagonal ou tela de pinteiro. Neste caso aplicar argamassa sobre a tela galvanizada, deixar puxar e fazer o acabamento. Após a cura da argamassa de proteção, executar uma drenagem adequada colocando uma camada de brita 1 no fundo da floreira (15 cm), totalmente envolvida com um filtro para drenagem (manta geotêxtil), gramatura de 200 g/m² ou superior.

A Figura 1 mostra o esquema de um projeto de floreira ou jardineira.

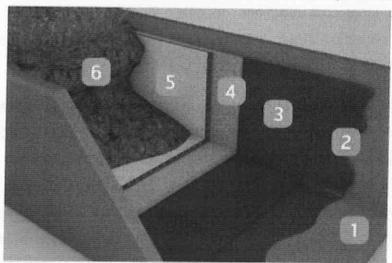


Figura 1 – Fiura esquemática com as camadas.

Argamassa Impermeabilizada





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	31

- 2 Primer impermeabilizamnte a base de asfalto
- 3 Manta impermeabilizante a base de asfalto
- 4 Papel Kraft
- 5 Manta geotêxtil
- 6 Terreno e Vegetação

Na face externa da jardineira, é necessário lixar os tijolos, lavar, esperar secar e por último passar um silicone hodrofugante a base de água.

- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso especifico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.

7.1.2 - Juntas de dilatação

-Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.



VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	32

- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- 5. Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;
- 6. Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;

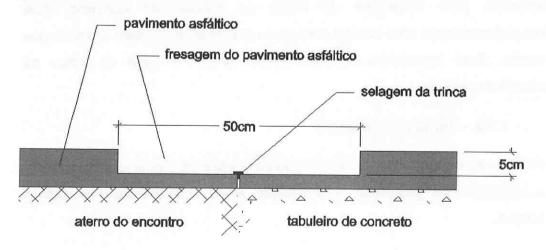


Figura 02- Corte no Pavimento.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	33

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.

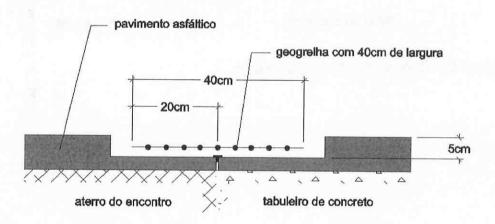


Figura 03- Instalação de geogrelha.

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.



VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	34

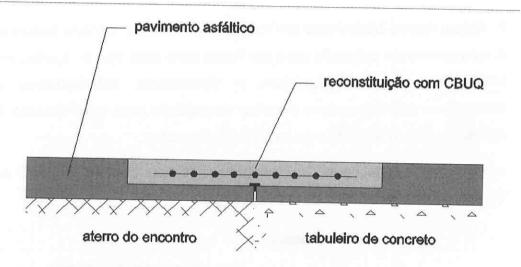


Figura 04- Reconstituição do pavimento.





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	35

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:

Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15
Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 – 1,04
Ponto de Fulgor, oC, mín.	240
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2




CREA: 2204440

VIADUTO	Data 24/08/2019	Folha	
AV. SÃO PAULO		36	

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.

- Lábios poliméricos entre a passarela e o terminal rodoviário: Devido a patologia existente neste local, será necessário refazer os lábios poliméricos e instalar junta de dilatação entre o viaduto e a passarela.
 Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:
- Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m;
 0,30 m de cada lado do eixo da junta, na região de aplicação da mesma;
- Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto novo;
 - Limpar rigorosamente as superfícies com jato de ar para eliminação dos finos;
- Execução da armadura de distribuição imersa nesse concreto. No caso de reparos ou reposição de juntas; essa armadura deverá ser chumbada à laje da superestrutura com resina epoxídica de injeção;
- Aplicação de adesivo estrutural conveniente e lançamento do concreto fresco, devidamente enformado, vibrado e com detalhe para o lábio elastomérico.



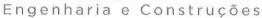



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	37

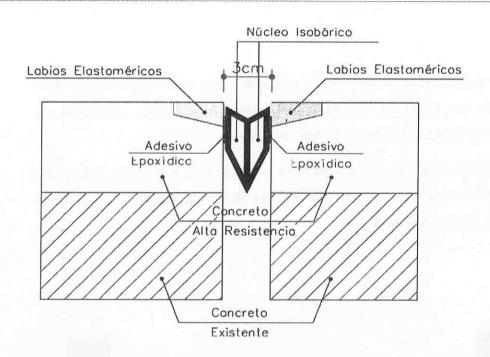


Figura 05- Seção típica do selante de vedação.

Decorrido o tempo necessário para a pega e início da cura do concreto (72 horas), este poderá ser desenformado, e o reforço de borda então será executado. Observando-se que a superfície de contato entre o concreto e o reforço de borda, deverá ser previamente tratada com esmerilhamento e aplicação de adesivo conveniente.

Execução do lábio, com a utilização de composto elastomérico a base de uretano, do tipo ARE 56N sobre primer ARE 41P aplicado nos substratos, ambos de fabricação da Jeene ou equivalente.

O material que compõe o reforço deverá ser posto de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.




CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	38

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

É fundamental que tal contato garanta uma perfeita aderência entre perfil e o reforço de borda. A junta deverá ser instalada em todo o corpo da estrutura conforme Fig. 5.

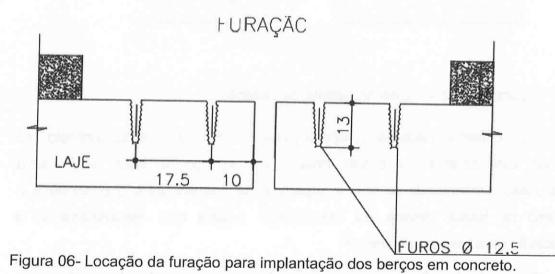


Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	39

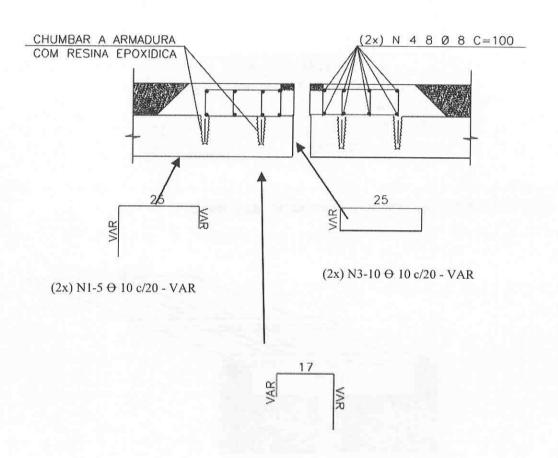

(2x) N2-5 ↔ 10 c/20 - VAR

		LISTA	DE FERR	os
N	Δ	QUANT.	COMP	RIMENTO
IV	0	QUANT.	UNIT(cm)	TOTAL(cm)
1	10	10	VAR	500
2	10	10	VAR	420
3	10	20	VAR	1780
4	8	16	100	1600



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	40

		RESUMO DE AÇO)
0	Kg/m	COMP. TOTAL(m)	PESO(Kg)
10	0,4	16	6
8	0,63	27	17
		TOTAL	23

Figura 06- Armação dos berços em concreto armado.

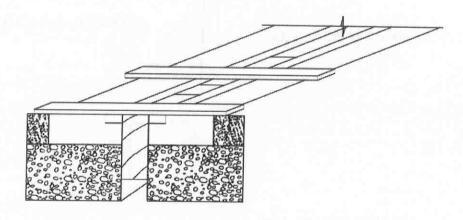


Figura 07- Esquema do requadramento de locação de aplicação do selante.

7.1.3 – Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.

7.1.4 - Vigas de travamento

 Apesar do bom estado de manutenção é recomendado um tratamento de concreto para dar mais tempo de vida a estrutura.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	41

7.1.5 - Pilares:

 Apesar do bom estado de manutenção é recomendado um tratamento de concreto para dar mais tempo de vida a estrutura.

7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

7.1.7 - Drenagem

Não existe sistema de drenagem.

7.2- Pista sobe a estrutura

7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se colocando um espaçador para apoiar a armadura do passeio, coloca-se a tela (tipo Q92 ou similar) e por último monta-se as formas. O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	42

7.2.2 - Guarda-Corpo

- As bases de concreto dos guarda-corpos metálicos devem ser refeitas e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. As muretas de fixação dos guarda-corpos devem sofrer reparos com a utilização de cimento graute, sendo este aplicado dentro dos vazios existentes. O Guarda-corpo metálico deverá sofrer uma troca, sendo substituído por um completamente novo, pois o existente no local possui inúmeras patologias, não sendo indicado sua recuperação.

7.3- Outros elementos

7.3.1 - Talude

- Na análise das trincas encontradas foi feita uma medição a 2m de altura e foi verificado uma abertura variando de 3 a 4cm. Porém não puderam ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este. Para tratamento será utilizado o método de injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.

7.3.2 - Iluminação

Retirar os condutores que n\u00e3o estiverem em uso.

7.3.3 - Proteção de pilares

 Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares na via de acesso.





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	43

8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente.

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que se trata de uma obra sem problemas importantes, necessitando apenas de algumas melhorias e reparos funcionais com o intuito de aumentar a durabilidade da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados por acidentes mecânicos, e outros pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e nos muros de arrimo. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de



CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	44

pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;
- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- Pintura com produtos hidrofugantes.

9- Planilhas de quantidades

	Viaduto	da Av. S	São Pa	ulo					
Ite m	Serviço	Uni d	Qua nt.	Preço Unit. Mat.(R\$)	Pre ço Tot al Mat. (R\$)	Preço Unit. M.O.(R\$)	Preço Total M.O.(R\$)	Preço Unit Mat + M.O.(R\$)	Preço Total Mat + M.O.(R\$)
	1 Serviços preliminares								
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1						
1.2		vb	1						
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1						
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1						
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1			123/01 TEXT			FE SUPERIOR S
	2 Reparos em pavimento flexível								ATA WARRANT
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsao ligante	m²	180						
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	180						Seesary miles
	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas/muros								
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	un d	80						
3.2	Aplicação de groute	m³	10						
	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas/muros								
4.1	Limpeza do local com hidróxido de cálcio dissolvido em água	m²	180						
4.2	Secar superficie	m²	180						



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data	Folha
24/08/2019	45

N. P.		1400	RESERVE OF	MAN LAW				1000000	
5.	Juntas de dilatação-tratamento dos encontros com o								
	leito carroçavel								
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m³	1					A THE STATE OF THE	NAME OF STREET
5.2	Selagem de trinca com material asfáltico			1 1	1		1	-	
5.2	modificado com polímeros	m	20						
5.3	Execução de canaletas com cortador de trincas de	m³							
	alta precisão		1						
5.4	per le la constant de	m²	8,5						
5.5	Aplicação de material ligante a quente	m³	1						
5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar	m²	7						
5.7	Reconstituição do pavimento em CBUQ	m³	1						
				100		No.			Barre .
6	Armaduras expostas em laje/pilares/vigas/muros								
	Aplicação de primer a base de zinco nas								
6.1	armaduras	L	10						
	[19] [19] [19] [19] [19] [19] [19] [19]	4							No.
	7 Fissuras em laje/pilares/vigas/muros		W. W.						
7.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	60						
	Limpeza com hidrojateamento (conforme selante								
7.2		m	60						
7.0	Preenchimento com resina base epoxi de baixa								
7.3	viscosidade	L	12	MILES SO		MI-MINES	No.		ACCOUNTS CHARLES
	0			4584103					
0.4	8 Impermeabilização de jardineira	2							
8.1	Limpeza do local de aplicação	m²	70						
8.2	Regularização impermeável com Aditivo Impermeabilizante tipo ImperSika Líquido ou similar(argamassa no traço 1:3 e 1 litro de aditivo para cada 50kg de cimento)	m²	70				.4.*4		
8.3	Aplicação de impermeabilizante a base de asfalto	_	70			-			
0.3	tipo Igol S ou similar	m²	70						
	Aplicação de manta impermeabilizante a base de asfalto com polímeros e estruturada com poliéster, tipo o Sika Manta ou similar	m²	70				- 4		
8.4	Aplicação de filme de polietileno ou papel Kraft	m²	70						
8.5	Execução de proteção mecânica com massa de cimento e areia no traço 1:4 em volume e espessura mínima de 3 cm	m²	70						
5.0	Instalação de Tela galvanizada hexagonal ou tela de pinteiro	m²	70			-			
	Brita 1 no fundo	m³	3						
8.8	Instalação de manta geotêxtil, gramatura de 200 g/m² ou superior	m²	70						

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	46

8.9 8.1	- Injerior	m²	45	5						
)	Lavar tijolos	m²	45							
3.1	Aplicação de silicone hodrofugante a base de água	L	40							
	O Domoliose a recent service									
1.1	9 Demolição e reconstrução do passeio									
.2	Demolição do concreto com rompedor pneumático Retirada de entulho	m³	16	_						
	Retirada de entumo	m³	16							
.3	Instalação de espaçadores	Un	40							
.4	Instalação e fornecimento de armadura	Kg	140		-	-	_			
.5	Montagem de formas	m ²	40			-			-	
	Concretagem (Fck=20MPa) com vibrador, juntas a	111	40							
.6	cada 1,20m	m³	14							
.7	Desempeno com superfície rugosa	m²	90							
				B 0-25		AT LESSON			was the said	TANK EN
	10 Guarda corpo									
0.	Concreto para as bases de apoio dos Guarda	m³								
2	corpo(Fck=20MPa)	111-	0,5							
0.	Formonimento e Instalación de constitución de									
o.	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	12	_						
•	Fornecimento e instalação de guarda corpo	kg	1600							
	a motalação do guarda corpo	Ng	1000		S LANG		8.040	15.00	Wilder of W	THE STREET
	11 Iluminação									
١.		un		-						
	Retirada de condutores em desuso	d	10							
								TE ME	生力主演	
	12 Tratamento de concreto aparente									
2.	Limnoza com hidroiateamente		000							
.	Limpeza com hidrojateamento	m²	380						_	
	Lixamento com politizes elétricas	m²	380							
	Estucamento de superfície com desempenadeira		000					-		
1		m²	380							
- 1	Polimento com lixadeira manual	m²	380							
.	Pintura com vernis		000							
	Pintura com verniz	m²	380					5.334/		
J.	13 Adequeção a Norma NBR 7187/2003									
T		un		11000	Z Marie					
		d	1							





CREA: 2204440

VIADUTO	Data	Folha
AV. SÃO PAULO	24/08/2019	47

10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (VIADUTO_AV_SAOPAULO.R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A; Corte B – B.

G 1 1 A 3 F 1 G





CREA: 220440

RUA PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS-SP FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA VIADUTO DA AV. BRASIL

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	2

1- Sumário

1- Introdução
2- Descrição e Localização
2.1-Localização do viaduto
2.2- Mapa da Localização4
2.3- característica da OAE4
3-Escopo do Serviço
4- Metodologia9
5-Dados da Inspeção
5.1 – Histórico das Inspeções
5.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento
5.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura
5.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura11
5.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos
5.6 – Localização das patologias
6 – Relatório Fotográfico
- Indicações de Terapia
- Conclusões
- Planilhas de quantidades
0 - ANEXO A (Desenho)56





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	3

1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. Brasil, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. Brasil assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

2- Descrição e Localização

2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Viaduto da Av. Brasil

Localização: Av. Brasil 112 - Centro Araraquara SP ,14801-040; Av.

Brasil, 21°47'39.6"S 48°10'21.3"W


Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	4

2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO

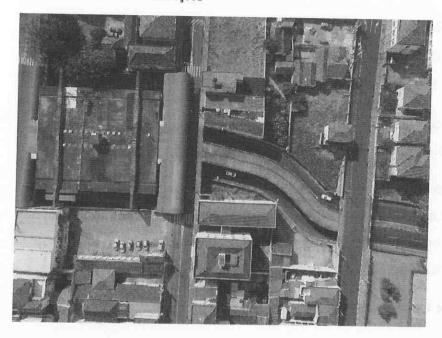

2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O viaduto se localiza na Av. Brasil,112, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 20,86m, e largura de 8,42m.

A ponte é composta por dois (dois) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça e 1 (uma) viga de travamento localizada no eixo da laje. Sobre a OAE, o passeio compreende 01 (uma) faixa, apresentando largura total de 12,42m, sendo 8,42m de leito carroçável e 4,00m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 0,94m.





VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	5

A mesoestrutura da ponte é constituída por 2 (dois) pilares, localizados no eixo transversal do viaduto, e 2 (dois) pilares tipo parede, localizados nas extremidades do viaduto. Sendo que os pilares centrais são conectados por uma viga de travamento ou transversina e os pilares tipo parede tem também a função de muro de contenção.

Sob a OAE, o gabarito mínimo medido tendo como cota de apoio a calçada de pedestre e a face inferior da longarina é de 4,00 m.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

Superestrutura

A ponte é constituída por 2 (dois) vãos isostáticos e bi apoiados, 2 (dois) encontros isostáticos (chegada e saída da Av. Brasil) e apresenta comprimento total de 20,86m, sendo que os dois vãos têm a mesma dimensão (10,43m).

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 12,42m, com todo o tabuleiro e a viga transversina moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça e 1 (uma) viga transversina, de seção retangular constante, locada sobre os apoios.

A laje maciça apresenta altura de 0,45m.

A viga transversina em seção retangular apresenta largura de 0,52m e 1,00m de altura.

Os balanços laterais apresentam largura de 2,00m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	6

extremas dos balanços laterais, não existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 3 (três) linhas de apoio.

As linhas de apoio são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção circular de 0,52m, para os pilares centrais e 0,30m de espessura para os pilares parede e largura total de 8,42m.

Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento flexível asfáltico, com altura de 0,15m, considerando no seu ponto mais alto, o eixo longitudinal do leito carroçável.

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento no mesmo sentido, com leito carroçável de 8,42m.

Nas laterais da pista de rodagem, existem passeios para pedestres, que é uma laje maciça com uma altura de 15cm. E a extensão do passeio se estende para além do viaduto e possui uma largura de 2,00m.

Encontros

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	7

superestrutura da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro 1 e o encontro 2, que são respectivamente a entrada e saída do viaduto.

Nas duas laterais dos encontros, existem paredes de fechamento, longitudinais ao eixo da obra, com extensão de cerca de 8,42m ambas e com espessura de 0,30m.

Devido a impossibilidade de acessar os elementos internos às estruturas de ambos os encontros, esses não foram registrados e catalogados durante a inspeção.

Juntas de Dilatação

Visualmente não foi possível identificar junta de dilatação nos encontros, pois se trata de uma avaliação visual, porém não é possível afirmar que este viaduto não possua junta, pois a mesma pode estar encoberta pelo pavimento asfáltico.

Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 0,94m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

Elementos de drenagem

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.

Sinalização



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	8

Não existe sinalização sobre o tabuleiro. A única sinalização existente é apenas informando a altura máxima permitida para os veículos passarem por baixo do viaduto.

3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;
- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes;





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	9

- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.

4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;



CREA: 220440

Data	Folha
24/08/2019	10

- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.
- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

5-Dados da Inspeção

5.1 - HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.

5.2 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: Apresenta um pavimento asfáltico desgastado, com formação de calombos ou depressões na pista e apresenta também sinais de infiltração. O concreto apresenta eflorescências. É observado também desplacamento de concreto e armaduras rompidas na face lateral e armadura exposta na face inferior da laje. Na face inferior do tabuleiro é observado a presença de vegetação.





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	11

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação nos encontros encontram-se encobertas pelo pavimento asfáltico e tem a presença de fissuras no pavimento. As juntas de dilatação entre o Viaduto da Av. Brasil e a Passarela apresentam lábios poliméricos com desplacamento do concreto.

Aparelhos de Apoio: Inexistentes.

Viga de travamento: armadura exposta e destacamento no encontro com o pilar.

Pilares: É observado ponto isolado de destacamento de concreto no topo do pilar, presença de fissura e vegetação no pé dos pilares. Presença de bolor (pontos pretos no concreto), esse bolor causa pequenos furos no concreto.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Inexistente.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Passeios da Av. Brasil apresenta mal estado de conservação, rachaduras e trincas.

Piso: Nos passeios é observado trincas, desplacamento de concreto, vegetação, armaduras expostas em ponto isolado, depressão nos encontros e fissura entre o concreto da laje e do passeio. Não apresenta piso podo tátil para facilitar acessibilidade.

Drenagem: Inexistente.



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	12

Guarda–Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

5.5 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos apresentam rachaduras, trincas excessivas e presença de cobertura vegetal. Presença de bolor.

Iluminação: Caixa de passagem de elétrica sem tampa de fechamento e com pontos de corrosão, falta de fixação nos condutores metálicos, os mesmos estão expostos e danificados.

Sinalização: Não apresenta sinalização sobre o tabuleiro.


Gabaritos: Altura permitida é de 4,00m.

Proteção dos pilares:Os pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

5.6 - LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias sitadas no item 5, estão localizadas no croqui Planta de vistoria técnica Av. Brasil, que se encontra no Anexo A.

(VIADUTO_AV_BRASIL.R00)

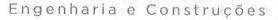



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	13

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01: Vista da face superior do tabuleiro, com as patologias no asfalto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Data	Folha
24/08/2019	14



Foto 02: Vista da fissura no pavimento asfáltico no encontro 1.

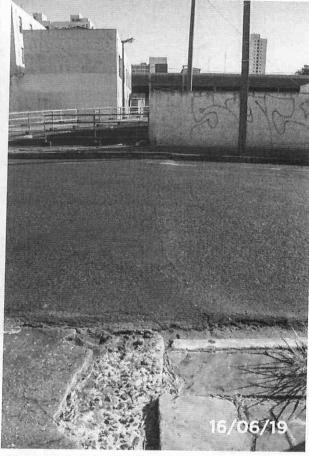


Foto 03: Vista da fissura no pavimento asfáltico no encontro 2.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	15

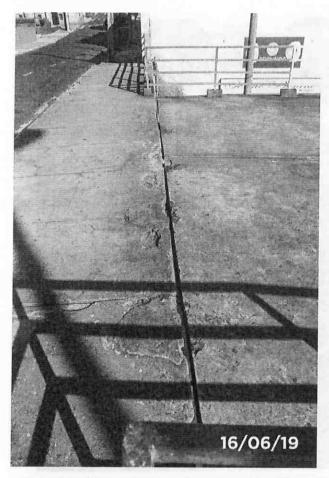


Foto 04: Vista da Junta de dilatação com os lábios poliméricos deteriorados.

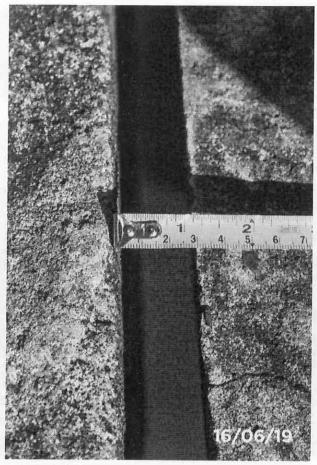


Foto 05: Detalhe da dimensão da junta de dilatação.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	16



Foto 06: Vista do Passeio, com o desplacamento de concreto, trincas, vegetação e depressão no acesso ao passeio.



Foto 07: Vista do Passeio, com o desplacamento de concreto, trincas, vegetação e depressão no acesso ao passeio.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	17



Foto 08: Detalhe da depressão no acesso ao passeio.

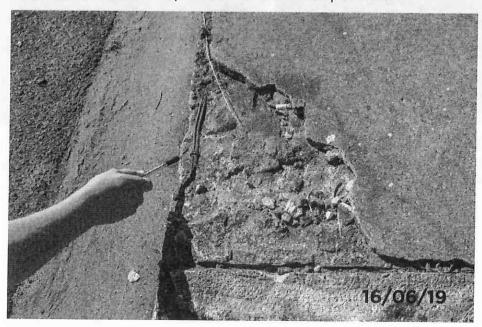


Foto 09: Detalhe da armadura exposta no passeio.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	18

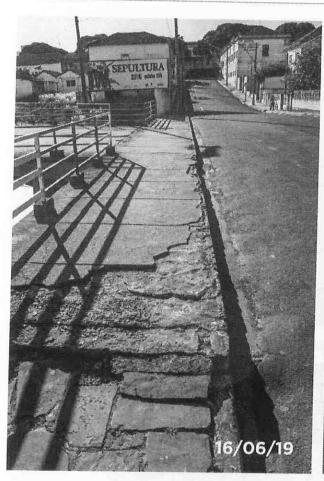


Foto 10: Vista do Passeio, com o desplacamento de concreto, trincas, vegetação e depressão no acesso ao passeio.



Foto 11: Vista do Passeio, com o desplacamento de concreto, trincas, e cantoneira metálica rompida.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	19

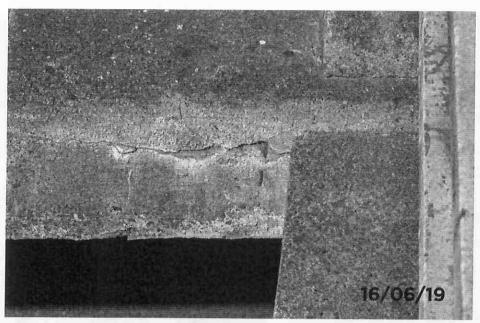


Foto 12: Detalhe da fissura entre o passeio e o tabuleiro.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	20

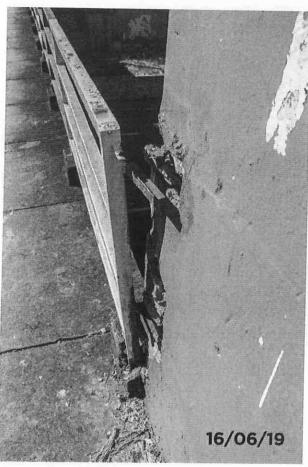


Foto 13: Detalhe do guarda corpo sem fixação com o muro e também apresentando corrosão.

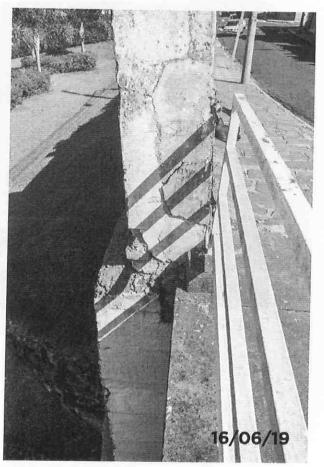


Foto 14: Detalhe do guarda corpo sem conexão com o muro e também apresentando corrosão.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	21

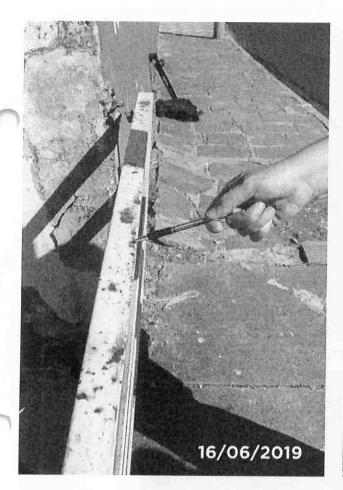


Foto 15: Detalhe do guarda corpo com corrosão.

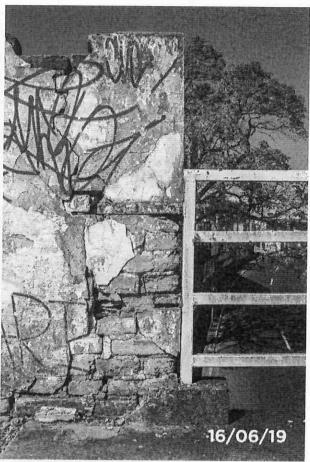


Foto 16: Detalhe do guarda corpo com corrosão.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	22

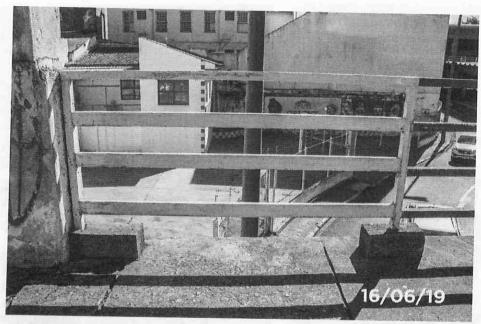


Foto 17: Detalhe guarda corpo com corrosão.

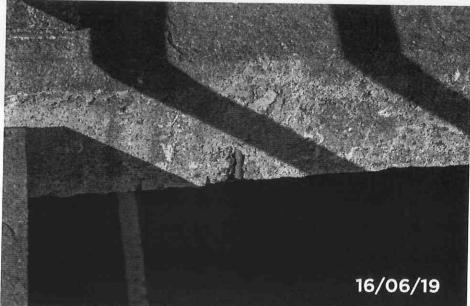


Foto 18: Detalhe armadura exposta laje do tabuleiro.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	23

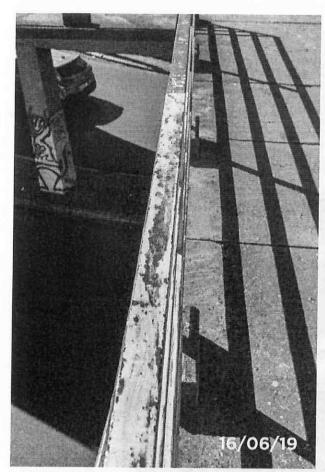


Foto 19: Detalhe do guarda corpo com corrosão.



Foto 20: Detalhe do guarda corpo com corrosão.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	24

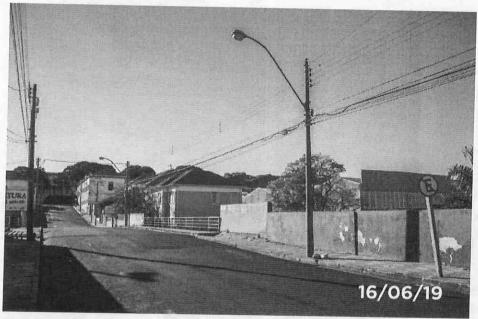


Foto 21: Vista da iluminação sobre o tabuleiro.



Foto 22: Vista da face inferior do tabuleiro com armadura exposta, desplacamento de concreto, infiltração, eflorescência e rompimento de tubulação elétrica.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	25



Foto 23: Vista da face inferior do tabuleiro apresentando armadura exposta, desplacamento de concreto, infiltração, eflorescência e rompimento de tubulação elétrica



Foto 24: Vista da face inferior do tabuleiro apresentando armadura exposta, desplacamento de concreto, infiltração, eflorescência e tubulação elétrica.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	26

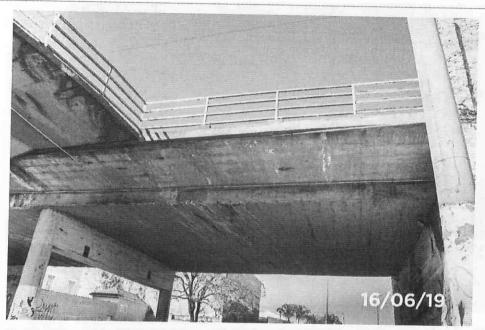


Foto 25: Vista da face inferior do tabuleiro no encontro com a passarela, apresentando armadura exposta, desplacamento de concreto, infiltração, eflorescência e tubulação elétrica.



Foto 26: Detalhe de armadura exposta por vazios existente no concreto.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	27

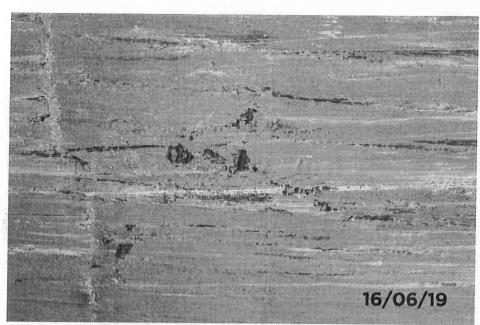


Foto 27: Detalhe de armadura exposta por vazios existente no concreto.



Foto 28: Detalhe de armadura exposta, tubulação rompida e eflorescência.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	28



Foto 29: Detalhe de armadura exposta por vazios existente no concreto

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	29



Foto 30: Detalhe da armadura exposta por vazios existentes no concreto.

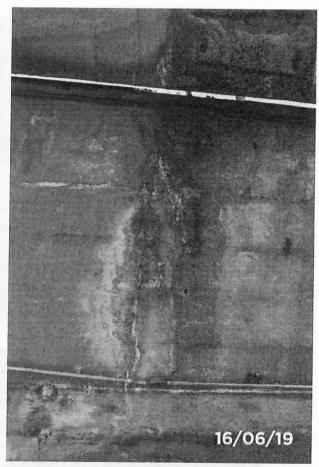


Foto 31: Detalhe da fissura gerando infiltração e eflorescência no encontro com a passarela.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	30



Foto 32: Detalhe de eflorescência.

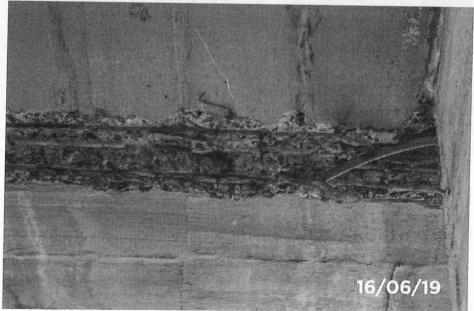


Foto 33: Detalhe de dutos rompidos.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	31

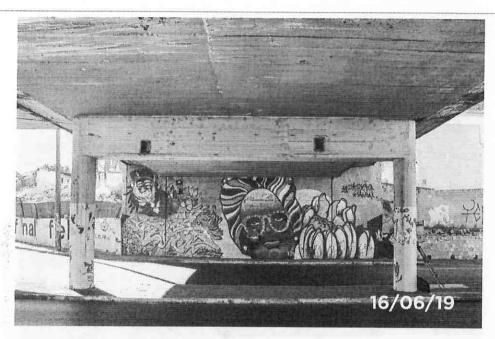


Foto 34: Vista dos pilares com a viga travessa apresentando bolor e caixa de passagem de elétrica sem tampa.

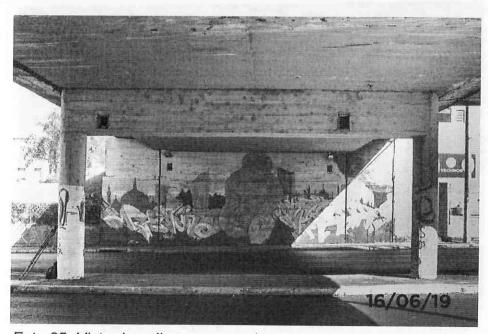


Foto 35: Vista dos pilares com a viga travessa e apresentando bolor e caixa de passagem de elétrica sem tampa

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	32

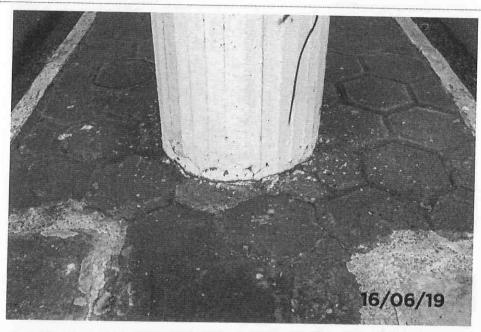


Foto 36: Detalhe de fissura e vegetação no pé do pilar.



Foto 37: Vista dos pilares com a viga travessa apresentando bolor, caixa de passagem de elétrica sem tampa, armadura exposta e tubulação elétrica rompida, pilares sem proteção.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	33

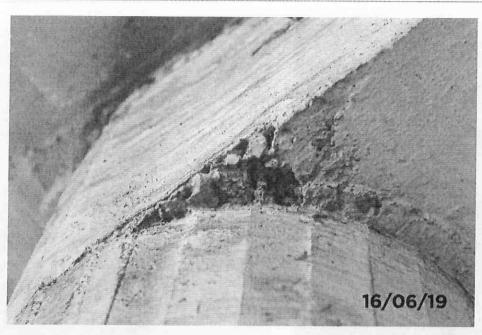


Foto 38: Detalhe do ponto isolado de destacamento do concreto no topo do pilar.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	34



Foto 39: Detalhe da dilatação no muro de arrimo.

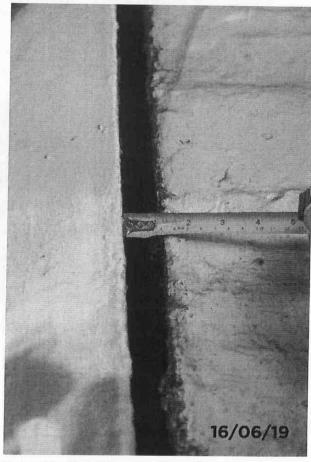


Foto 40: Detalhe da dilatação no muro de arrimo.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	35

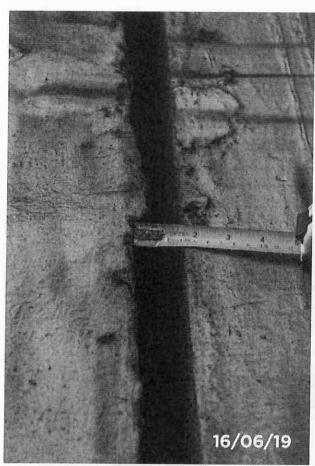


Foto 41: Detalhe da dilatação no muro de arrimo.

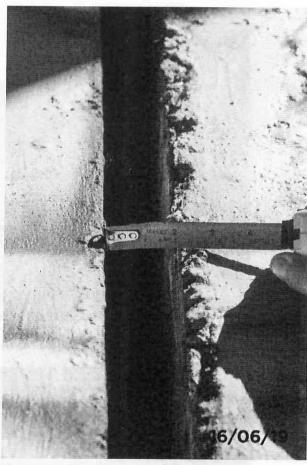


Foto 42: Detalhe da dilatação no muro de arrimo.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	36



Foto 43: Detalhe de vegetação no muro de arrimo.



Foto 44: Detalhe de vegetação no muro de arrimo.

Nº Folha: ARAMARIA

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	37

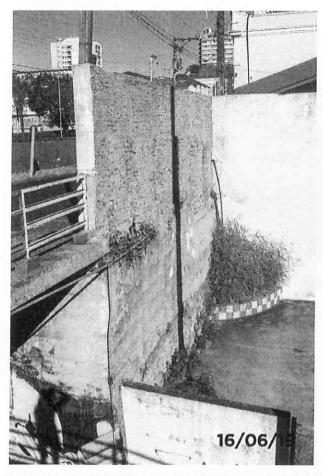


Foto 45: Detalhe da vegetação no muro de arrimo.

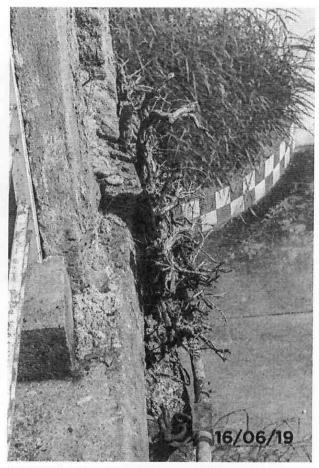


Foto 46: Detalhe da vegetação no muro de arrimo.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	38



Foto 47: Vista do gabarito de 4,0m.

7- Indicações de Terapia

7.1- Estrutura

7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico: para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico deve ser realizado aplicação de emulsão ligante e posterior camada asfáltica (CBUQ) com uma espessura de 30mm;
- Fissuras na Face inferior: Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Armadura Rompida na Face inferior: Será necessário projeto especifico de reforço estrutural.





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	39

- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Na face inferior do tabuleiro tem-se pontos de eflorescência. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: Na fece inferior do tabuleiro tem-se pontos e desplacamento, e é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso especifico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.
- Vegetação: Cortar vegetação existente.



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	40

7.1.2 - Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.
- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- 3. Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- 5. Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;
- Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha	
AV. BRASIL	24/08/2019	41	

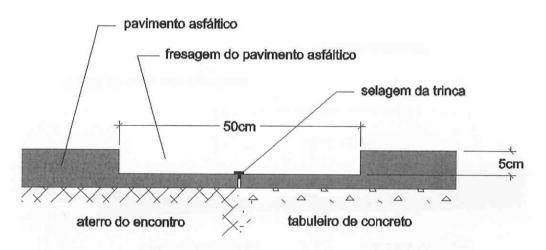


Figura 01- Corte no Pavimento.

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.



Data	
24/08/2019	42

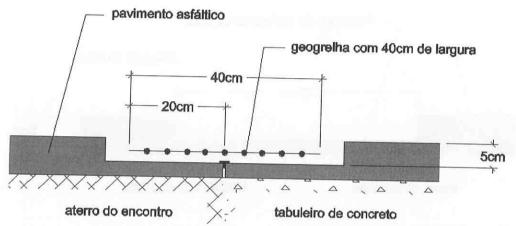


Figura 02- Instalação de geogrelha.

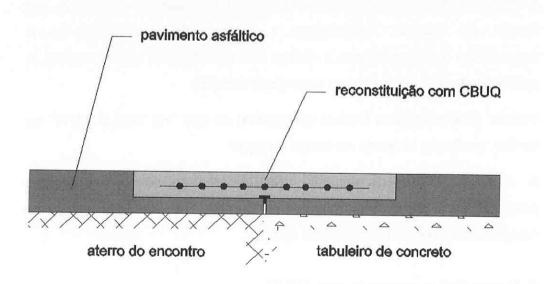


Figura 03- Reconstituição do pavimento.





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	43

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:

Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15
Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 – 1,04
Ponto de Fulgor, oC, mín.	240
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	44

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.

- Lábios poliméricos: Devido a patologia existente neste local, será necessário refazer os lábios poliméricos e instalar junta de dilatação entre o viaduto e a passarela. Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:
- Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m;
 0,30 m de cada lado do eixo da junta, na região de aplicação da mesma;
- Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto novo;
- Limpar rigorosamente as superfícies com jato de ar para eliminação dos finos;
- Execução da armadura de distribuição imersa nesse concreto. No caso de reparos ou reposição de juntas; essa armadura deverá ser chumbada à laje da superestrutura com resina epoxídica de injeção;
- Aplicação de adesivo estrutural conveniente e lançamento do concreto fresco, devidamente enformado, vibrado e com detalhe para o lábio elastomérico.





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha	
AV. BRASIL	24/08/2019	45	

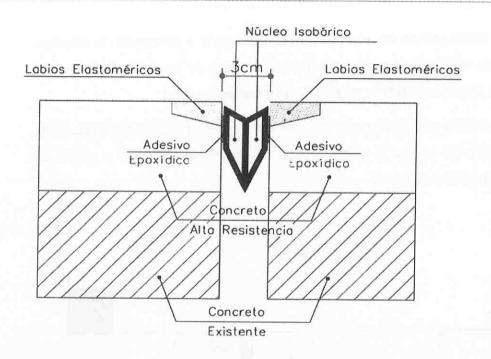


Figura 04- Seção típica do selante de vedação.

Decorrido o tempo necessário para a pega e início da cura do concreto (72 horas), este poderá ser desenformado, e o reforço de borda então será executado. Observando-se que a superfície de contato entre o concreto e o reforço de borda, deverá ser previamente tratada com esmerilhamento e aplicação de adesivo conveniente.

Execução do lábio, com a utilização de composto elastomérico a base de uretano, do tipo ARE 56N sobre primer ARE 41P aplicado nos substratos, ambos de fabricação da Jeene ou equivalente.

O material que compõe o reforço deverá ser posto de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha	
AV. BRASIL	24/08/2019	46	

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

É fundamental que tal contato garanta uma perfeita aderência entre perfil e o reforço de borda. A junta deverá ser instalada em todo o corpo da estrutura conforme Fig. 5.


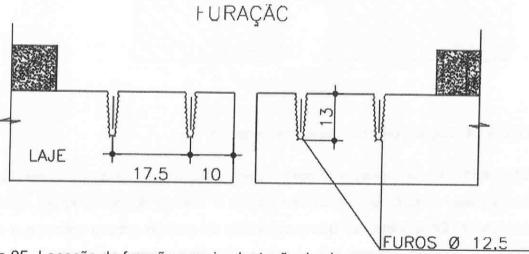


Figura 05- Locação da furação para implantação dos berços em concreto.




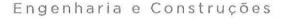

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha	
AV. BRASIL	24/08/2019	47	

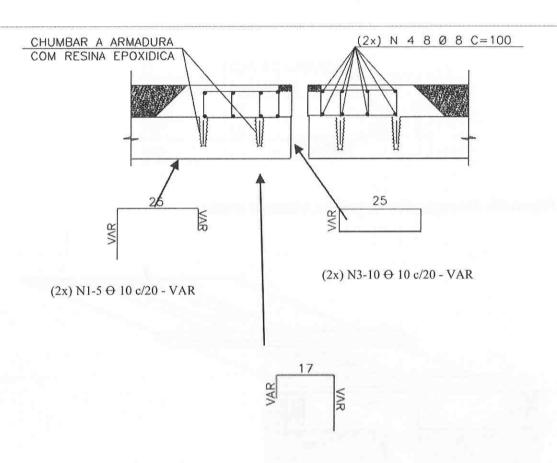

(2x) N2-5 ↔ 10 c/20 - VAR

		LISTA	DE FERR	SC
N		QUANT. COMPRIMENTO		
IN	D	QUANT.	UNIT(cm)	TOTAL(cm)
1	10	10	VAR	500
2	10	10	VAR	420
3	10	20	VAR	1780
4	8	16	100	1600



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	48

		RESUMO DE AÇO)
Θ	Kg/m	COMP. TOTAL(m)	PESO(Kg)
10	0,4	16	6
8	0,63	27	17
		TOTAL	23

Figura 06- Armação dos berços em concreto armado.

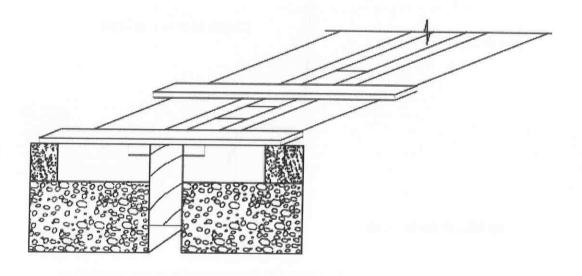


Figura 07- Esquema do requadramento de locação de aplicação do selante.

7.1.3 - Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.

7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta e rompidas: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco. Nas armaduras que estão rompidas é necessário a instalação de peças de aço CA50 de diâmetro 6,3mm em





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha	
AV. BRASIL	24/08/2019	49	

forma de U. Será feito furos no local e inserido a armadura que será colada com aplicação de adesivo estrutural, e posteriormente será injetado graute através da instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.

7.1.5 - Pilares:

- Desplacamento: Similar ao item 7.1.4-Desplacamento.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Bolor: O bolor é uma patologia causado por fungo que se multiplica em locais de baixa temperatura, umidade, vazamentos (nesse caso causados por fissura). O mercado hoje disponibiliza vários produtos que ao serem aplicados sobre determinadas superfícies tendem a torná-las hidrófobas, reduzindo a absorção da umidade nos poros dos materiais, ou até mesmo com a adição de fungicidas, capazes de agir sobre o metabolismo desses agentes contendo seu crescimento. Caso não seja possível prevenir, e a patologia ocorra, a limpeza da superfície é necessária, com emprego de soluções fungicidas. Após aplicação desses produtos, deve ser realizado



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	50

o fechamento dos vazios criados pelo mofo e é recomendado que para esse trabalho seja utilizado cimento graute.

7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

7.1.7 - Drenagem

Não existe sistema de drenagem.

7.2- Pista sobre a estrutura

7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se colocando um espaçador para apoiar a armadura do passeio, coloca-se a tela (tipo Q92 ou similar) e por último monta-se as formas. O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.

7.2.2 - Guarda-Corpo

As bases de concreto dos guarda-corpos metálicos devem ser refeitas
 e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. As muretas de fixação





CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	51

dos guarda-corpos devem sofrer reparos com a utilização de cimento graute, sendo este aplicado dentro dos vazios existentes. O Guarda-corpo metálico deverá sofrer uma troca, sendo substituído por um completamente novo, pois o existente no local possui inúmeras patologias, não sendo indicado sua recuperação.

7.3- Outros elementos

7.3.1 - Talude

- Na análise das trincas encontradas foi feita uma medição a 2m de altura e foi verificado uma abertura variando de 3 a 4cm. Porém não puderam ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este. Para tratamento será utilizado o método de injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.

7.3.2 – Iluminação

 Deve primeiramente fixar os condutores metálicos a estrutura. Retirar os condutores que não estiverem em uso. Tratar a corrosão das caixas de passagem e tampa-las com material adequado.

7.3.3 - Proteção de pilares

- Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares na via de acesso.



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	52

8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente.

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que se trata de uma obra sem problemas importantes, necessitando apenas de algumas melhorias e reparos funcionais com o intuito de aumentar a durabilidade da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados por acidentes mecânicos, e outros pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e nos muros de arrimo. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma

Dificali D



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	53

superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;
- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- Pintura com produtos hidrofugantes.

9- Planilhas de quantidades

	Viadut	o da A	v. Bra	sil					
Item	Serviço	Uni d	Qua nt.	Preço Unit. Mat.(R\$)	Pre ço Tot al Mat. (R\$)	Preço Unit. M.O.(R\$)	Preço Total M.O.(R\$)	Preço Unit Mat + M.O.(R\$)	Preço Total Mat + M.O.(R\$)
	1 Serviços preliminares								
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1						
1.2	Placa de Obra	vb	1						
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1						
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1						
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1						Town Mary 1
	2 Reparos em pavimento flexível							(F-1)21)	
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsao ligante	m²	180						
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	180	AST SUB-	212113	E 1/18 (18)	200 F-200 F-3	CHARLES IN	
3	Desplacamento em laje/pilares/vigas/muros								
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	un d	100						


RUA: PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 - SÃO CARLOS E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	54

3.2	2 Aplicação de groute	m³	15	= 1		1					1	1	
	A CARE CARREST STATE OF THE STA	111	THE REAL PROPERTY.	0	ON THE ST		Cont.						
	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas/muros			1	1	W.C.							
	Limpeza do local com hidróxido de cálcio							IS EV					
4.1	3.00	m²	180)								- =	
4.2	Secar superficie	m²	180)									
5.1	l untas de dilatação-tratamento dos encontros com						V.						
	o leito carroçavel	1											
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m ³	1						-				
5.2	Selagem de trinca com material asfáltico		1	+			+		-		-	-	
0.2	modificado com polímeros	m	20				- 1						
5.3	Execução de canaletas com cortador de	m³		T								-	
-	trincas de alta precisão		1										
5.4	Limpeza da superfície através de jateamento de ar		22. 22.										
5.5		m ²	8,5			-							
0.5	Aplicação de material ligante a quente	m³	1										
5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar		į.										
5.7		m²	7	L		1							
3.1	Reconstituição do pavimento em CBUQ	m³	1	200	Total Service								
6 A	rmaduras expostas em laje/pilares/vigas/muros												
	Aplicação de primer a base de zinco nas												
6.1	armaduras	L	38										
			DE CHOL		当世	10.18		144		47.50			
	7 Fissuras em laje/pilares/vigas/muros												
7.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	60										
-	Limpeza com hidrojateamento (conforme						T						
7.2	selante escolhido)	m	60										
7.3	Preenchimento com resina base epoxi de baixa viscosidade												
7.5	baixa viscosidade	L	12	0.630	1 X 3 X X			A Property lies			STATE HER		450721010
	8 Bolor em pilares/vigas/muro												
8.1	Limpeza do local de aplicação	m².	120			2000							
8.2	Aplicação de soluções hidrófobas	m²	120	_			+		1				
8.3	Aplicação de fungicidas	m²	120									-	
8.4		m³	40										
	And the second s		70	2 6	沙房里	Shee	1 35						
	9 Demolição e reconstrução do passeio												
	Demolição do concreto com rompedor				PER LA COMPANIE			B-2017 C					
9.1		m³	16										
9.2	Retirada de entulho	m³	16										
		Un						911					
9.3		d	40										
9.4	Instalação e fornecimento de armadura	Kg	140										

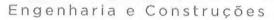



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	55

9.5	Montagem de formas	m²	40	ĺ			Š	1
	Concretagem (Fck=20MPa) com vibrador,				T/H			
9.6	juntas a cada 1,20m	m³	14					
9.7	Desempeno com superfície rugosa	m²	90					
100 minus	Landa de la la		1					
100	10 Guarda corpo							
10.1		m³	0,5					
10.2	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	12					
10.3	Fornecimento e instalação de guarda corpo	kg	1600		NA BOOM BEIN			
	11 Iluminação							
11.1	Fornecimento e instalação de tampas das caixas de passagem	un d	6					
11.2		un	10					
11.3	Retirada de condutores em desuso	un d	10					
	Tratamento de corrosão de caixas de	un	10					
11.4		d	6					
	12 Tratamento de concreto aparente							
12.1	Limpeza com hidrojateamento	m²	380					
12.2	Lixamento com politizes elétricas	m²	380					
12.3	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	380					
12.4	Polimento com lixadeira manual	m²	380					
12.5	Pintura com verniz	m²	380					
	13 Armadura rompida					No. No. Paris		
13.1	Projeto de reforço estrutural	un d	1					
	14 Adequeção a Norma NBR 7187/2003							
14.1	Projeto estrutural de adequação	un d	1					



CREA: 220440

VIADUTO	Data	Folha
AV. BRASIL	24/08/2019	56

10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (VIADUTO_AV_BRASIL.R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta;

Corte A—A; Corte B – B.





CREA: 220440

RUA PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS-SP FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA PASSARELA DE LIGAÇÃO DA AV. SÃO PAULO À AV. BRASIL

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	2

1- Sumário

1- Introdução	3
2- Descrição e Localização	
2.1-Localização da Passarela	3
2.2- Mapa da Localização	
2.3- característica da OAE	
3-Escopo do Serviço	
5-Dados da Inspeção	
5.1 – Histórico das Inspeções	
5.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	
5.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	9
5.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	10
5.5– Caracterização Visual de Outros Elementos	10
5.6 – Localização das patologias	11
6-Relatório Fotografico	11
7– Indicações de Terapia	38
l– Conclusões	46
– Planilhas de quantidades	48
0 - ANEXO A (Desenho)	51





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	3

1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Passarela de ligação entre Av. Brasil e Av. São Paulo, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura da Passarela assim como, proceder a identificação de patologias existentes.

2- Descrição e Localização

2.1-LOCALIZAÇÃO DA PASSARELA

Nome: Passarela de Pedestres

Localização: Passarela de ligação entre Av. São Paulo com a Av. Brasil.


Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	4

2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO

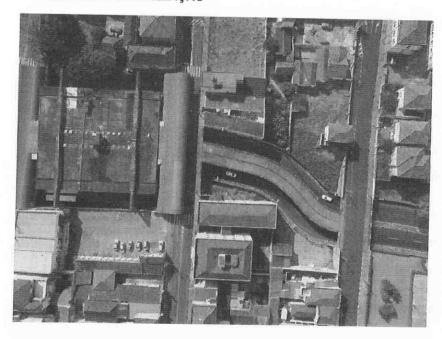

2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

A passarela se localiza entre o viaduto da Av. Brasil e o viaduto da Av. São Paulo, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; não apresentando superelevação transversal e com alinhamento curvilíneo.

A ponte apresenta extensão total de 62,00 m, e largura (medir in loco).

A ponte é composta por 6 (seis) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com uma viga longarina apoiadas sobre os pilares.

Sobre a OAE, o passeio compreende 02 (duas) faixas, divididas por uma canaleta de drenagem, e o passeio apresenta largura total de 8,20m. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 0,94m.





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	5

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 05 (cinco) linhas de apoio, todas caracterizadas por pilares com mudança de seção.

Sob a OAE, o gabarito mínimo medido tendo como cota de apoio a calçada de pedestre e a face inferior da longarina é de 4,00 m.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

Superestrutura

A ponte é constituída por 4 (quatro) vãos isostáticos e bi apoiados, 2 (dois) encontros isostáticos em balanço (encontros entre a Av. São Paulo e Av. Brasil) e apresenta comprimento total de 62,00 m, sendo que o vão 1 tem dimensão de 13,00m e os vãos 2, 3 e 4 com dimensão de 13,30m, e os encontros 1 e 2 com dimensão 3,30m.

Transversalmente, a largura total da passarela é de 8,20 m, com todo o tabuleiro e a viga longarina moldadas in loco. A superestrutura apresenta 1 (uma) viga longarina em seção constante e, sobre ela está apoiada a laje moldada in loco.

Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 5 (cinco) linhas de apoio.

As linhas de apoio são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção circular de 68cm na base e 50cm no topo do pilar.



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	6

Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento rígido, em concreto de cimento Portland, com lastro de concreto de aproximadamente 15 cm.

O passeio da OAE compreende 2 (duas) faixas, divididas por uma canaleta de drenagem.

Encontros

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua. No caso da passarela tem-se dois encontros, o encontro 1 e o encontro 2, que são respectivamente o encontro entre a passarela e a Av. Brasil e o encontro entre a passarela e a Av. São Paulo.

Juntas de Dilatação

A OAE apresenta o total de 2 (duas) juntas de dilatação, localizadas entre o encontro 1 e o encontro 2, não apresentando selantes de vedação.

Barreira de segurança

A passarela não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres, apresentando apenas guarda corpo metálico, com altura de 0,94m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

Elementos de drenagem

No eixo da passarela existe uma canaleta de drenagem de 0,17m com uma tubulação vertical com 1 cano (ver material) de drenagem, apresentando diâmetro de \emptyset =0,10m.





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	7

Sinalização

O passeio sobre a passarela não apresenta sinalização horizontal e vertical, e também não apresenta faixas de segurança.

3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras:
- Observação do comportamento das fissuras injetadas;
- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes;



Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	8

- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;
- Estabilidade dos taludes adjacentes.
 - 4- Metodologia
- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na primeira inspeção;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	9

- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

5-Dados da Inspeção

5.1 - HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.

5.2 - DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

5.3 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: Presença de rachadura na parte superior (pavimento rígido) e inferior, desplacamento de concreto, infiltração, processo de lixiviação do concreto com eflorescência na face inferior do tabuleiro, exposição de armaduras da laje do tabuleiro.

Juntas de Dilatação: Berço de aproximação danificados, não apresenta junta de dilação.

Aparelhos de Apoio: Inexistentes.

Viga de travamento: Apresenta eflosrescencia, armaduras expostas, nichos de concreto, desplacamento.



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	10

Pilares: Foi observado ponto isolado de destacamento de concreto no pé e meia altura do pilar. Foi encontrado também alguns furos em todos os pilares, furos esses causados devido a presença de bolor.

Encontros: Presença de fissuras, armaduras expostas e destacamentos no revestimento das laterais das rampas.

Drenagem: Canal de drenagem apresenta obstrução dos drenos por falta de limpeza.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Passeios da Av. Brasil apresentam mal estado de conservação, Passeios da Av. São Paulo apresentam regular estado de conservação.

Piso: Piso de concreto com ponto isolado de armadura exposta. Não apresenta piso podo tátil para facilitar acessibilidade.

Drenagem: Canal de drenagem apresenta obstrução dos drenos, devido a falta de manutenção.

Telamento: Não apresenta telamento metálico lateral ou cobertura.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, Presença de fissuras, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

5.5- CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Iluminação: Em bom estado.







CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	11

Sinalização: Não apresenta sinalização.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

5.6 - LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias sitadas no item 5, estão localizadas no croqui Passarela entre Av. Brasil e Av. São Paulo, que se encontra no Anexo A. (PASSARELA_LIGAÇÃO. R00)

6-RELATÓRIO FOTOGRAFICO

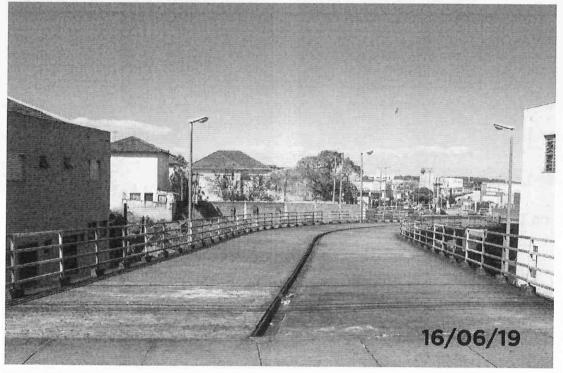


Foto 01- Vista geral do Tabuleiro da Passarela com guarda corpo metálica nas laterais.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	12

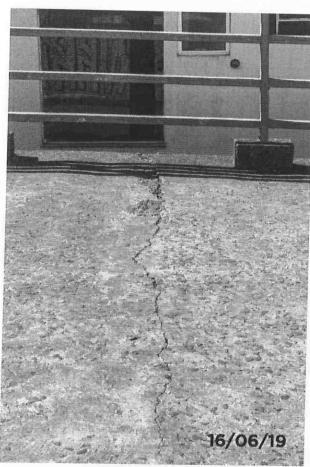


Foto 02 - Detalhe da rachadura e trincas no Tabuleiro.



Foto 03 - Detalhe de rachadura e desagregação do concreto na face superior do tabuleiro.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	13

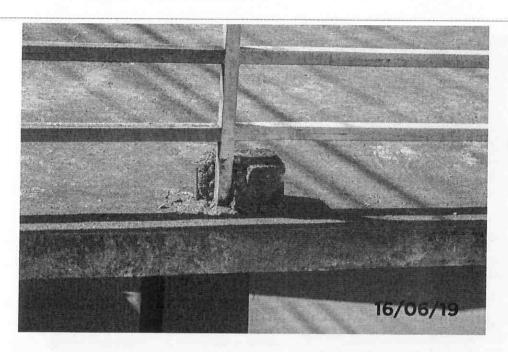


Foto 04- Ponto de fixação da guarda corpo Danificado.

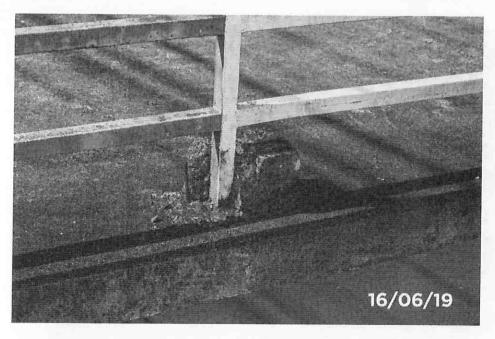


Foto 05- Armadura exposta e corrosão do ponto de fixação do G.C.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	14



Foto 06- Destacamento do concreto do Passeio e bloco de fixação da guarda corpo.

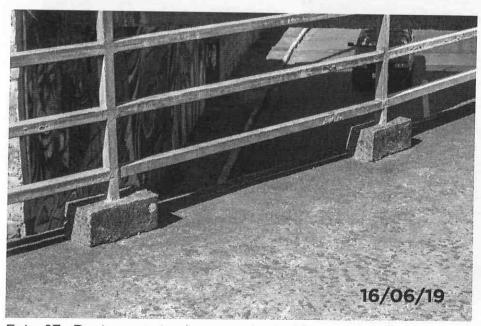


Foto 07- Destacamento do concreto do bloco e fixação da guarda corpo.

N° Folha:

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	15

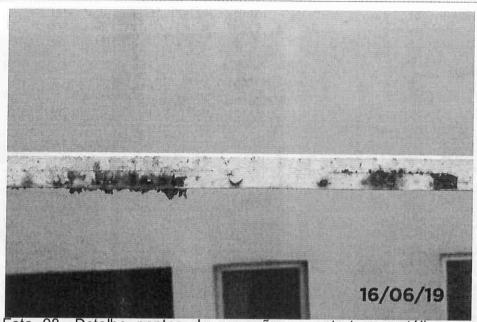


Foto 08- Detalhe pontos de corrosão na estrutura metálica no guarda corpo.

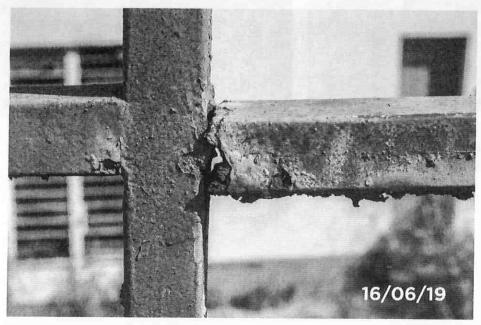


Foto 09- Detalhe pontos de corrosão na estrutura metálica no guarda corpo.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	16

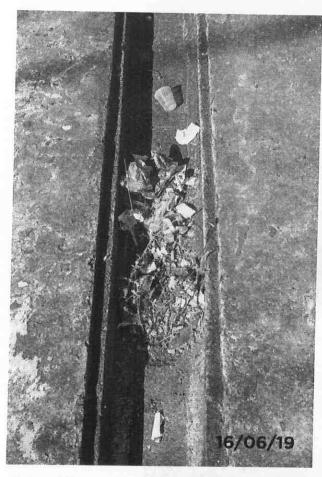


Foto 10 — Detalhe canaleta de drenagem obstruída por resíduos sólidos urbanos, e vegetação.



Foto 11 – Detalhe ponto de queda d'água obstruída por resíduos sólidos urbanos, e vegetação.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	17

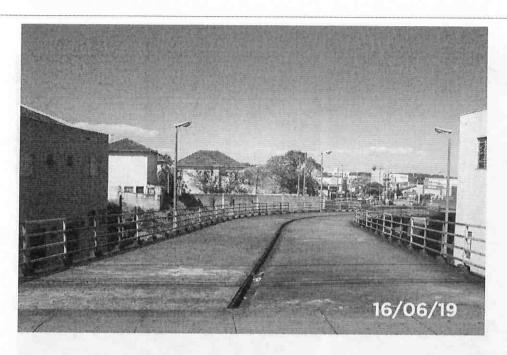


Foto 12- Vista do piso de concreto deteriorado.

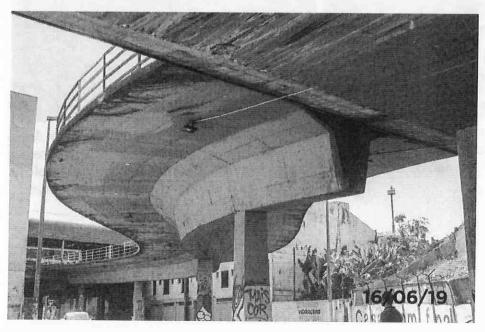


Foto 13- Vista da iluminação, infiltração, desplacamento e fissuras da parte infeiror da passarela no encontro com Av. Brasil.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	18

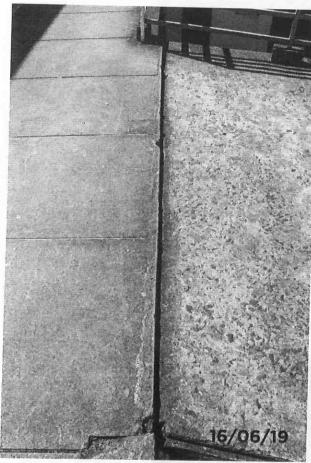


Foto 14 - Detalhe junta de dilitação Av. São Paulo com a Passarela apresentando segregação do concreto, lábios poliméricos destruídos e trincas.



Foto 15 - Detalhe junta de dilitação Av. São Paulo com a Passarela apresentando segregação do concreto, lábios poliméricos destruídos e trincas.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	19

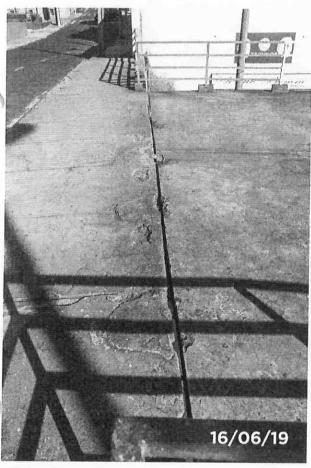


Foto 16 - Detalhe da junta de dilatação entre Av. Brasil e a Passarela, apresentando segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do Passeio.

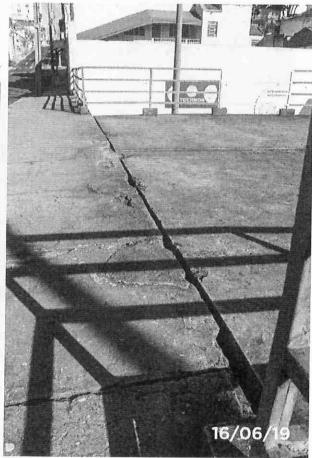


Foto 17 - - Detalhe da junta de dilatação entre Av. Brasil e a Passarela, apresentando segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do Passeio.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	20



Foto 18- Vista da face inferior do encontro entre a passarela e o viaduto da Av. Brasil, apresentando armadura exposta na viga de travamento, eflorescência na laje, infiltração e a tubulação de instalação elétrica.

Engenharia e Construções

N° Folha:

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	21

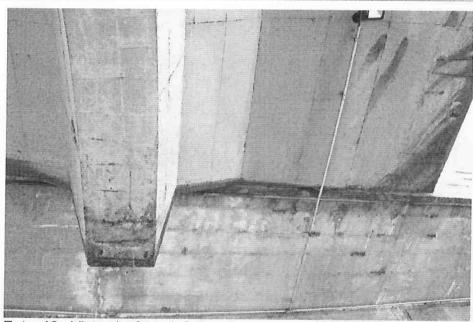


Foto 19- Vista da face inferior do encontro entre a passarela e o viaduto da Av. Brasil, apresentando armadura exposta na viga de travamento, eflorescência na laje, infiltração e a tubulação de instalação elétrica.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	22

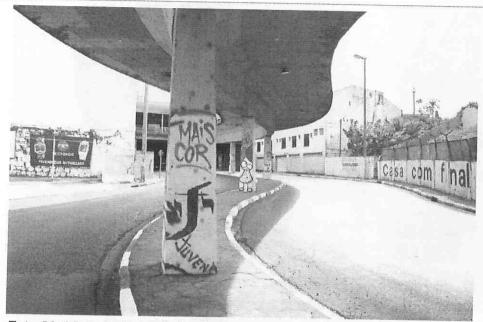


Foto 20- Vista da face inferior da estrutura (pilar+viga de travamento+laje) da passarela apresentando armadura exposta na viga de travamento e na laje, eflorescência na laje e na viga, infiltração vinda da rachadura na face superior do tabuleiro e mofo nos pilares.



Foto 21- Detalhe da rachadura, vinda da face superior. Apresentando eflorescência, armadura exposta e infiltração





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	23

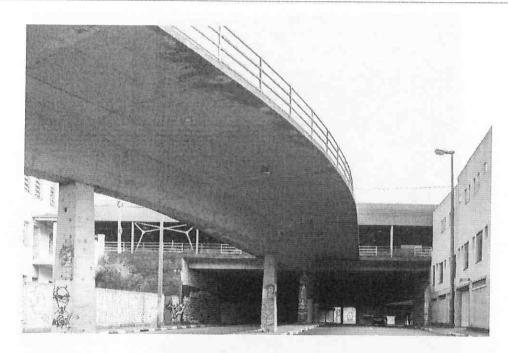


Foto 22- Vista da face inferior da estrutura (pilar+viga de travamento+laje) da passarela apresentando armadura exposta na viga de travamento e na laje, eflorescência na laje e na viga, infiltração vinda da rachadura na face superior do tabuleiro e mofo nos pilares



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	24



Foto 23- Detalhe da rachadurana laje, vinda da face superior. Apresentando eflorescência, armadura exposta e infiltração.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	25

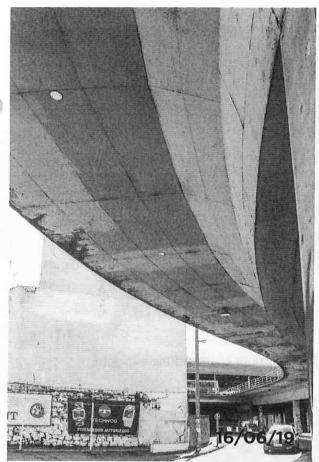


Foto 24 - Vista geral frontal inferior da Passarela, detalhe ausência de pingadeira laterais, processo de infiltração e armaduras expostas.

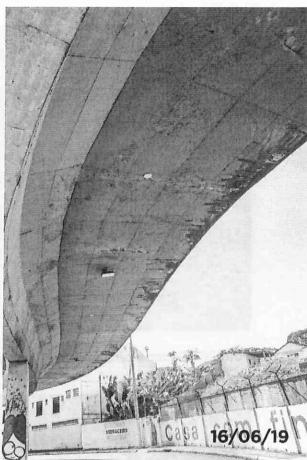


Foto 25 - Vista geral frontal inferior da Passarela, detalhe ausência de pingadeira laterais, processo de infiltração e armaduras expostas.



Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	26



Foto 26- Detalhe na laje de trincas, eflorescência e armadura exposta.

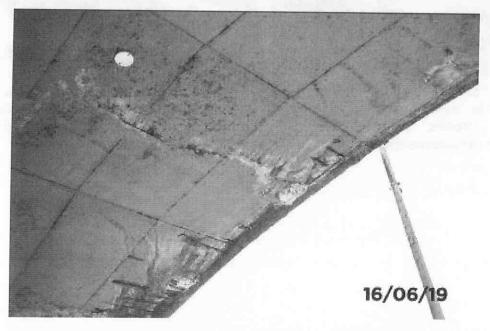


Foto 27- Detalhe na laje de trincas, eflorescência e armadura exposta.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	27



Foto 28- Detalhe na laje de trincas, eflorescência e armadura exposta.

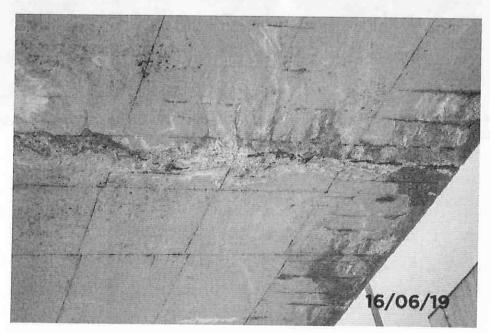


Foto 29- Detalhe na laje de trincas, eflorescência e armadura exposta.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	28

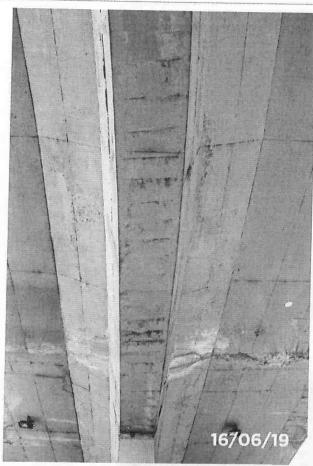


Foto 30 - Detalhe de eflorescência e armadura exposta.

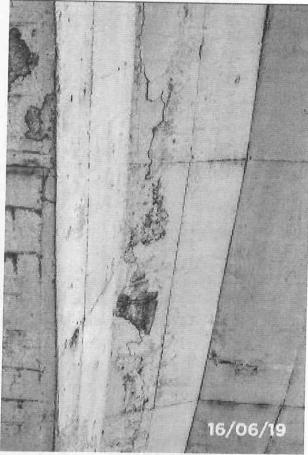


Foto 31 – Detalhe de desplacamento do concreto e processo de infiltração.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	29



Foto 32- Detalhe de eflorescência e armadura exposta.

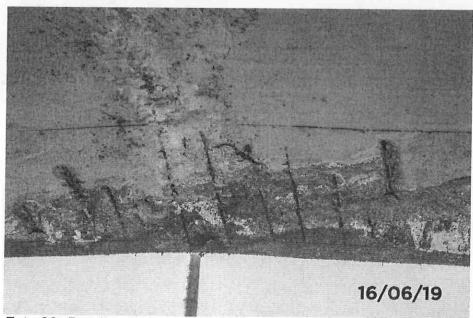


Foto 33- Detalhe de florescência e armadura exposta.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	30



Foto 34 - Detalhe de armadura exposta na viga principal

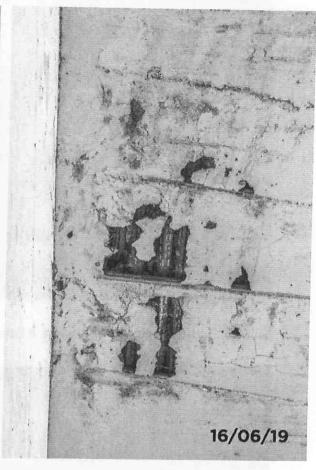



Foto 35 - Detalhe de desplacamento do concreto, armadura exposta na viga principal.


Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	31

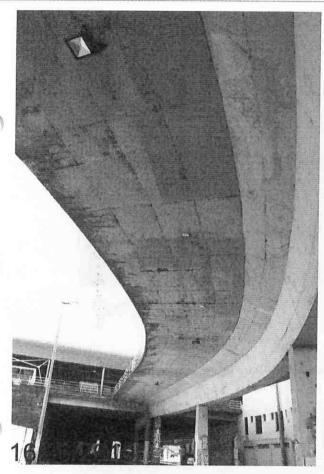

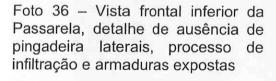


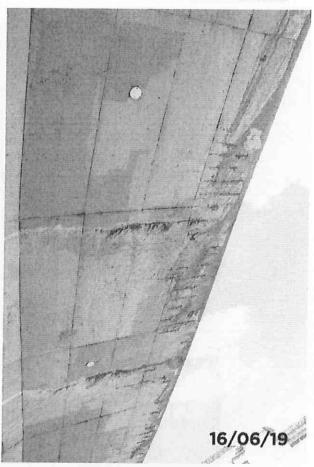


Foto 37 - Vista geral frontal inferior da Passarela, detalhe de ausência de pingadeira laterais, processo de infiltração e armaduras expostas

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	32

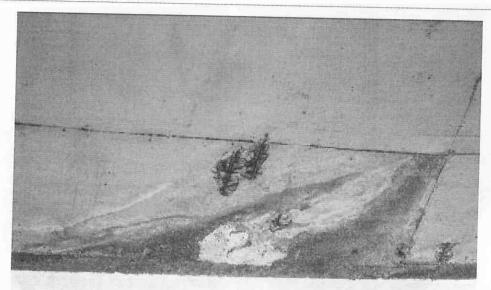

16/06/19

Foto 38- Detalhe de armadura exposta laje na face inferior.



Foto 39- Detalhe da viga principal com pontos de eflorescência

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	33

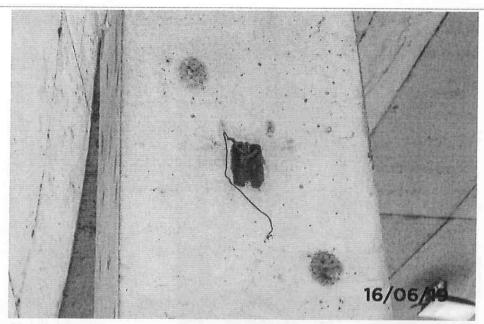


Foto 40- Detalhe da caixa de passagem de elétrica sem fechamento e com a fiação exposta.

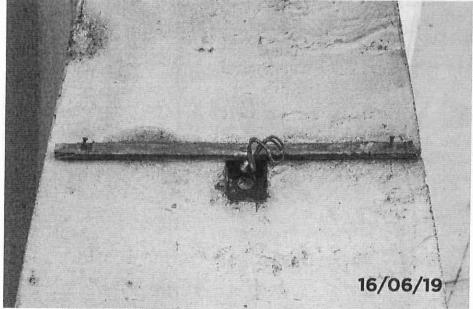


Foto 41- Detalhe da caixa de passagem de elétrica sem fechamento e com a fiação exposta.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	34

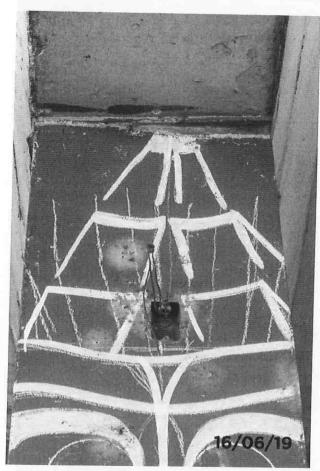


Foto 42 - Detalhe caixa de passagem de elétrica sem fechamento e cabeamento exposto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	35

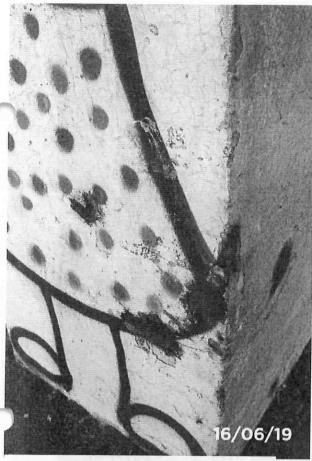


Foto 43 - Detalhe de segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do pilar, pontos aparentes de bolor, devido a infiltração de água no concreto.



Foto 44 - Detalhe segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do pilar, pontos aparentes de bolor, devido a infiltração de água no concreto

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	36

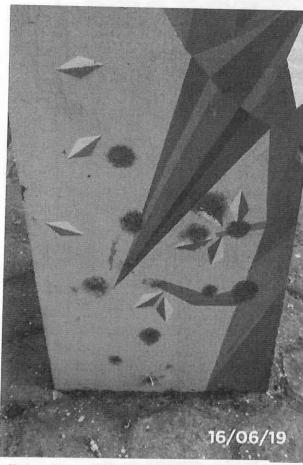


Foto 45 - Detalhe segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do pilar, pontos aparentes de bolor, devido a infiltração de água no concreto

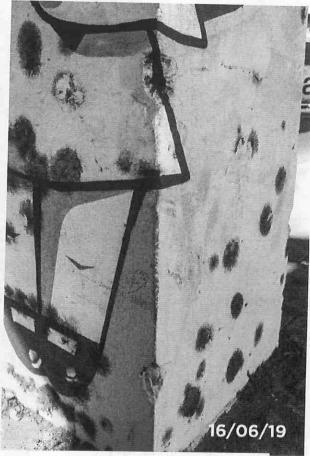


Foto 46 - Detalhe segregação do concreto, trincas, desplacamento do concreto do pilar, pontos aparentes de bolor, devido a infiltração de água no concreto

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	37

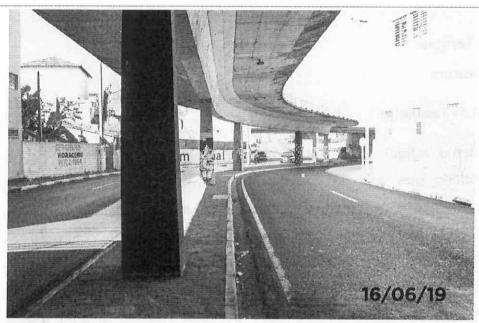


Foto 47- Detalhe de pilares sem proteção, barreira rígida ou metálica.

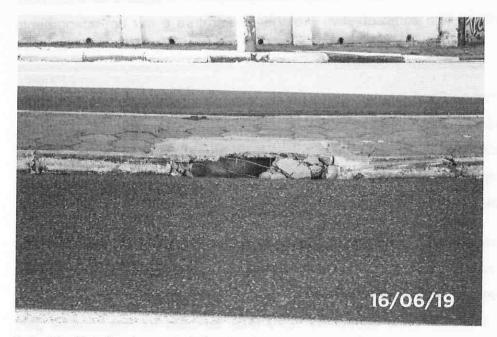


Foto 48- Detalhe boca de lobo danificada e obstruída.



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	38

7- Indicações de Terapia

7.1- Estrutura

7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento rígido- Para tratar as rachaduras e evitar infiltrações é recomendado que seja executado um tratamento de concreto, sendo seguido rigorosamente a etapas indicadas. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidrojateamento e lixamento com politrizes elétricas. Posteriormente faz-se pequenas aberturas em ângulos de 45° nas fissuras, limpa-se os resíduos e aplica-se um material selante. O próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento groute, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto. O último passo do tratamento é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final.
- Fissuras na Face inferior: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso específico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	39

essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.

- Eflorescência: é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
 O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.

7.1.2 - Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Devido a patologia existente neste local, será necessário refazer os lábios poliméricos e instalar junta de dilatação entre o viaduto e a passarela. Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:
- Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m; 0,30 m de cada lado do eixo da junta, na região de aplicação da mesma;
- Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto novo;
 - Limpar rigorosamente as superfícies com jato de ar para eliminação dos



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	40

finos;

- Execução da armadura de distribuição imersa nesse concreto. No caso de reparos ou reposição de juntas; essa armadura deverá ser chumbada à laje da superestrutura com resina epoxídica de injeção;
- Aplicação de adesivo estrutural conveniente e lançamento do concreto fresco, devidamente enformado, vibrado e com detalhe para o lábio elastomérico.

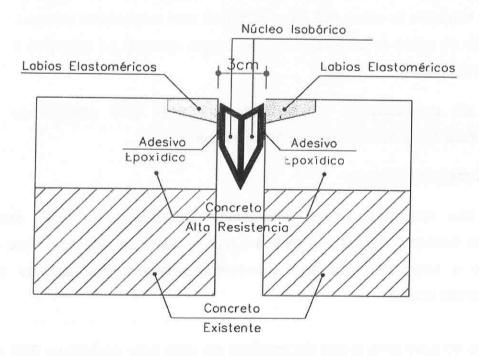


Figura 04- Seção típica do selante de vedação.

Decorrido o tempo necessário para a pega e início da cura do concreto (72 horas), este poderá ser desenformado, e o reforço de borda então será executado. Observando-se que a superfície de contato entre o concreto e o

DIFICALID Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	41

reforço de borda, deverá ser previamente tratada com esmerilhamento e aplicação de adesivo conveniente.

Execução do lábio, com a utilização de composto elastomérico a base de uretano, do tipo ARE 56N sobre primer ARE 41P aplicado nos substratos, ambos de fabricação da Jeene ou equivalente.

O material que compõe o reforço deverá ser posto de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

É fundamental que tal contato garanta uma perfeita aderência entre perfil e o reforço de borda. A junta deverá ser instalada em todo o corpo da estrutura conforme Fig. 5.

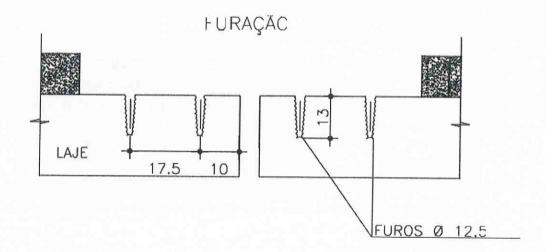



Figura 05- Locação da furação para implantação dos berços em concreto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440


Ponte	Data	Folha	
PASSARELA	27/08/2019	42	

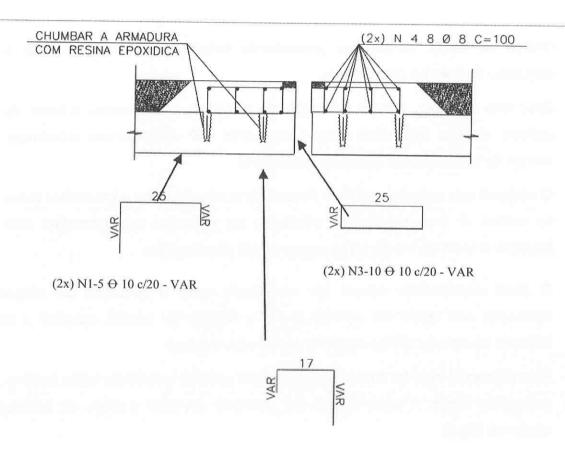

(2x) N2-5 O 10 c/20 - VAR

		LISTA	DE FERR	os
N O QUANT. COMPRIMENTO				
IN	0	QUAIVI.	UNIT(cm)	TOTAL(cm)
1	10	10	VAR	500
2	10	10	VAR	420
3	10	20	VAR	1780
4	8	16	100	1600



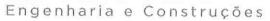



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	43

		RESUMO DE AÇO)
Θ	Kg/m	COMP. TOTAL(m)	PESO(Kg)
10	0,4	16	6
8	0,63	27	17
		TOTAL	23

Figura 06- Armação dos berços em concreto armado.

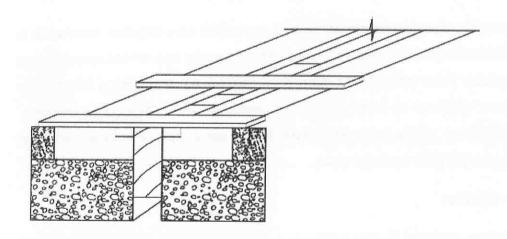


Figura 07- Esquema do requadramento de locação de aplicação do selante.

7.1.3 - Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.

7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	44

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Fissuras: Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Eflorescência: é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
 O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

7.1.5 - Pilares:

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: Similar ao item 7.1.4-Desplacamento.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Bolor: O bolor é uma patologia causado por fungo que se multiplica em locais de baixa temperatura, umidade, vazamentos (nesse caso causados





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	45

por fissura). O mercado hoje disponibiliza vários produtos que ao serem aplicados sobre determinadas superfícies tendem a torná-las hidrófobas, reduzindo a absorção da umidade nos poros dos materiais, ou até mesmo com a adição de fungicidas, capazes de agir sobre o metabolismo desses agentes contendo seu crescimento. Caso não seja possível prevenir, e a patologia ocorra, a limpeza da superfície é necessária, com emprego de soluções fungicidas. Após aplicação desses produtos, deve ser realizado o fechamento dos vazios criados pelo mofo e é recomendado que para esse trabalho seja utilizado cimento graute.

7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

7.2- Pista sobe a estrutura

7.2.1 - Piso

- Fissuras e armadura exposta: Já especificado no item 7.1.1-tabuleiro
- -Acessibilidade: Instalação de piso podo-tatil na entrada e saída da passarela.

7.2.2-Drenagem

- Tubulação: Não tem como avaliar se a tubulação esta em funcionamento devido a obstrução. Quando da execução das terapias, executar jateamento de água em alta pressão na tubulação e verificar se funcionamento.



CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	46

7.2.3-Telamento metálico

- Telamento: é recomendado instalação lateral e superior, para manutenção da segurança de usuários e melhor vida útil da passarela.

7.2.4 - Guarda-Corpo

- As bases de concreto dos guarda-corpos metálicos devem ser refeitas e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. As muretas de fixação dos guarda-corpos devem sofrer reparos com a utilização de cimento graute, sendo este aplicado dentro dos vazios existentes. O Guarda-corpo metálico deverá sofrer uma troca, sendo substituído por um completamente novo, pois o existente no local possui inúmeras patologias, não sendo indicado sua recuperação.
- Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

7.3- Outros elementos

7.3.1 - Iluminação

Tampar algumas caixas de passagens.

7.3.2 – Proteção de pilares

 Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares na via de acesso.

8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto dessa passarela tem as caracterisiticas





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	47

construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente.

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que se trata de uma obra sem problemas importantes, necessitando apenas de algumas melhorias e reparos funcionais com o intuito de aumentar a durabilidade da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados pela falta de manutenção.

Recomenda-se, por útlimo, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior da passarela, nos pilares e na viga de travamento. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidrojateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;



CREA: 2204440

Ponte PASSARELA	Data	Folha	
PASSARELA	27/08/2019	48	

- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
 - Pintura com produtos hidrofugantes.

9- Planilhas de quantidades

	The specific at the state of the			Preço	Preç	Dance		Preço	Preço
Item	Serviço	Uni d	Quan t.		Tota I Mat. (R\$)	Preço Unit. M.O.(R \$)	Preço Total M.O.(R \$)	Unit Mat + M.O.(R	Total Mat + M.O.(R \$)
	1 Serviços preliminares								
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1						
1.2	Placa de Obra	vb	1						
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1						
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1	The Real Property lies					
	2 Reparos em pavimento rígido								
2.1	Limpeza com hidrojateamento	m²	490				ANATHE PERSONNEL		
2.2	Lixamento com politizers elétricas	m²	490						
2.3	Abertura das fissuras em 45°, com serra diamantada	m²	16	4			-		
2.4	Limpeza de fissuras com jato a ar comprimido	m²	16						
2.5	Aplicação de material selante nas fissuras	m	40						
2.6	Estucamento da superfície	m²	490						
2.7	Pintura da superficie com material impermeabilizante	m²	490						
	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas								
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	und	40						
	Aplicação de groute	m³	5						
	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas								
T	Limpeza do local com hidróxido de cálcio		market make						
.1	dissolvido em água	m²	600						
.2	Secar superficie	m²	600						

Rua: PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 - SÃO CARLOS E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

N° Follya:

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	49

	de vedação							
5.1	Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m, com 0,30m para cada lado	m³	1					
5.2	Apicoamento das superfícies	m ²	10					
5.3	Limpeza com jato a ar comprimido	m²	10					
5.4	Furação para chumbamento da armadura (12,5mm)	und	170					
5.5	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	50					
5.6	Chumbamento da armadura com resina epoxídica	kg	2					
5.7	Execução do berço / borda (concreto de alta resistência)	m³	1					
5.8	Instalação dos selantes e lábios poliméricos	m	20					
5.9	Fornecimento e colagem / fixação do perfil elastomérico	m	20			- =		
5.10	Acabamento da superfície	m²	10		L of the			
6	Armaduras expostas em laje/pilares/vigas							
6.1	Aplicação de primer a base de zinco nas armaduras	L	25					
A Miles								
	7 Fissuras em laje/pilares/vigas							
7.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	20					
7.2	Limpeza com hidrojateamento (conforme selante escolhido)	m	20					
7.3	Preenchimento com resina base epoxi de baixa viscosidade	L	4					
	8 Bolor em pilares							
8.1	Limpeza do local de aplicação	m² ·	60					
8.2	Aplicação de soluções hidrófobas	m²	60			+	_	
8.3	Aplicação de fungicidas	m²	60				-	
8.4	Fechamento de vazios com graute	m³	20	Service Mine				
	9 Guarda corpo							
9.1	Concreto para as bases de apoio dos Guarda corpo(Fck=20MPa)	m³	1					
9.2	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	30					
9.3	Fornecimento e instalação de guarda corpo	kg	4600					
	10 Iluminação							
10.1	Fornecimento e instalação de tampas das	und	20					



Ponte	Data	Folha
PASSARELA	27/08/2019	50

	caixas de passagem						
	44 A 2 1 11 1 1						
	11 Acessibilidade						
11.1	Fornecimento e instalação de piso podo-tatil	und	2				
	12 Telamento metálico						
	Fornecimento e instalação de telamento						
12.1	metálico	m²	900				
	13 Drenagem						
13.1	Aplicação de jato de alta pressão	vb	1				
	14 Tratamento de concreto aparente						
14.1	Limpeza com hidrojateamento	m²	600				THE RESIDENCE
14.2	Lixamento com politizes elétricas	m²	600				
14.3	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	600				
14.4	Polimento com lixadeira manual	m²	600				
14.5	Pintura com verniz	m²	600				
	l 15 Adequeção a Norma NBR 7187/2003						
15.1	Projeto estrutural de adequação	und	1				





CREA: 2204440

Ponte	Data	Folha		
PASSARELA	27/08/2019	51		

10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (PASSARELA_LIGAÇÃO. R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A; Corte B – B.

33 July 24 Till **G**

er i a samport

sample handle





CREA: 2204440

RUA PADRE TEIXEIRA, 1980, SALA 06, CENTRO CEP:13560-210 – SÃO CARLOS-SP

FONE: (16) 992158555/981228877 E-MAIL: DIFICALI@DIFICALI.COM.BR

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA PONTILHÃO RAPHAEL BARBIERI

ARARAQUARA-SP

Revisão 0: Emissão inicial



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	2

1- Sumário

1- Introdução	3
2- Descrição e Localização	
2.1-Localização do viaduto	
2.2- Mapa da Localização	
2.3- característica da OAE	4
3-Escopo do Serviço	7
4- Metodologia	
5-Dados da Inspeção	
5.1 – Histórico das Inspeções	
5.2 – Descrição das Intervenções Executadas ou em Andamento	
5.3 – Caracterização Visual do Estado da Estrutura	
5.4 – Caracterização Visual da Pista sobre a Estrutura	
5.5 – Caracterização Visual de Outros Elementos	
5.6 – LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS	
6 – Relatório Fotográfico	
7– Indicações de Terapia	
8– Conclusões	
9– Planilhas de quantidades	
10 - ANEXO A (Desenho)	





Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	3

1- Introdução

Este relatório é resultante do programa de Inspeção para reparos na Viaduto da Av. Duque de Caixias, no Município de Araraquara, Estado de São Paulo.

O presente documento registra as informações colhidas no mês de julho de 2019 e apresenta o diagnóstico e reparos recomendados.

O presente relatório de visita técnica tem por objetivo determinar as condições físicas em que se encontram a Estrutura do viaduto da Av. Portugal, assim como, proceder a identificação de patologias existentes e elaborar suas terapias.

2- Descrição e Localização

2.1-LOCALIZAÇÃO DO VIADUTO

Nome: Pontilhão Raphael Barbieri

Localização: Av. Duque de Caixias, 135 - Centro Araraquara SP ,14801-

120; 21°47'30.7"S 48°10'18.2"W



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	4

2.2- MAPA DA LOCALIZAÇÃO



2.3- CARACTERÍSTICA DA OAE

O pontilhão se localiza na Av Duque de Caixias, 135 na cidade de Araraquara, estado de São Paulo.

Trata-se de uma obra de arte especial (OAE) em nível vertical; apresentando superelevação transversal e com alinhamento esconso.

O viaduto apresenta extensão total de 243,00m, e largura de 12,06m.

A ponte é composta por 7 (sete) tabuleiros em vão isostático, apresentando arranjo estrutural com laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas paralelas sobre os pilares e vigas transversais travadas nas vigas longarinas.

Sobre a OAE, a pista de rodagem compreende 02 (duas) faixas de rolamento no mesmo sentido com um canteiro no meio das vias,





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	5

apresentando largura total de 12,06m, sendo 6,92m de leito carroçável e 4,06m de passeio. Nas extremidades do passeio tem-se guarda-corpos metálico com 1,16m.

A mesoestrutura do viaduto é constituída por 2 (dois) pilares centrais conectados por uma viga de travamento, localizado no eixo transversal do viaduto, e as extremidades são apoiada diretamente na fundação.

Sob a OAE, o gabarito mínimo medido tendo como cota de apoio a calçada de pedestre e a face inferior da longarina é de 4,00 m.

A obra de arte apresenta ainda as seguintes particularidades:

Superestrutura

O viaduto é constituído por 7 (sete) vãos isostáticos e bi apoiados, que são também os encontros norte e sul (chegada e saída da Av. Duque de Caxias) e apresenta comprimento total de 243m, sendo que os vãos têm não possuem a mesma dimensão.

Transversalmente, a largura total do viaduto é de 12,06m, com todo o tabuleiro apresentando duas vigas longarinas de concreto armado e vigas transversais entre as longarinas moldadas *in loco*. A superestrutura apresenta como arranjo estrutural 1 (uma) laje maciça, 2 (duas) vigas longarinas em seção de seção variável e vigas transversais de travamento com seção transversal retangular. As vigas longarinas estão apoiadas sobre pilares. A laje maciça apresenta altura de 0,15m.

As vigas longarinas em seção variável apresentam largura dimensão em planta de 1,25x1,50m². As vigas transversais têm dimensão de 0,40x0,80m².



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	6

Sobre as longarinas e as vigas transversais está apoiada a laje maciça de 0,20 m.

Os balanços laterais apresentam largura de 1,27m, medidos a partir do final da sarjeta, no leito carroçável, até o final da calçada. Nas bordas extremas dos balanços laterais, existem perfis pingadeiras que permitam o deslocamento do fluxo d'água da estrutura da OAE.

Mesoestrutura e infraestrutura

A mesoestrutura da ponte é constituída pelo total de 8 (oito) linhas de apoio. Sendo as linhas da extremidade apoiada diretamente na fundação, e a linha central pilares conectados por uma viga de travamento.

As linhas de apoio centrais são caracterizadas por pilares em concreto armado, moldados in loco, apresentando em planta, uma seção circular de 1,25m e altura variável. Sobre as linhas de apoio de extremidade não foi possível averiguar.

Pavimento

O revestimento do passeio é constituído por pavimento asfáltico, o qual é um tipo de pavimento flexível, com altura de 0,15m

A pista de rodagem sobre a OAE compreende 2 (duas) faixas de rolamento em sentidos opostos, com leito carroçável de 8,16m.

Encontros

Os encontros são elementos de transição entre a estrutura da ponte (tabuleiro) e a avenida ou rua e são constituídos por aterro compactado suportado por cortinas de concreto armado, componentes da superestrutura





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	7

da obra. Nesse caso, tem-se dois encontros, o encontro 1 e o encontro 2, que são respectivamente a entrada e saída do viaduto.

Juntas de Dilatação

O viaduto possui 6 (seis) juntas de dilatação no encontro das peças do tabuleiro e 2 (duas) nos encontros, essas sem possibilidade de verificação devido ao pavimento asfáltico estar cobrindo.

Barreira de segurança

O viaduto não apresenta barreiras rígidas de segurança (em padrão New Jersey) para os pedestres e veículos, apresentando apenas guarda corpos metálicos, com altura de 1,10m, posicionados nas bordas extremas dos passeios laterais.

Elementos de drenagem

O viaduto não apresenta drenagem. A drenagem está localizada antes e depois do viaduto.

Sinalização

Não existe sinalização sobre o tabuleiro. A única sinalização existente é apenas informando a altura máxima permitida para os veículos passarem por baixo do viaduto.

3-Escopo do Serviço

A inspeção da Obra de Arte Especial abrange, no mínimo, as seguintes atividades:

- Observação da abertura de fissuras;



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	8

- Observação do comportamento das fissuras injetadas;
- Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
- Observação de infiltrações de água, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;
- Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas;
- Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;
- Integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatação;
- Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
- Verificação da limpeza geral dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
- Defeitos por acidentes:
- Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em "pés" de pilares;
- Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAE's;
- Condições do pavimento;
- Infiltrações e erosões nos encontros;
- Estado de deformação da estrutura;





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	9

- Estabilidade dos taludes adjacentes.

4- Metodologia

- Inspeção cadastral para relacionar os problemas patológicos visíveis (utilização de ficha cadastral);
- Levantamento de material documental sobre a construção, pesquisa bibliográfica sobre os tipos de anomalias constatadas;
- Levantamento "in loco" de imagens fotográficas com utilização de Drones e máquina fotográfica;
- Utilização de fenolftaleína para verificação de Carbonatação da Estrutura.
- Trena eletrônica e manual para levantamento e verificação da geometria, assim como também medir a dimensão das fissuras e/ou rachaduras,
- Vistoria para mapear as avarias identificadas na inspeção anterior;
- Após análise do levantamento de campo foram descritos os problemas constatados visando identificar os danos na estrutura.
- Após a análise das patologias encontradas foi-se estudado as metodologias corretivas.

5-Dados da Inspeção

5.1 - HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES

Inspeção Inicial:

Não há indícios.

Inspeção Especial:

Não há indícios.

Última Inspeção Rotineira:

Não há indícios.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	10

5.2 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO

Reparos:

Não há indícios.

Reformas:

Não há indícios.

Reforços:

Não há indícios.

5.3 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO ESTADO DA ESTRUTURA

Tabuleiro: apresenta um pavimento desgastado, com formação de calombos e depressões na pista, pontos de descolamento do pavimento com a sarjeta. Na face inferior tem pontos de infiltração, eflorescências, desplacamento de concreto, armadura exposta e vegetação.

Juntas de Dilatação: As juntas de dilatação encontram-se completamente deterioradas.

Aparelhos de Apoio: Não possui.

Pilares: Apresenta pontos de fissuras, desplacamento de concretos e armaduras expostas.

Encontros: Nos encontros é observado fissuras no pavimento asfáltico e nos passeios.

Drenagem: Existente, porém está fora das dimensões do viaduto.

5.4 – CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PISTA SOBRE A ESTRUTURA

Tipos de Acesso: Acesso ao passeio possui desnível. Não existe acesso para PNE.





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	11

Piso: O piso cimenticio está com fissuras e rachaduras nos pontos das dilatações

Drenagem: Inexistente.

Guarda-Corpos: Os guarda-corpos metálicos apresentam pontos com alto grau de corrosão, desplacamento de concreto na mureta de fixação dos guarda-corpos e pontos onde o guarda-corpo não apresenta fixação com a estrutura.

5.5 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DE OUTROS ELEMENTOS

Taludes: Taludes e arrimos em bom estado de conservação.

Iluminação: Em funcionamento.

Sinalização: Apresenta sinalização sobre o tabuleiro.

Gabaritos: Altura é variável de 7m a 11m.

Proteção dos pilares: Pilares não apresentam proteção por barreiras rígidas de concreto ou metálica.

5.6 – LOCALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS

Todas as patologias sitadas no item 5, estão localizadas no croqui do Pontilhão da Raphael Barbieri, que se encontra no Anexo A. (PONTILHAO_RAPHAEL_BARBIERI_R00)

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	12

6 - Relatório Fotográfico

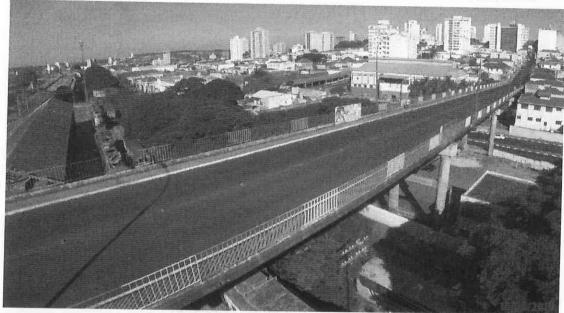


Foto 01: Vista geral da face superior do tabuleiro.



Foto 02: Vista da face superior do tabuleiro, apresentando dilatação no passeio do tabuleiro



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	13

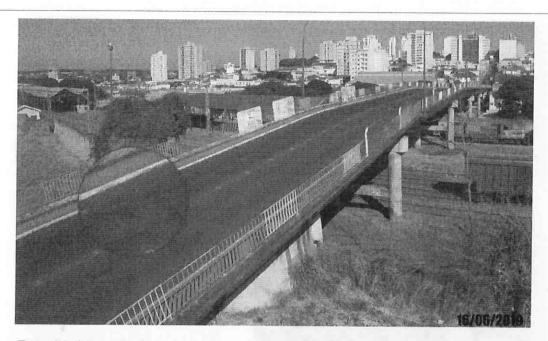


Foto 03: Vista da face superior do tabuleiro, apresentando calombos.



Foto 04: Detalhe dos calombos e do descolamento no pavimento flexível.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	14

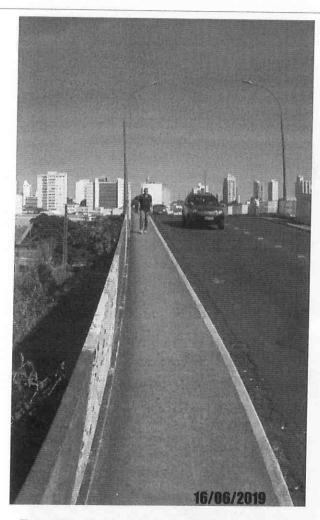


Foto 05: Pavimento flexível descolando do tabuleiro no contato com a sarjeta. Essa patologia é recorrente em toda a extensão do tabuleiro.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	15

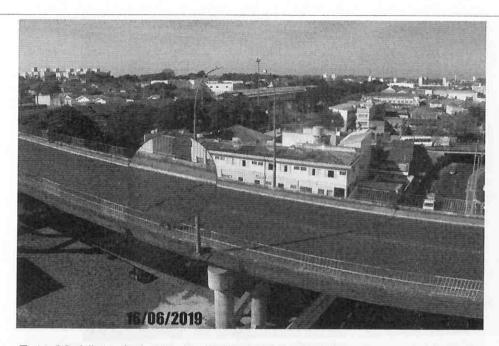


Foto 06: Vista da junta de dilatação deteriorada.



Foto 07: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	16

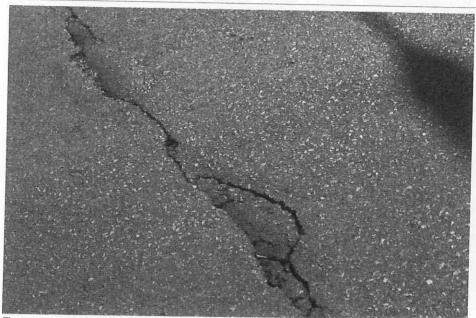


Foto 08: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.


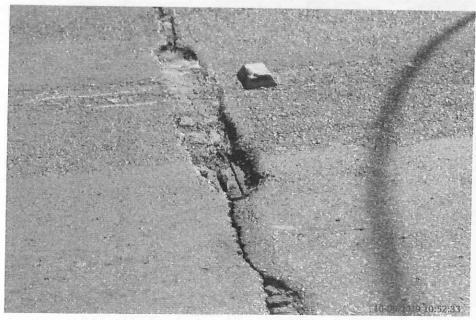


Foto 09: Detalhe da junta de dilatação deteriorada. Todas estão danificadas.



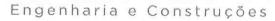

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	17



Foto 10: Detalhe do encontro entre o pontilhão e a via com a junta coberta pelo pavimento flexível.



Foto 11: Detalhe do encontro entre o pontilhão e a via com a junta coberta pelo pavimento flexível.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	18



Foto 12: Detalhe do desplacamento de concreto no passeio. Detalhe de vegetação entre a sarjeta e o pavimento flexível.

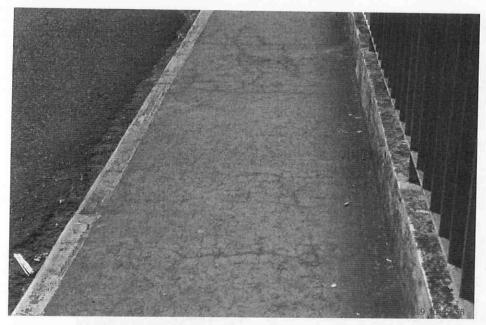


Foto 13: Detalhe das fissuras no passeio estão por toda a sua extensão.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	19

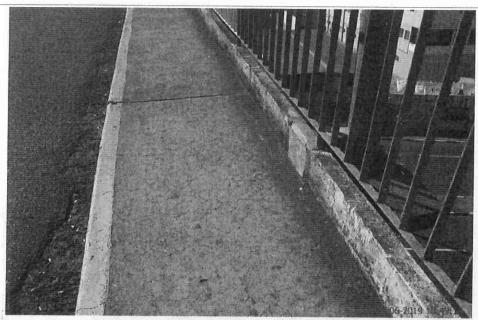


Foto 14: Detalhe das fissuras no passeio.



Foto 15: Detalhe do acesso ao passeio contendo desnível.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	20

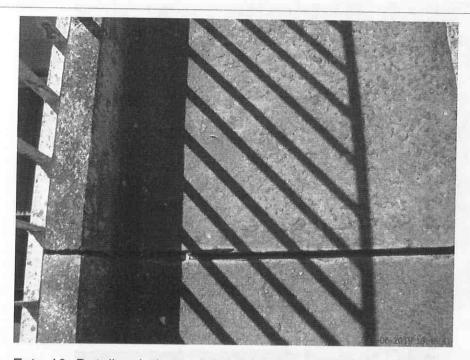


Foto 16: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.


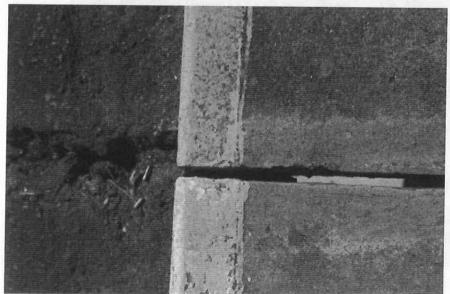


Foto 17: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.



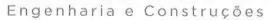

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	21

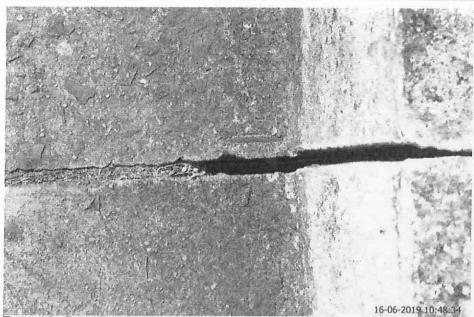


Foto 18: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.

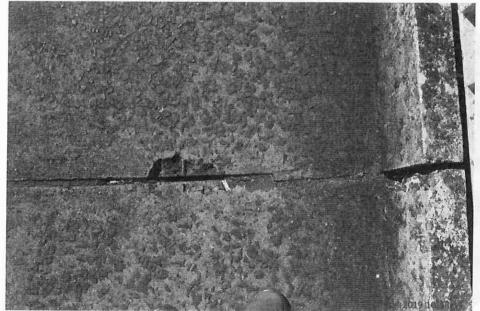


Foto 19: Detalhe da junta de dilatação do passeio sem material flexível.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	22



Foto 20: Detalhe da pintura do guarda corpo descolando.

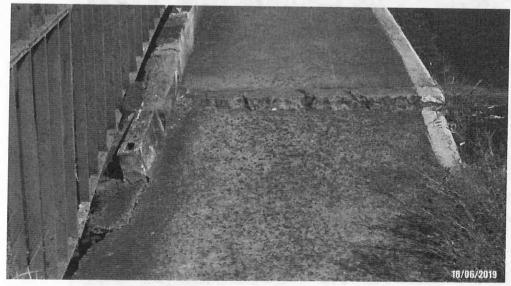


Foto 21: Detalhe da mureta de fixação do guarda corpo rompida.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	23

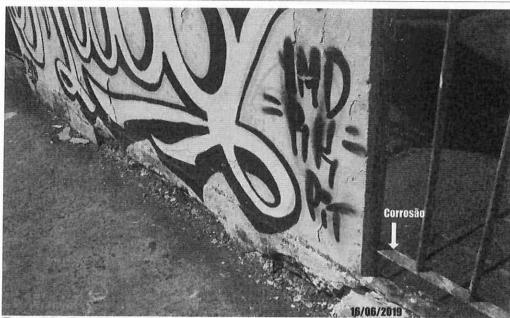


Foto 22: Detalhe dos pontos de rompimento da mureta de fixação do G.C., por onde passam também os pontos energia elétrica, e também corrosão no G.C.



Foto 23: Detalhe da placa de fixação do G.C. com um buraco na posição da junta de dilatação.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	24

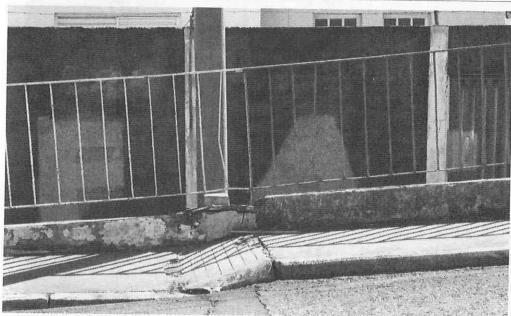


Foto 24: Detalhe do G.C. torto e do ponto de apoio dos postes de iluminação com concreto desagregado. Detalhe também do acesso ao passeio com rampa inadequada.



Foto 25: Detalhe da mureta de fixação do G.C. com fissuras na passagem da instalação elétrica.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	25

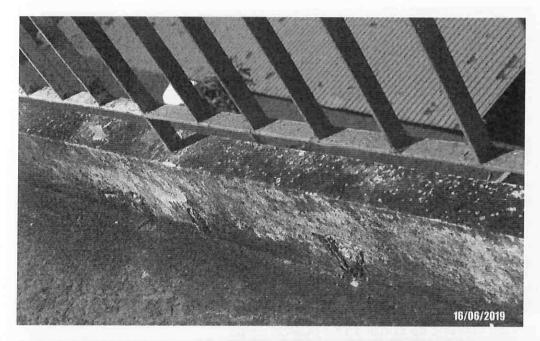


Foto 26: Detalhe da armadura exposta na mureta de fixação do G.C.

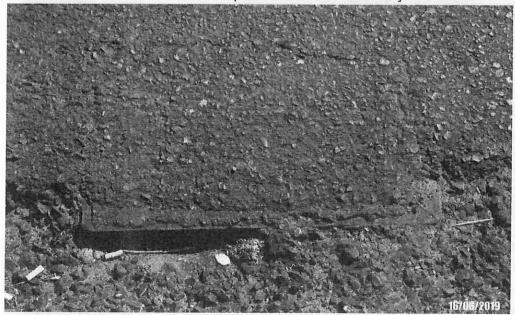


Foto 27: Detalhe da caixa de Instalação elétrica exposta no pavimento.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIEF	06/09/2019	26



Foto 28: Detalhe da corrosão no guarda corpo.



Foto 29: Vista de infiltração na viga principal, ocasionada por patologias no passeio. Recorrente em toda a extensão da viga.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	27

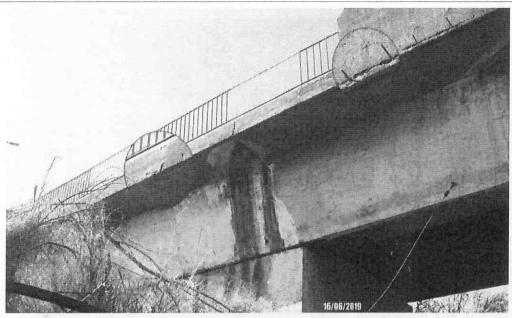


Foto 30: Detalhe de infiltração na viga principal, desplacamento de concreto na face lateral da laje e armadura exposta. Recorrente em toda a extensão do viaduto.



Foto 31: Detalhe de infiltração na viga principal, desplacamento de concreto na face lateral da laje e armadura exposta. Recorrente em toda a extensão do viaduto

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	28



Foto 32: Detalhe de armadura exposta na lateral do muro de arrimo.



Foto 33: Detalhe de armadura exposta na pingadeira e infiltração com efloerescência na junta de dilatação da calçada.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	29

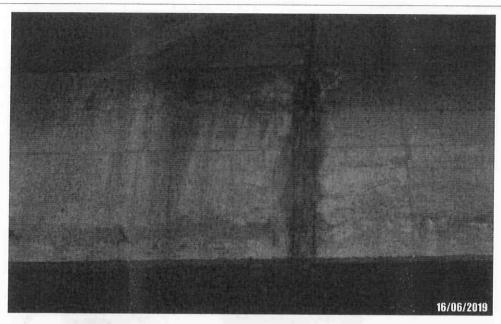


Foto 34: Detalhe de armadura exposta na lateral da viga e na face inferior e infiltração com efloerescência na junta de dilatação da calçada.

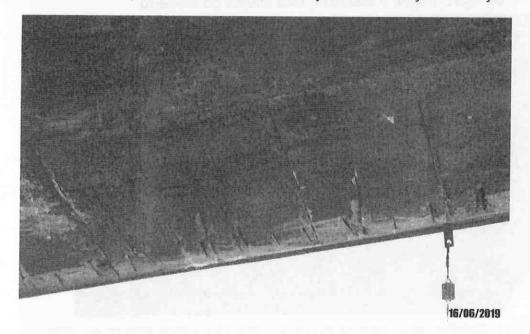


Foto 35: Detalhe de armadura exposta na face inferior da extremidade do tabuleiro.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	30



Foto 36: Detalhe de armadura exposta na face inferior do tabuleiro, lateral da viga principal e fissura na face inferior do tabuleiro.

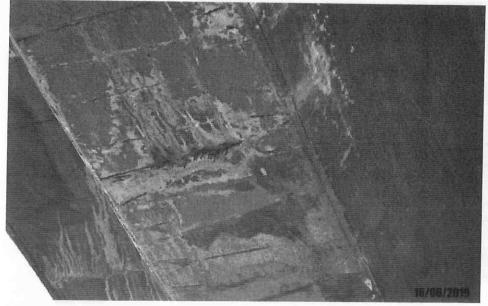


Foto 37: Detalhe de armadura exposta e fissura na face inferior da viga principal.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	31

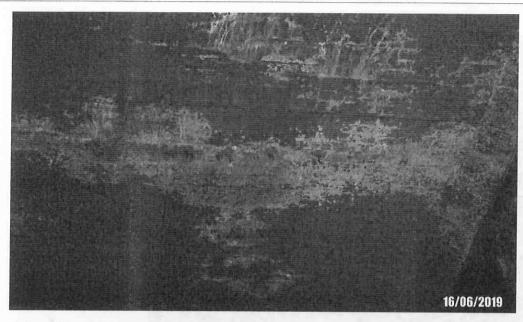


Foto 38: Detalhe de armadura exposta e fissura, infiltração e eflorescência na face inferior do tabuleiro

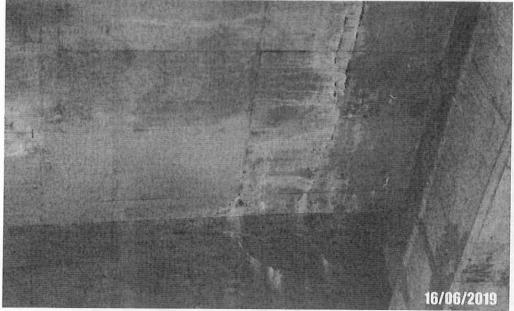


Foto 39: Detalhe de fissura e infiltração na face inferior do tabuleiro.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	32

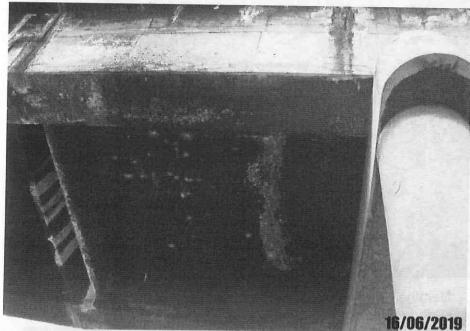


Foto 40: Detalhe da fuligem em uma parte da face inferior do tabuleiro.

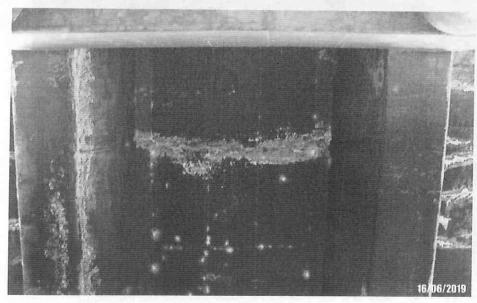


Foto 41: Detalhe de fissura e fuligem.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	33

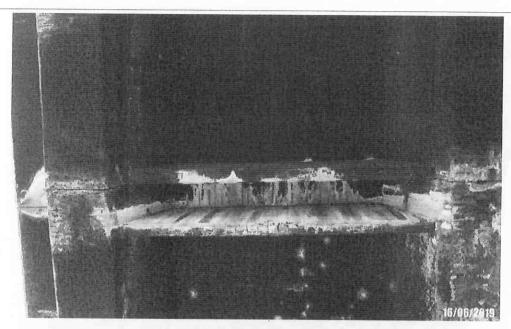


Foto 42: Detalhe de armadura da fe ceinferior exposta e lixiviação.

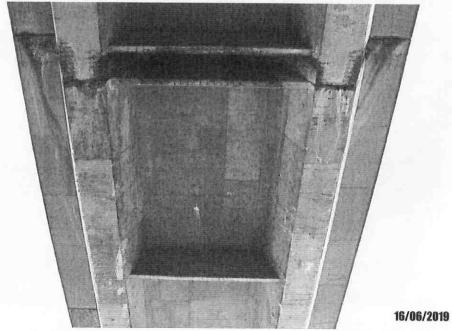


Foto 43: Vista da face inferior do tabuleiro com armadura exposta, eflorescência e vegetação dentro da junta de dilatação.



Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	34



Foto 44: Detalhe da face inferior do tabuleiro com armadura exposta e infiltração, devido a patologiana junta de dilatação.

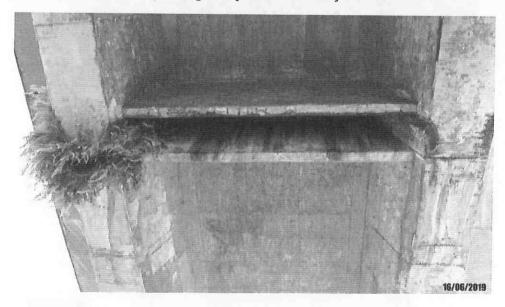


Foto 45: Detalhe da face inferior do tabuleiro com armadura exposta e vegetação nascendo dentro da junta de dilatação.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	35

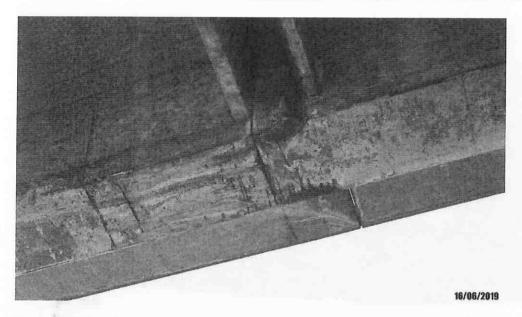


Foto 46: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta e infiltração na junta de dilatação.

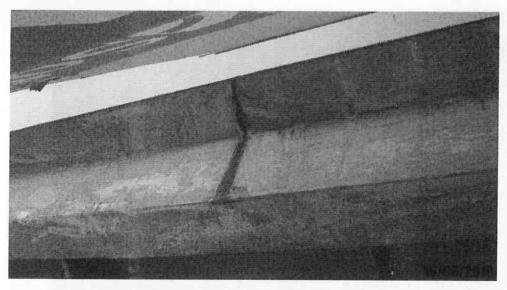


Foto 47: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta e infiltração na junta de dilatação.



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	36



Foto 48: Detalhe da face inferior da viga com armadura exposta, eflorescência e desplacamento de concreto na junta de dilatação.

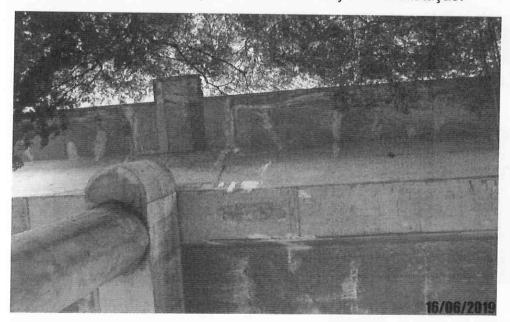


Foto 49: Detalhe da face inferior da viga e do tabuleiro com armadura exposta, eflorescência e desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	37

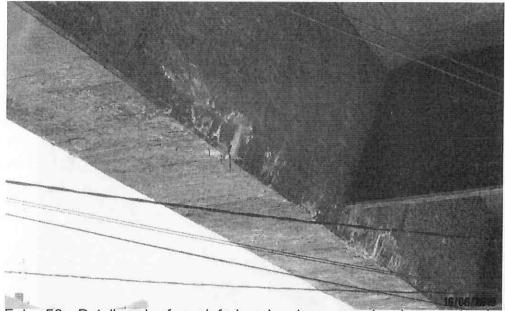


Foto 50: Detalhe da face inferior da viga com desplacamento de concreto e com eflorescência.

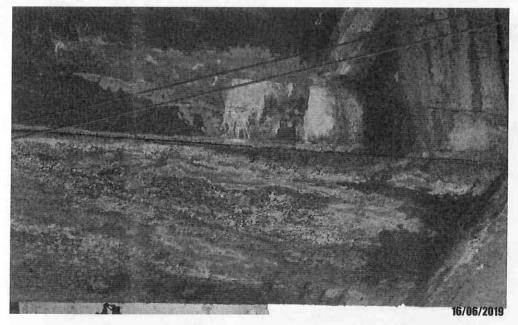


Foto 51: Detalhe de eflorescência e desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	38

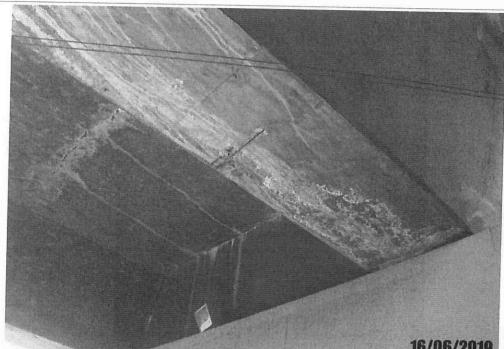


Foto 52: Detalhe de eflorescência e armadura exposta na viga principal e face inferior da laje do tabuleiro.



Foto 53: Detalhe de eflorescência e armadura exposta na face inferior do tabuleiro vegetação na ligação entre a viga e o pilar.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	39



Foto 54: Vista de pilares com pequenas fissuras, pontos de desplacamento de concreto e eflorescência.

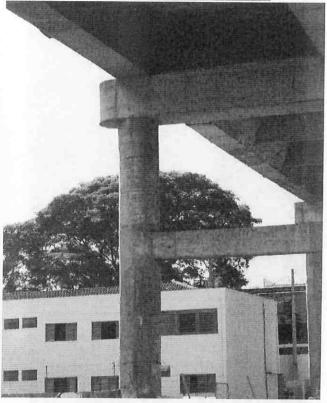


Foto 55: Vista de pilares com pequenas fissuras, pontos de desplacamento de concreto e eflorescência.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	40

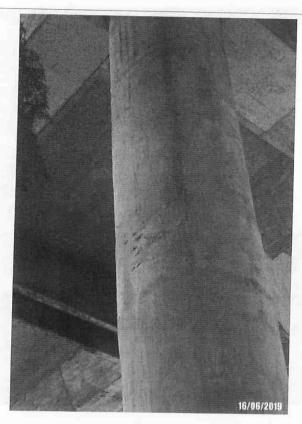


Foto 56: Detalhe de pilares com pequenas fissuras e pontos de desplacamento de concreto.

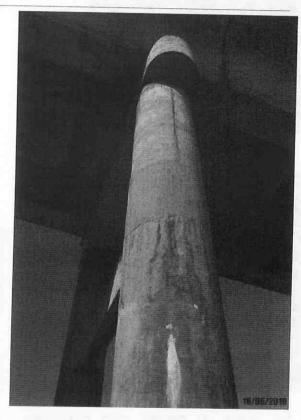


Foto 57: Detalhe de pilares com pequenas fissuras e pontos de desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	41



Foto 58: Detalhe de desplacamento de concreto.

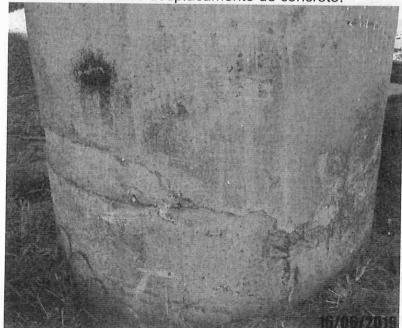


Foto 59: Detalhe de desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	42

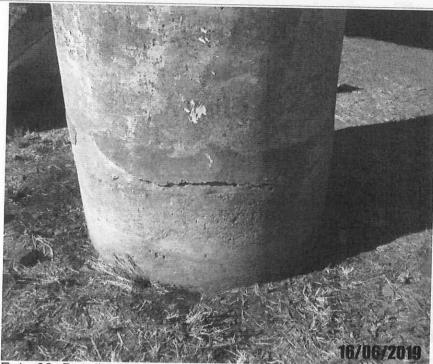


Foto 60: Detalhe de desplacamento de concreto.

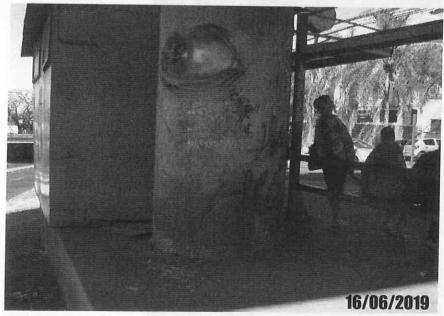


Foto 61: Detalhe de desplacamento de concreto.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	43



Foto 62: Detalhe de desplacamento de concreto e pequenas fissuras.

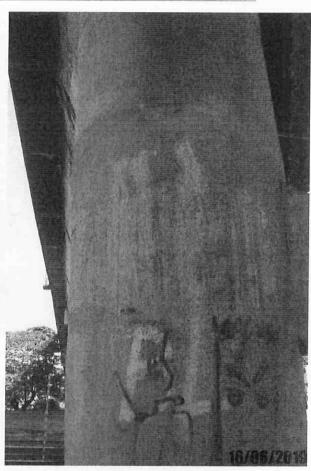


Foto 63: Detalhe de pequenas fissuras e eflorescência.

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	44



Foto 64: Detalhe de armadura exposta no muro ala.

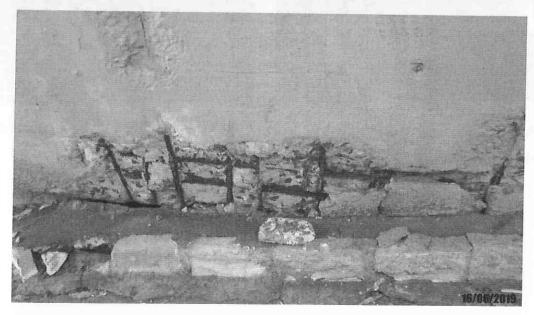


Foto 65: Detalhe de armadura exposta no muro ala.

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	45

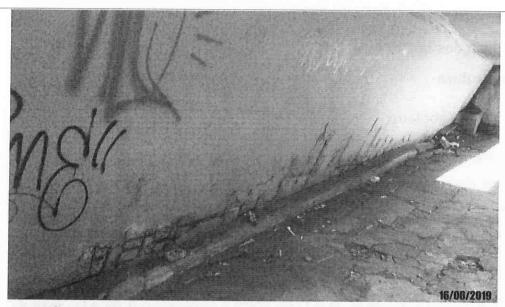


Foto 66: Detalhe de armadura exposta no muro ala.

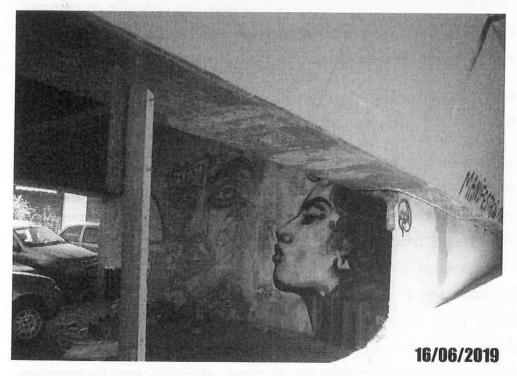


Foto 67: Detalhe do muro de arrimo com saídas de água e muro de alvenaria com desplacamento.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha 46
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	


7- Indicações de Terapia

7.1- Estrutura

7.1.1- Tabuleiro

- Pavimento asfáltico para corrigir as patologias existentes no pavimento asfáltico deve ser realizado aplicação de emulsão ligante e posterior camada asfáltica (CBUQ) com uma espessura de 30mm;
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.
 O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.
- Teste de carbonatação: foi realizado aplicando uma solução de fenolftaleína 0,1%, e não foi constatado esse efeito.
- Desplacamento: é de conhecimento que ele é causado na maioria das vezes por infiltrações que geram corrosão aumentando o volume ocupado pelo metal original ocasionando tensões internas de tração no cobrimento do concreto. Nesse caso específico outro fator também foi responsável pelo desplacamento do concreto que foram os choques mecânicos. Para corrigir essas patologias é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios. Será necessário também aplicar primer a base de zinco na armadura oxidada.



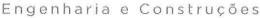



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha	
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	47	

- Vegetação: Cortar vegetação existente.

7.1.2 – Juntas de dilatação

- -Trincas nos encontros: Como solução para essa patologia recomendamos a instalação de geogrelha. A instalação exige a sequência dos passos abaixo.
- 1.Remover o pavimento asfáltico através de fresagem, conforme croqui adiante;
- 2. Caso a trinca persista após a fresagem, executar sua selagem com material asfáltico modificado com polímeros, da seguinte maneira:
- Utilizar cortador de trincas de alta precisão para execução de canaletas que servirão como reservatórios de material selante;
- 4. Após o corte das trincas, aplicar jato de ar comprimido com o auxílio de compressor de alta capacidade (mínimo 100pcm). O resultado deve ser um reservatório limpo, livre de todos os resíduos de agregado e impurezas que possam comprometer a aderência entre o material selante e o pavimento;
- Aplicar o material selante a quente, com máquina de preenchimento específica, de maneira que o reservatório seja totalmente preenchido;
- Limpar a superfície remanescente, de modo a eliminar todo e qualquer material solto;



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha 48
RAPHAEL BARBIERI		

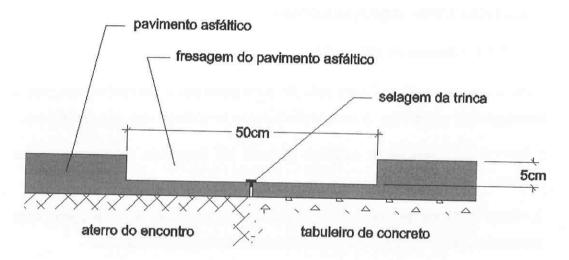


Figura 01- Corte no Pavimento.

7. Aplicar ligante betuminoso em toda a superfície, de maneira uniforme. A temperatura de aplicação deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A aplicação deverá ser feita com espargidor manual;

Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17" ou similar, conforme indicado no croqui a seguir.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	PONTILHÃO Data	
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	49

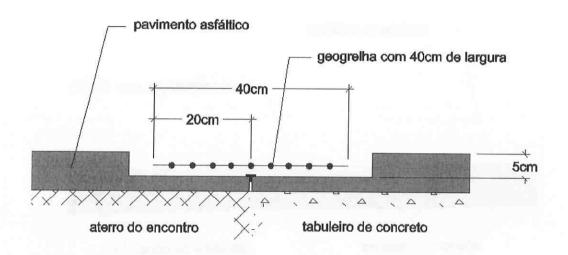


Figura 02- Instalação de geogrelha.

- 8. A aplicação deverá ser feita manualmente ou com equipamentos próprios para este fim, evitando-se dobras ou descolamentos da geogrelha em relação à pintura de ligação.
- 9. Reconstituir o pavimento com CBUQ.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	50

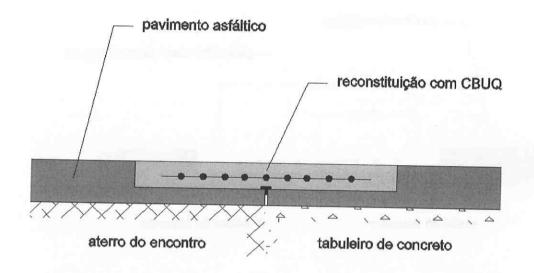


Figura 03- Reconstituição do pavimento.

10. Os materiais empregados neste reparo devem obedecer às seguintes especificações:

Material colonto: Viscopidado a 125 aC	0500
Material selante: Viscosidade a 135 oC, cps, max.	2500
Viscosidade a 145 oC, cps, max.	2000
Viscosidade a 175 oC, cps, max.	450
Penetração a 25 oC (100g, 5s), dmm	50 – 70
Ponto de Amolecimento, oC	75 – 90
Ponto de ruptura Fraas, oC, min.	-15
Intervalo de Plasticidade, oC, min.	90
Índice de Suscetibilidade Térmica, mín.	+3
Densidade a 20/4 oC	1,00 – 1,04





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	51

Ponto de Fulgor, oC, mín.	240	
Ductibilidade a 25 oC, cm, mín.	100	
Ductibilidade a 10 oC, cm, mín.	90	
Recuperação elástica a 25 oC, %, mín.	85	
Recuperação elástica a 10 oC, %, mín.	70	
Compatibilidade a 163 oC, 2 dias, max.	2	

Poderão ser empregados produtos alternativos de selagem (mastiques elastoméricos à base de asfaltos modificados com polímeros ou borracha) que tenham comprovada eficácia de funcionamento neste tipo de serviço, mediante aprovação prévia do contratante.

- Lábios poliméricos: Devido a patologia existente neste local, será necessário refazer os lábios poliméricos e instalar junta de dilatação entre o viaduto e a passarela. Para isso é necessário seguir rigorosamente os procedimentos abaixo:
- Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m;
 0,30 m de cada lado do eixo da junta, na região de aplicação da mesma;
- Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto novo;
- Limpar rigorosamente as superfícies com jato de ar para eliminação dos finos;
- Execução da armadura de distribuição imersa nesse concreto. No caso de reparos ou reposição de juntas; essa armadura deverá ser



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	52

chumbada à laje da superestrutura com resina epoxídica de injeção;

 Aplicação de adesivo estrutural conveniente e lançamento do concreto fresco, devidamente enformado, vibrado e com detalhe para o lábio elastomérico.

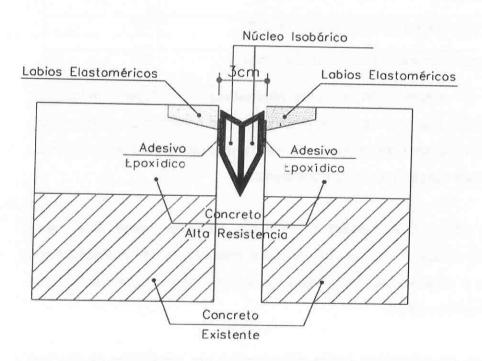


Figura 04- Seção típica do selante de vedação.

Decorrido o tempo necessário para a pega e início da cura do concreto (72 horas), este poderá ser desenformado, e o reforço de borda então será executado. Observando-se que a superfície de contato entre o concreto e o reforço de borda, deverá ser previamente tratada com esmerilhamento e aplicação de adesivo conveniente.





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	53

Execução do lábio, com a utilização de composto elastomérico a base de uretano, do tipo ARE 56N sobre primer ARE 41P aplicado nos substratos, ambos de fabricação da Jeene ou equivalente.

O material que compõe o reforço deverá ser posto de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.

O perfil elastomérico deverá ser introduzido após a aplicação de adesivo adequado nas faces em contato (perfil e reforço de borda), adesivo a ser utilizado deverá ser Nitobond EPMF (Anchortec Fosroc).

É fundamental que tal contato garanta uma perfeita aderência entre perfil e o reforço de borda. A junta deverá ser instalada em todo o corpo da estrutura conforme Fig. 5.

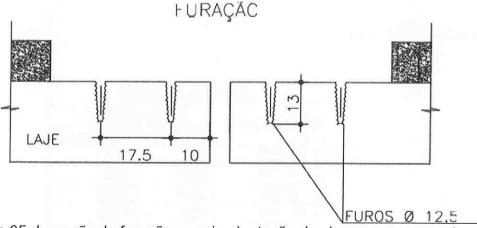



Figura 05- Locação da furação para implantação dos berços em concreto.



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	54

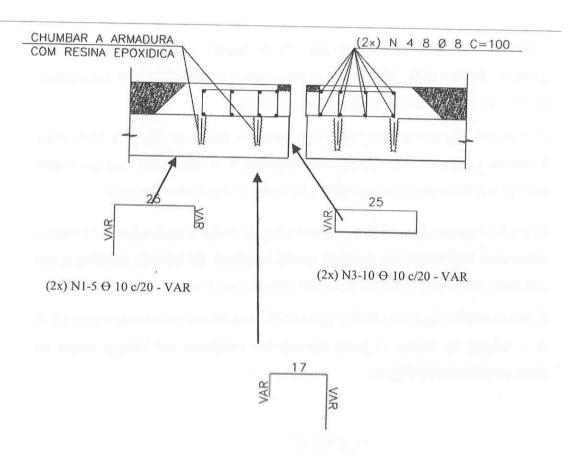

(2x) N2-5 O 10 c/20 - VAR

		LISTA	DE FERR	os	
N	Д	QUANT.	COMPRIMENTO		
IN		QUAIVI.	UNIT(cm)	TOTAL(cm)	
1	10	10	VAR	500	
2	10	10	VAR	420	
3	10	20	VAR	1780	
4	8	16	100	1600	





DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	55

		RESUMO DE AÇO)
0	Kg/m	COMP. TOTAL(m)	PESO(Kg)
10	0,4	16	6
8	0,63	27	17
		TOTAL	23

Figura 06- Armação dos berços em concreto armado.

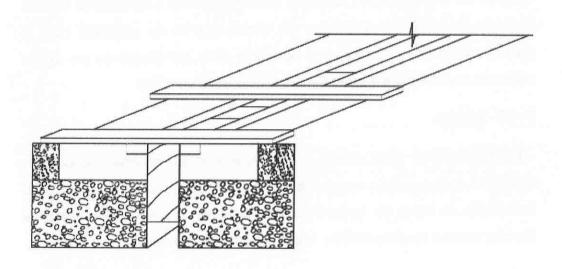


Figura 07- Esquema do requadramento de locação de aplicação do selante.

7.1.3 - Aparelhos de Apoio

Não existem aparelhos de apoio.

7.1.4 - Vigas de travamento

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	56

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono. O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

7.1.5 - Pilares:

- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.
- Fissura: Antes de ser iniciada a reparação das fissuras é necessário retirar a vegetação nos pés dos pilares. Estas fissuras podem ser reparadas por injeção de resina epóxica do tipo sikadur 43 HE ou similar. Para aplicação desses materiais deve ser seguido rigorosamente a metodologia do fabricante.
- Eflorescência é necessário proteger a superfície de umidades, mantendo a superfície selada, pois esse processo ocorre através das trincas que existem no tabuleiro. Para remoção de eflorescência é necessário fazer a limpeza do local com hidróxido de cálcio que irá se combinar com o dióxido de carbono.



N° Folha:

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	57

O hidróxido de cálcio deve ser dissolvido em água, aplicado na superfície e depois a superfície deve ser seca.

7.1.6 - Encontros

Tratamento indicado no item 7.1.2.

7.1.7 - Drenagem

Não existe sistema de drenagem.

7.2- Pista sobe a estrutura

7.2.1 - Piso

- Devido as patologias existentes no passeio é recomendado demolição e posterior reconstrução do passeio. Inicia-se pela retirada do piso de concreto existente e faz-se a retirada deste entulho. Feito isso, inicia-se a preparação do local com compactação do terreno, colocação de camada de brita, montagem das formas e colocação das telas (tipo Q92 ou similar). O próximo passo é iniciar a concretagem fazendo a descarga do concreto de Fck=20Mpa, utilizando vibrador faz-se o espalhamento, depois o nivelamento e por último o desempeno deixando uma superfície rugosa. É importante salientar que as juntas de dilatação devem ser espaçadas a cada 1,20m. A altura da calçada deve ser no máximo de 0,15m. O passeio existente da via deve sofrer um ajuste para que no acesso ao passeio do viaduto não exista desnível.

7.2.2 - Guarda-Corpo

- A mureta de concreto dos guarda-corpos metálicos deve ser refeita e o concreto utilizado deverá ser o Fck=20Mpa. O Guarda-corpo metálico



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	58

deverá ser totalmente lixado, passado uma pintura anti-ferrugem a base de zinco. O guarda corpo possui algumas partes tortas, que deverá ser desentortada.

7.3- Outros elementos

7.3.1 - Talude

- Armadura exposta: É recomendado que seja feita uma pintura com primer a base de zinco.
- Desplacamento: para corrigir o desplacamento do concreto na cabeça do pilar é recomendado injeção de graute. Sua aplicação é realizada pela instalação de bicos de injeção no concreto, que impulsionados por uma bomba elétrica ou pneumática, injetam o graute nos vazios.

7.3.2 – Iluminação

- Iluminação em bom estado de funcionamento.

7.3.3 - Proteção de pilares

- Como sugestão indicamos instalação de proteção aos pilares, como por exemplo barreiras metálicas, lombadas ou radares na via de acesso.

8- Conclusões

Segundo o manual do DNIT-Manual de inspeção de pontes rodoviárias-2ª edição, Rio de Janeiro, o projeto desse viaduto tem as características construtivas de pontes do período de 1960 a 1975. Hoje a norma para elaboração de projetos de pontes em concreto armado e protendido é a





CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	59

NBR 7187/2003, portanto recomendamos que seja elaborado projetos para adequações a norma vigente.

De acordo com a inspeção visual realizada na OAE, pode-se concluir que se trata de uma obra sem problemas importantes, necessitando apenas de algumas melhorias e reparos funcionais com o intuito de aumentar a durabilidade da OAE. Detectamos também que alguns desses problemas foram causados por acidentes mecânicos, e outros pela falta de manutenção.

As trincas e fissuras mencionadas nesse relatório não puderem ser avaliadas se são ativas ou passivas, pela inexistência de um laudo anterior a este.

Recomenda-se, por último, que seja realizado um tratamento do concreto na face inferior do tabuleiro, nos pilares e nos muros de arrimo. Esse tratamento deverá começar com a limpeza da superfície com hidro jateamento e lixamento com politizes elétricas, o próximo passo é o estucamento da superfície (cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água). O objetivo deste processo é preencher todos os poros do concreto e criar uma superfície lisa, para isso é utilizado desempenadeira metálica. Em seguida é feito o polimento da superfície do concreto estucado. Este polimento é realizado com lixadeira manual fina e tem como objetivo eliminar todo tipo de excesso, proporcionando uma superfície fina e regular para a aplicação da pintura. O último passo do tratamento de concreto aparente é a pintura da superfície. Esta pintura tem como objetivo proteger a estrutura e dar um acabamento final. Existem inúmeras opções de pinturas protetoras no mercado, entre estas opções estão:



PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	60

- Pintura com verniz acrílico à base de água;
- Pintura com verniz acrílico à base de solvente;
- Pintura com verniz de poliuretano;
- Pintura com verniz antipichação;
- Pintura com verniz de silicone líquido;
- · Pintura com produtos hidrofugantes.

N° Folha:

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha	
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	61	

9- Planilhas de quantidades

	Viaduto da	Raph	nael Ba	ırbieri					
Item	Serviço	Uni d	Qua nt.	Preço Unit. Mat.(R \$)	Pre ço Tota I Mat. (R\$)	Preço Unit. M.O.(R\$)	Preço Total M.O.(R\$)	Preço Unit Mat + M.O.(R\$)	Preço Total Mat + M.O.(R\$)
	1 Serviços preliminares								
1.1	Instalação de canteiro de obras	vb	1						
1.2	Placa de Obra	vb	1						
1.3	Fornecimento de Andaimes Tubulares	vb	1						
1.4	Desmobilização de Canteiro de Obras	vb	1						
1.5	Aluguel de caçamba	vb	1						
	2 Reparos em pavimento flexível								
2.1	Aplicação e fornecimento de emulsao ligante	m ²	2000						
2.2	Aplicação e fornecimento de CBUQ	m²	2000						
	3 Desplacamento em laje/pilares/vigas						Mark Mark		Mount
3.1	Instalação de bicos de injeção no concreto	un	200						
3.2	Aplicação de groute	d m³	30						
								62.00	
4.1	4 Eflorescência em lajes/pilares/vigas Limpeza do local com hidróxido de cálcio dissolvido em água	m ²	3150						
4.2	Secar superficie	m²	3150				Ten E		
5 Jun	tas de dilatação-tratamento dos encontros com o leito carroçavel								
5.1	Fresagem do pavimento asfáltico	m³	1						
5.2	Selagem de trinca com material asfáltico modificado com polímeros	m	22						
5.3	Execução de canaletas com cortador de trincas de alta precisão	m³	1						
5.4	Limpeza da superfície através de jateamento de ar	m²	10						
5.5	Aplicação de material ligante a quente	m³	1						

Engenharia e Construções

DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	62

5.6	Instalar grelha sintética flexível (geogrelha) do tipo "Ha Telit C 40/17", ou similar	m²	1	0					
5.7	Reconstituição do pavimento em CBUQ	m³		1					
6	Juntas de dilatação-implantação de elementos de vedação								
6.1	Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m, com 0,30m para cada lado	m³	4						
6.2	Apicoamento das superfícies	m²	40				_		
6.3	Limpeza com jato a ar comprimido	m ²	40	-					
6.4	Furação para chumbamento da armadura (12,5mm)	un d	680						
6.5	Fornecimento e Instalação de armadura CA-50	kg	200			 	-	-	
6.6	Chumbamento da armadura com resina epoxídica	kg	8						
6.7	Execução do berço / borda (concreto de alta resistência)	m³	4						
6.6	Instalação dos selantes e lábios poliméricos	m	70	-	-				
6.9	Fornecimento e colagem / fixação do perfil elastomérico	m	70						
5.10	Acabamento da superfície	m²	40						
	7 Armoduros oursetes and indi-								
	7 Armaduras expostas em laje/vigas Aplicação de primer a base de zinco nas								
7.1	armaduras	L	120						
	8 Fissuras em laje/pilares/vigas								
.1	Limpeza das superfícies com ar comprimido	m	150						
.2	Limpeza com hidrojateamento (conforme selante escolhido)	m	150						
.3	Preenchimento com resina base epoxi de baixa viscosidade	L	30						
9 De	emolição e reconstrução do passeio e mureta do guarda corpo								
.1	Demolição do concreto com rompedor pneumático	m³	140						
.2	Retirada de entulho	m³	140						
3	Instalação de espaçadores	Un d	280						
4	Instalação e fornecimento de armadura	Kg	980						
5	Montagem de formas	m²	200						
6	Concretagem(Fck=20MPa) com vibrador, juntas a cada 1,20m	m³	120						
7	Desempeno com superfície rugosa	m²	700						

Engenharia e Construções



DIFICALI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	63

				Resident Co.			700
	10 Guarda corpo						
10.1	Lixar guarda corpo	m²	1310				
10.2	Pintura com primer a base de zinco	m²	1310				
10.3	Desentortar	m²	262			- AMERICAN	
	11 Tratamento de concreto aparente						
11.1	Limpeza com hidrojateamento	m²	3150				
11.2	Lixamento com politizes elétricas	m²	3150				
11.3	Estucamento de superfície com desempenadeira metálica	m²	3150				
11.4	Polimento com lixadeira manual	m²	3150				
11.5	Pintura com verniz	m²	3150				
	12 Adequeção a Norma NBR 7187/2003						
12.1	Projeto estrutural de adequação	un d	1				



CREA: 2204440

PONTILHÃO	Data	Folha
RAPHAEL BARBIERI	06/09/2019	64

10 - ANEXO A (Desenho)

Ver arquivo: (PONTILHÃO_RAPHAEL_BARBIERI_R00) – Arquivo referente ao Croqui de planta; Corte A—A.