



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 346/2018

Em 01 de março de 2018.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**FARMACÊUTICO JÉFERSON YASHUDA**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 074/18**, de autoria do Vereador **Doutor ELTON HUGO NEGRINI**, juntamos ao presente, cópia das informações e documentação fornecida pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Respeitosamente;

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeita Municipal

RB. (G. 6.525/18)

17157 01/03/2018 084975 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL 088200003



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112

[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



### DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### A Chefia de Gabinete/PMA

Ref.: Requerimento 0074/2018 Guichê 006.525/2018.

Dado o referido requerimento, segue relatório de vistoria ambiental e os respectivos esclarecimentos referente aos questionamentos apresentados.

#### **Diante da agravante situação, quais providências já foram tomadas em relação à esta erosão no solo?**

No local a Prefeitura Municipal de Araraquara através da Secretaria de Obras e Serviços necessitou realizar intervenção emergencial de contenção do processo erosivo da área particular (IC N.º 06.419.006.00 - designada Faixa de Proteção ao Manancial), que com as recentes chuvas, atingiu os limites da Propriedade do Município de Araraquara (IC N.º 06.419.003.00 - designada Área Verde 01 e IC N.º 06.419.002.00 - designada Sistema de Lazer), e ainda, com tendência de progressão para a via pública (Rua Júlio Teixeira Borges), o que poderia colocar em risco os usuários do local. A intervenção realizada para contenção emergencial do processo erosivo no local foi o lançamento de pedra rachão e terra (materiais inertes e frequentemente utilizado e recomendado para este tipo de contenção em APPs) conforme pode ser verificado nas Fotos 3, 4 e 5, laudo em anexo.

#### **Quais são os termos do referido Termo de Ajuste de Conduta? Por qual motivo este Termo de Ajustamento de Conduta não está sendo cumprido?**


O Termo de Ajustamento de Conduta em questão é o fruto do IC 1465/2006, para o plantio de 3.000 (três mil) mudas no local. O termo já é considerado concluído, dado que a vegetação se encontra em estágio avançado de desenvolvimento. Foi executado cercamento no local, no entanto a mesma está descaracterizada por furtos e vandalismo. O processo do IC 1465/2006 não se encontra

arquivado nesta diretoria. Ver Fotos 1, 2, 3 e 4 do relatório anexo.

#### **Em quanto tempo esta situação estará resolvida e estabelecida à segurança ambiental e dos moradores?**

A intervenção emergencial realizada pela Prefeitura Municipal junto ao processo erosivo imprimiu uma característica de contenção provisória, não oferecendo risco ambiental ou aos moradores em curto prazo.

01 de março de 2018

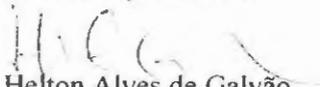  
Helton Alves de Galvão  
Diretoria de Gestão Ambiental



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daeararaquara.com.br](mailto:gfla@daeararaquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

## RELATORIO DE VISTORIA AMBIENTAL

### 1. CARACTERIZAÇÃO

O presente relatório é referente a:

GUICHÊ PMA N.º 006.525/2018

REQUERIMENTO 0074/18 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

VEREADOR DR. ELTON HUGO NEGRINI

RA DAAE N.º 10342770 DE 21/02/2018

Solicitação: " denúncia de morador da região da Área de Preservação Permanente, localizada na Rua Júlio Teixeira Borges, Parque Gramado I, nesta cidade, informando que: - há no local grande erosão no solo; - que o buraco existe há muitos anos; que tal problema está discutido em TAC que não vem sendo cumprido; - que o local está cheio de lixo; que a profundidade do buraco causa risco à integridade física de todos que por ali transitam; ... requero encaminhar as seguintes informações: - Diante da agravante situação, quais providências já foram tomadas em relação à esta erosão no solo? – Quais são os termos do referido Termo de Ajuste de Conduta? – Por qual motivo este Termo de ajustamento de Conduta não está sendo cumprido? – Em quanto tempo esta situação estará resolvida e estabelecida a segurança ambiental e dos moradores? – Em caso negativo, faz-se necessário a realização de tal levantamento e tomada de providências com urgência. ..."

ENDEREÇO: Rua Júlio Teixeira Borges

BAIRRO: Parque Gramado I

MUNICÍPIO/UF: Araraquara/SP

COORDENADAS UTM: 794707.03 m E - 7588310.50 m S



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae-araraquara.com.br](mailto:gfla@daae-araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

### 2. ATIVIDADES REALIZADAS

Em 21/02/2018, às 09:10hs, a Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental da Diretoria de Gestão Ambiental do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE Araraquara, em atendimento ao Requerimento Número 0078/2018 da Câmara Municipal de Araraquara e Diretoria de Gestão Ambiental do DAAE Araraquara, realizou vistoria no local para prestar informações técnicas sobre “... denúncia de morador da região da Área de Preservação Permanente, localizada na Rua Júlio Teixeira Borges, Parque Gramado I, nesta cidade, informando que: - há no local grande erosão no solo; - que o buraco existe há muitos anos; que tal problema está discutido em TAC que não vem sendo cumprido; - que o local está cheio de lixo; que a profundidade do buraco causa risco à integridade física de todos que por ali transitam; ... requeiro encaminhar as seguintes informações: - Diante da agravante situação, quais providências já foram tomadas em relação à esta erosão no solo? – Quais são os termos do referido Termo de Ajuste de Conduta? – Por qual motivo este Termo de ajustamento de Conduta não está sendo cumprido? – Em quanto tempo esta situação estará resolvida e estabelecida a segurança ambiental e dos moradores? – Em caso negativo, faz-se necessário a realização de tal levantamento e tomada de providências com urgência. ...”



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

### 3. IMAGENS AÉREAS E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



**Imagem 1: Localização do Objeto da solicitação ( denominado ERSÃO APP)**



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae-araraquara.com.br](mailto:gfla@daae-araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATEENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



**Imagem 2: Delimitação da Área e Identificação dos Proprietários e do Processo Erosivo**




## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

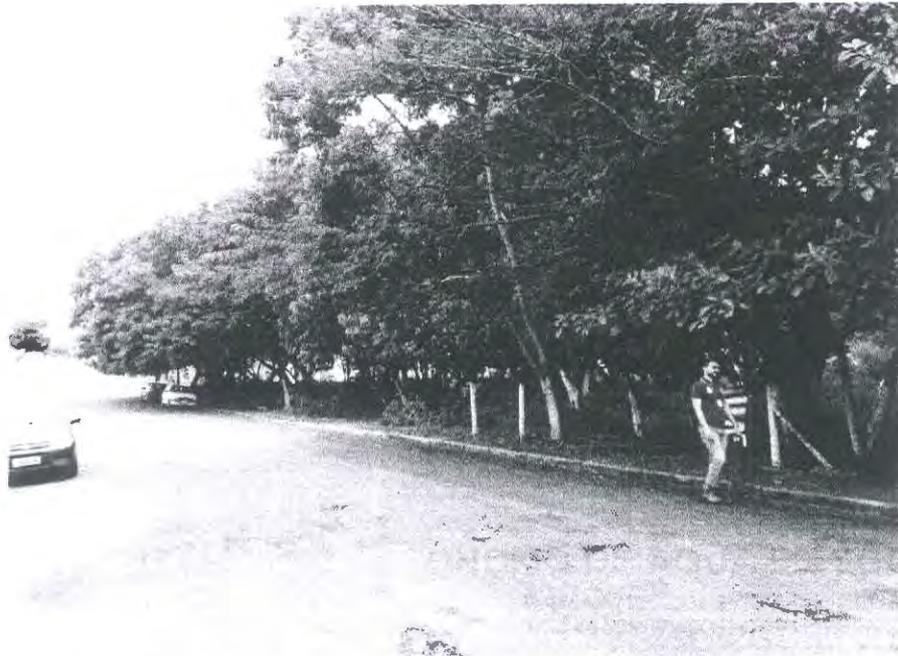

**Foto 1: Vista do local da reclamação - Av. Rua Júlio Teixeira Borges, frente ao número 721 – Parque Gramado**



**Foto 2 : Vista da Av. Rua Júlio Teixeira Borges, frente ao número 721 – Parque Gramado, onde se observa que a velocidade e volume das águas pluviais que escoam pelo local danificaram a guia e invadem a área da Prefeitura Municipal dando origem ao processo erosivo em questão.**



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae-araraquara.com.br](mailto:gfla@daae-araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



**Foto 3: Vista da erosão, que encontra-se na área de preservação permanente - APP do córrego do Vieira, sob inscrição municipal N.º 06.419.006.00 de propriedade de Maria Amélia do Amaral Faria**



**Foto 4: Vista da intervenção feita pela Prefeitura Municipal de Araraquara – Secretaria de Obras e Serviços, onde houve o lançamento de pedra rachão e terra para conter a erosão que já avançava para a área de propriedade do Município de Araraquara, inscrição Cadastral N.º 06.419.002.00 designado Sistema de Lazer**



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



**Foto3 : Vista da intervenção feita pela Prefeitura Municipal de Araraquara – Secretaria de Obras e Serviços, onde houve o lançamento de pedra rachão e terra para conter a erosão que já avançava para a área de propriedade do Município de Araraquara, inscrição Cadastral N.º 06.419.002.00 designado Sistema de Lazer**

#### 4. CONSTATAÇÕES

a) o local em apuração trata-se de área pertencente ao Município de Araraquara – IC N.º 06.419.003.00 (designada Área Verde 01), IC N.º 06.419.002.00 (designada Sistema de Lazer) e área de propriedade particular IC N.º 06.419.006.00 (designada Faixa de Proteção ao Manancial) pertencente à Maria Amélia do Amaral Faria (conforme Imagem 2 );

b) pela Rua Julio Teixeira Borges e adjacentes há escoamento superficial de águas pluviais com elevados volumes e velocidades. Tais águas superficiais danificaram a guia e sarjeta da Rua e sistematicamente invadem a área pertencente ao Município de Araraquara (IC N.º 06.419.003.00 - designada Área Verde 01 e IC N.º 06.419.002.00 - designada Sistema de Lazer), e a área de propriedade particular (IC



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571

CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

N.º 06.419.006.00 - designada Faixa de Proteção ao Manancial) pertencente à Maria Amélia do Amaral Faria, acarretando a um processo erosivo do solo local;

c) no local a Prefeitura Municipal de Araraquara através da Secretaria de Obras e Serviços necessitou realizar intervenção emergencial de contenção do processo erosivo da área particular (IC N.º 06.419.006.00 - designada Faixa de Proteção ao Manancial), que com as recentes chuvas, atingiu os limites da Propriedade do Município de Araraquara (IC N.º 06.419.003.00 - designada Área Verde 01 e IC N.º 06.419.002.00 - designada Sistema de Lazer), e ainda, com tendência de progressão para a via pública (Rua Julio Teixeira Borges), o que poderia colocar em risco os usuários do local;

d) a intervenção realizada para contenção emergencial do processo erosivo no local foi o lançamento de pedra rachão e terra (materiais inertes e frequentemente utilizado e recomendado para este tipo de contenção em APPs) conforme pode ser verificado nas Foto 3, 4 e 5;

e) no local há vestígios de cercamento de proteção do plantio de espécies nativas para recuperação da área anteriormente degradada, que atualmente consta com as vegetações em estágio médio a avançado de regeneração (Fotos 1, 2, 3 e 4);



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9573 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA  
E-mail: gfla@daae-araraquara.com.br Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

### 5. INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES PERTINENTES

5.1 O volume e velocidade do escoamento superficial das águas pluviais não podem exceder limites e critérios técnicos normatizados, a fim de que não causem danos ao pavimento, seus acessórios (guia, sarjeta e calçadas), além das áreas de preservação permanente e corpos hídricos receptores. No local nota-se a inexistência de sistemas de galerias de águas pluviais, bocas de lobo e dissipadores de energia, que são dispositivos hidráulicos responsáveis por captar o volume superficial escoado acima do limite técnico, conduzi-los por meio de tubulações, de forma mais “segura” quanto à velocidade, principalmente no ponto final de lançamento (dissipador) junto ao corpo hídrico, neste caso o Córrego do Vieira;

5.2 Não foi constatado no dia e horário da vistoria a existência de lixo no local, conforme consta do Requerimento 0074/18;

5.3 A Prefeitura Municipal de Araraquara, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Ofício 028/GFLA em anexo), foi solicitada a dar continuidade nas ações de contenção, bem como proceder à manutenção das guias e sarjetas da Av. Julio Teixeira Borges, além de analisar medidas de contenção do escoamento pluvial na bacia de drenagem local.

**Eng.º Artur de Lima Osório**

Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental

DAAE Araraquara

21/02/2018