



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0574/2020

Em 06 de abril de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TENENTE SANTANA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 2086/2019**, de autoria do Vereador **EDSON HEL**, informamos, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE, que diversos serviços foram executados no local indicado. Segue detalhamento destes serviços no Laudo de Vistoria Técnica anexo.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração,

Atenciosamente,

ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Guichê/Protocolo: 036.790/2019

Endereço: AV. FLORIDIANA – CANTEIRO CENTRAL

Localização: Área pública () privada () Passeio público () Praça pública () Canteiro central (X) Outro _____

VISTORIA TÉCNICA

FOLHA Nº 01

TRECHO ENTRE: ALAMEDA PAULISTA E R. MAESTRO JOSÉ TESCARI

Nº 1: Palmeira, aparentemente firme. Copa com algumas folhas secas.

Nº 2: Palmeira areca aparentemente firme. Copa entre os galhos da copa do flamboyant.

Nº 3: Flamboyant. Caule curto com discreta rachadura na casca. Raízes cobertas por resíduos impossibilitando a análise. Copa adequada com alguns galhos baixos e outros secos. DAP ≈ 72,57 cm.

Nº 4: Resedá. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte.

Nº 5: Alecrim de campinas. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos. Fiação livre. DAP ≈ 40,74 cm.

Nº 6: Hibisco de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 7: Alecrim de campinas. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Fiação livre. DAP ≈ 52,20 cm.

Nº 8: Ipê de jardim de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 9: Flamboyant mirim de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 10: Ipê de jardim de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 11: Alecrim de campinas. Copa com ramo principal removido e local aparentemente com tecidos secos. Folhas com desenvolvimento não característico em uma das laterais da copa. Presença de fungos. DAP ≈ 55,38 cm.

Nº 12: Planta ornamental aparentemente firme.

Nº 13: Palmeira aparentemente firme.

Nº 14: Palmeira aparentemente firme.

Nº 15: Mangueira. Caule e região radicular Copa adequada ao porte e com galhos baixos. DAP ≈ 45,52 cm.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

Nº 16: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.

RECOMENDAÇÕES

Nº 1 – Poda de limpeza.

Nº 3 – Poda de manutenção e de levantamento de copa. Reavaliação em 6 meses.

Nº 5 – Poda de limpeza.

Nº 11 – Sugiro realizar tomografia (com laudo) para posterior tomada de decisão.

Nº 15 – Poda de levantamento de copa.

TRECHO ENTRE: R. MAESTRO JOSÉ TESCARI E R. ANDRELINO ALVES PINTO

Nº 1: Alecrim de campinas. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com algumas brotações de planta invasora. DAP ≈ 53,80 CM.

Nº 2: Árvore de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 3: Moita de boldo, aparentemente firme.

Nº 4: Goiabeira. Caule com lesão na região central, mas aparentemente firme. Indícios da atividade de pragas. Copa adequada ao porte e com poucos galhos secos. Indícios de atividade de cupins. DAP ≈ 18,46 cm.

Nº 5: Árvore de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 6: Timburi. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Fiação livre. DAP 43,29 cm.

Nº 7: Citrus de pequeno porte, aparentemente firme. DAP ≈ 14,00 cm.

Nº 8: Babosa branca. Caule sem lesões visíveis. Região radicular sem lesões visíveis e com discreto deslocamento de guia. Copa adequada ao porte e com galhos baixos sobre a via e outros secos. DAP ≈ 69,71 cm.

Nº 9: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.

Nº 10: Alecrim de campinas. Caule sem lesões visíveis. Presença de trepadeira. Copa adequada ao porte, com alguns galhos secos. Cabo de ferro amarrado a galhos de duas 02 árvores (Nº 10 e Nº 15), para condução de uma primavera. DAP ≈ 47,11 cm.

Nº 11: Palmeira aparentemente firme.

Nº 12: Planta ornamental aparentemente firme.

Nº 13: Primavera aparentemente firme e conduzido em cabo de ferro amarrado a galhos de 02 árvores.

Nº 14: Planta ornamental aparentemente firme.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

- Nº 15: Alecrim de campinas. Caule parcialmente coberto por trepadeira, mas aparentemente firme. Copa adequada ao porte e com alguns galhos secos. DAP ≈ 44,56 cm.
- Nº 16: Planta ornamental aparentemente firme.
- Nº 17: Goiabeira aparentemente firme.
- Nº 18: Alecrim de campinas. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte e com alguns galhos próximos à luminária do poste de energia. DAP ≈ 38,20 cm.
- Nº 19: Planta ornamental aparentemente firme.
- Nº 20: Romanzeira de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 21: Ipê de pequeno porte aparentemente firme.
- Nº 22: Alecrim de campinas. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa com galhos epicórmicos em uma das laterais. Presença de alguns tocos secos e com fungos. DAP ≈ 43,29 cm.
- Nº 23: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 24: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 25: Aceroleira de pequeno porte, aparentemente firme.
- Nº 26: Nespereira seca. Presença de fungos decompositores. DAP ≈ 37,24 cm.
- Nº 27: Canelinha. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 28,65 cm.
- Nº 28: Manacá de pequeno porte, aparentemente firme.

RECOMENDAÇÕES

- Nº 1 – Poda de limpeza e para remover planta invasora.
- Nº 4 – Pulverização.
- Nº 6 – Poda de limpeza.
- Nº 8 – Poda de limpeza e de levantamento de copa.
- Nº 10 – Poda de limpeza para retirada de trepadeira. Retirar cabo de ferro amarrado ao galho.
- Nº 15 – Poda de limpeza e retirada de trepadeira. Retirar cabo de ferro amarrado ao galho.
- Nº 18 – Poda de limpeza e para liberar luminária.
- Nº 22 – Poda de limpeza.
- Nº 26 – Supressão. Não substituir.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA
www.daaeararaquara.com.br

FL. N.º

DAAE

FOLHA Nº 02

TRECHO ENTRE: ALAMEDA PAULISTA E R. CÂNDIDO PORTINARI

Nº 1: Árvore removida e canteiro cimentado.

Nº 2: Pata de vaca. Caule com lesão ocada e região seca na base, mas aparentemente firme. Indícios da atividade de cupins. Copa adequada ao porte e com galhos baixos e pontas secas. DAP ≈ 40,42 cm.

Nº 3: Muda de oiti, aparentemente firme.

Nº 4: Muda de oiti, aparentemente firme.

Nº 5: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. Fiação compacta. DAP ≈ 31,51 cm.

Nº 6: Oiti. Caule e região radicular sem lesões visíveis. Copa adequada ao porte. DAP ≈ 32,78 cm.

Nº 7: Falso chorão. Caule totalmente inclinado, mas sem levantamento de raízes e aparentemente firme. Brotações na base. Copa com alguns galhos secos. DAP ≈ 27,69 cm.

RECOMENDAÇÕES

Nº 1 – Abertura do canteiro e retirada do cimento na lateral. Plantio de 01 (uma) muda de açoita cavalo (*Luehea divaricata*).

Nº 2 – Poda de limpeza e de levantamento de copa. Pulverização.

Nº 7 – Poda de limpeza.

Obs: É possível o plantio de 04 (quatro) mudas neste canteiro, após a última árvore. Sugere-se Dedaleiro (*Lafoensia pacari*); Ipê amarelo paulista (*Tabebuia chrysotricha*); Monguba (*Pachira aquática*) e Carobinha (*Jacaranda puberula*).

Ana Almeida


Eng.º agrônoma

CREA nº 5060312240

Gerência de Biodiversidade/DAA

Google Maps Av. Floridiana - Jardim Floridiana (Vila Xavier)

FOLHA Nº 01

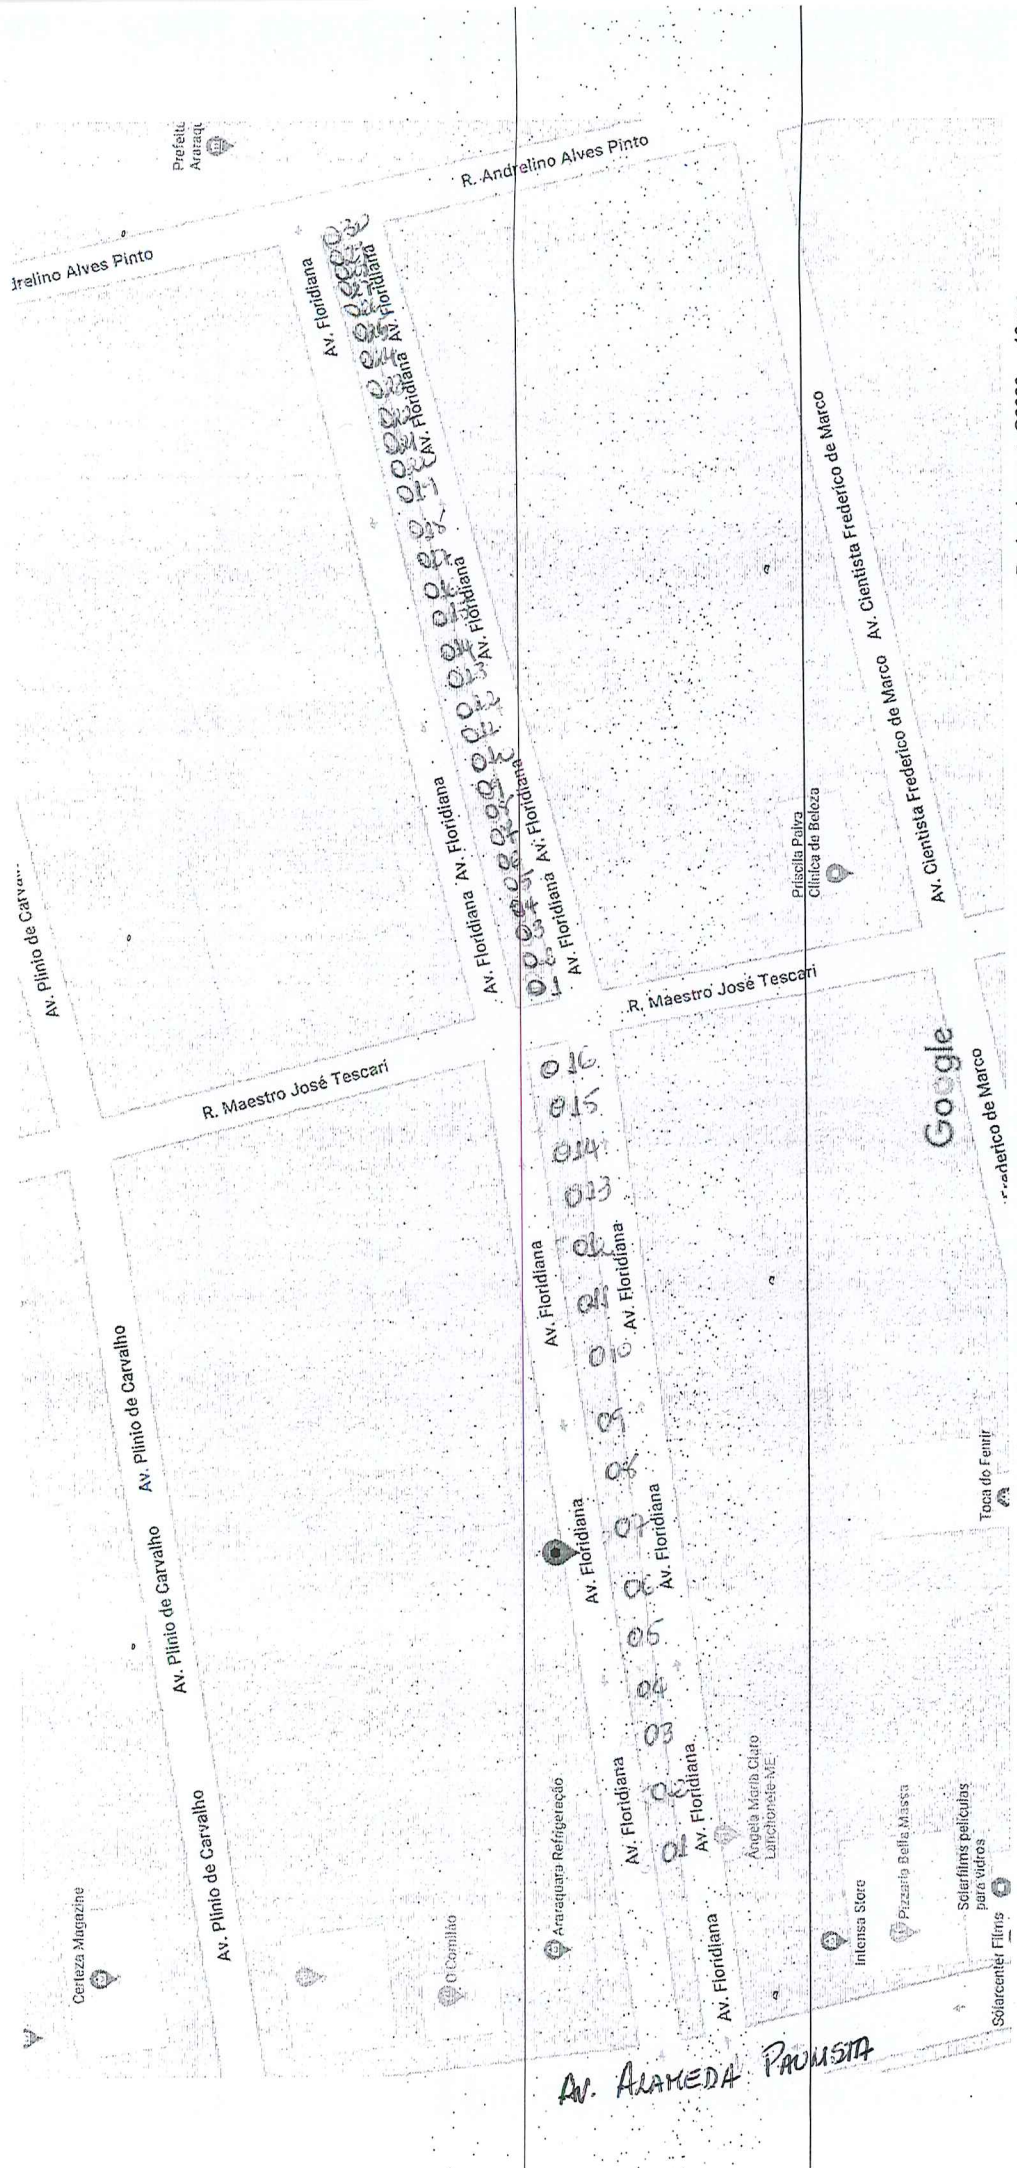


Dados do mapa ©2020 10 m

AV. ALAMEDA PAULISTA

Google Maps Av. Floridiana - Jardim Floridiana (Vila Xavier)

FOLHA Nº 02

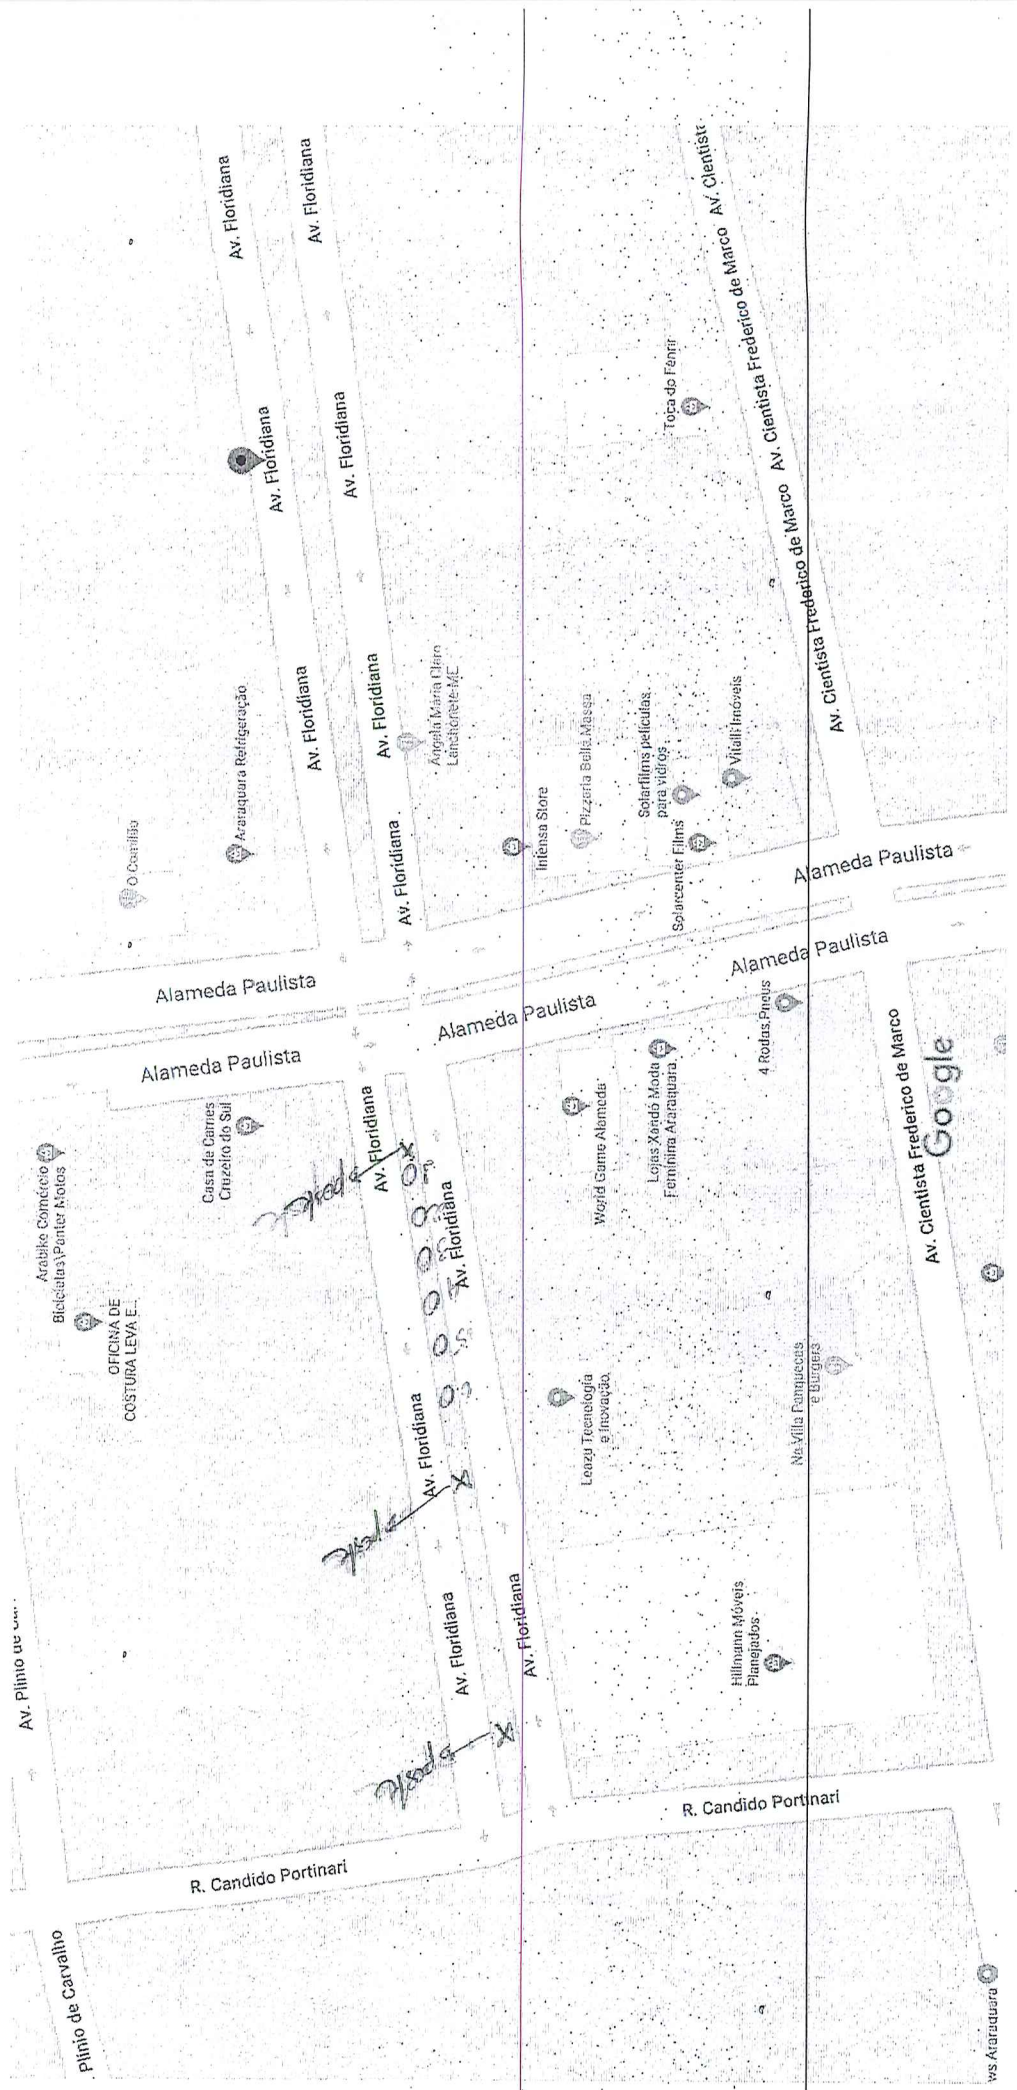

Dados do mapa ©2020 10 m